

Eldrivna airless-sprutor

3B0102C

SV

Bärbara sprutsystem för sprutning av färger och ytbehandling av byggnader. Endast för yrkesmässig användning. Ej godkänd för användning i explosiva miljöer eller i farliga (klassade) miljöer.

Modeller: 695 XT, 795 XT, 1095 XT, Mark IV XT, Mark V XT, Mark VII XT

3300 psi (228 bar, 22,8 MPa) maximalt arbetstryck


Modellinformation, inklusive myndighetsgodkännanden, finns på sidorna 4-6.



Viktiga säkerhetsinstruktioner

Läs alla varningar och anvisningar i denna handbok, tillhörande handböcker och på utrustningen innan du använder den. Försäkra dig om att du känner till reglagen och hur man använder utrustningen på korrekt sätt. Spara dessa anvisningar.

| Relaterade handböcker | Beskrivning |
|-----------------------|-----------------------------|
| 3A6285 | Pistol (Contractor PC) |
| 311254 | Flex Plus™-sprutpistol |
| 308491 | Slitstark textursprutpistol |
| 3A9391 | Pump |
| 3A9347 | XT QuickReel™ |

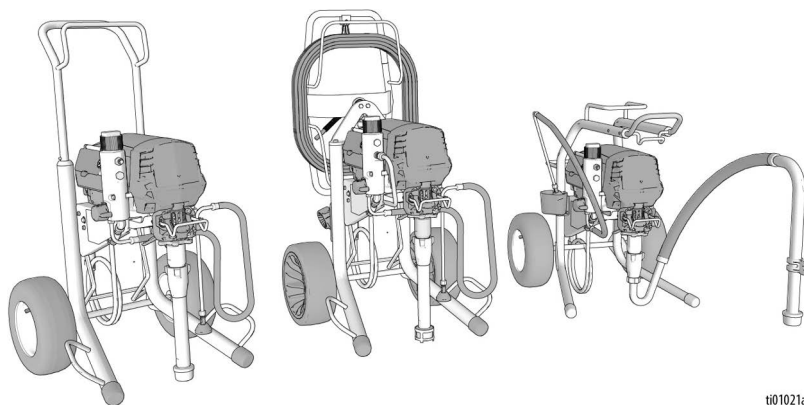

t01021a



Använd endast Gracos originalreservdelar.

Vid användning av reservdelar som inte kommer från Graco kan garantin ogiltigförklaras.

Innehållsförteckning

| | |
|--|-----------|
| Översätta handböcker | 3 |
| Modeller | 4 |
| Säkerhetssymboler | 7 |
| Allmänna varningar | 8 |
| Komponenters funktion och placering | 12 |
| Standardmodeller | 12 |
| Pro-Contractor-modeller | 13 |
| LoBoy-modeller | 14 |
| Reglage och display | 15 |
| Jordning | 16 |
| Förlängningssladdar | 16 |
| Kärl | 16 |
| Tryckavlastningsprocedur | 17 |
| Installation | 19 |
| Start | 22 |
| Användning | 24 |
| Installation av sprutmunstycket | 24 |
| Prestandalägen | 24 |
| Strömomkopplare | 25 |
| Sprutning | 25 |
| Rensa igensatt sprutmunstycke | 26 |
| Rengöring | 26 |
| Digital display | 29 |
| Huvudmeny för drift | 29 |
| Välja prestandalägen | 30 |
| TurboClean | 30 |
| Watchdog | 31 |
| Display för lagrade data | 31 |
| Vredkalibrering | 32 |
| Transduktorkalibrering | 33 |
| BlueLink [®] -appen | 34 |
| Byta BlueLink-batteriet | 35 |
| Underhåll | 36 |
| Felsökning | 37 |
| Reparation | 42 |
| Delar | 46 |
| Anteckningar | 63 |
| Kretsscheman | 64 |
| Tekniska specifikationer | 67 |
| Proposition 65, Kalifornien | 69 |
| Graco standardgaranti | 70 |
| Graco-information | 71 |

Översatta handböcker

Digitala versioner av översatta handböcker för denna produkt finns online på www.graco.com eller genom att skanna QR-koden som listas under Länk till språk nedan. Tillgängliga översättningar och deras respektive Graco-handboksnummer listas här som referens.

| | | | |
|------------|--------|--------------|--------|
| Bulgariska | 3B0080 | Litauiska | 3B0094 |
| Danska | 3B0084 | Norska | 3B0095 |
| Engelska | 3B0070 | Polska | 3B0096 |
| Estniska | 3B0086 | Portugisiska | 3B0097 |
| Finska | 3B0087 | Rumänska | 3B0098 |
| Franska | 3B0088 | Slovakiska | 3B0099 |
| Grekiska | 3B0090 | Slovenska | 3B0100 |
| Holländska | 3B0085 | Spanska | 3B0101 |
| Japanska | 3B0091 | Svenska | 3B0102 |
| Kinesiska | 3B0081 | Tjeckiska | 3B0083 |
| Koreanska | 3B0092 | Turkiska | 3B0103 |
| Kroatiska | 3B0082 | Tyska | 3B0089 |
| Lettiska | 3B0093 | | |





Länk till språk

För att hitta översatta handböcker online, skanna QR-koden och hitta lämplig handbok på webbsidan som visas.







Modeller



Standardmodeller

| Godkännandemärke | VAC | Modell | Modellnummer |
|---|-----------|-----------------|--------------|
|  | 110-120V | 695 XT | 19F545 |
| | | Ultimate 695 XT | 826295 |
| 795 XT | | 19F710 | |
| Ultimate 795 XT | | 826298 | |
| Mark IV XT | | 19F549 | |
| 1095 XT | | 19F546 | |
| Ultimate 1095 XT | | 826300 | |
| Mark V XT | | 19F550 | |
|  | 220-240V | 695 XT | 19F727 |
| | | 795 XT | 19F731 |
| | | 1095 XT | 19F735 |
| | | Mark V XT | 19F739 |
| | | Mark VII XT | 19F743 |
| | 100-120V | 695 XT | 20B963 |
|  | 100-120V | 695 XT | 19F728 |
| | | 795 XT | 19F732 |
| | | Mark V XT | 19F740 |
|  | 220-240 V | 695 XT | 19F712 |
| | | 795 XT | 19F715 |
| | | 1095 XT | 19F720 |
| | | Mark V XT | 19F723 |

ProContractor-modeller

| Godkännandemärke | VAC | Modell | Modellnummer |
|---|----------|---|--------------|
|  | 110-120V | 695 XT | 19F547 |
| | | Ultimate 695 XT | 826297 |
| | | 795 XT | 19F711 |
| | 110-120V | Ultimate 795 XT | 826299 |
| | | Mark IV XT | 19F551 |
| | | 1095 XT | 19F548 |
| | 110-120V | Ultimate 1095 XT | 826301 |
| | | Mark V XT | 19F552 |
| | |  | 220-240V |
| 20B951 | | | |
| 795 XT | 20B953 | | |
| | 19F733 | | |
| 1095 XT | 20B955 | | |
| | 19F736 | | |
| Mark V XT | 20B959 | | |
| | 19F741 | | |
| Mark VII XT | 19F744 | | |
| | 20B961 | | |
| | 100-120V | 695 XT | 20B964 |
| | | 1095 XT | 20B965 |
|  | 100-120V | 695 XT | 19F730 |
| | | 795 XT | 19F734 |
| | | Mark V XT | 19F742 |
|  | 220-240V | 695 XT | 19F714 |
| | | 795 XT | 19F717 |
| | | 1095 XT | 19F721 |
| | | Mark V XT | 19F724 |
| | 100-120V | Mark V XT | 19F725 |

LoBoy-modeller

| Godkännandemärke | VAC | Modell | Modellnummer |
|--|----------|-----------------|--------------|
|  ETL LISTED Intertek | 110-120V | 695 XT | 19F553 |
| | | Ultimate 695 XT | 826296 |
|  | 220-240V | 695 XT | 19F713 |

Säkerhetssymboler

Följande säkerhetssymboler kan ses på utrustningen och i denna handbok. Det är viktigt att du läser tabellen nedan och förstår vad varje symbol betyder.

| Symbol | Betydelse |
|---|--|
|  | Risk för elektriska stötar |
|  | Risker vid felaktig användning av utrustningen |
|  | Risk för att klämma fingrar |
|  | Brand- och explosionsrisk |
|  | Risk pga. rörliga delar |
|  | Hudinträgningsrisk |
|  | Slangrisk för hudinträngning |
|  | Risk för stänk |

| Symbol | Betydelse |
|--|--|
|  | Håll inte handen framför sprutmunstycket |
|  | Håll inte händer eller andra kroppsdelar nära vätskeutloppet |
|  | Eliminera antändningskällor |
|  | Undvik injektionsslang |
|  | Jorda utrustningen |
|  | Följ den tryckavlastande proceduren |
|  | Läs handboken |
|  | Bär personlig skyddsutrustning |



Symbol för säkerhetsvarning

Denna symbol indikerar: Obs! Var uppmärksam! Denna symbol indikerar viktiga säkerhetsmeddelanden i hela handboken.

Allmänna varningar

Följande varningar gäller i hela denna handbok. Läs, förstå och följ varningarna innan du använder denna utrustning. Om dessa varningar inte följs kan det leda till allvarlig kroppsskada eller dödsfall.


VARNING



JORDNING

Denna produkt måste jordas. I händelse av en elektrisk kortslutning minskar jordning risken för elektriska stötar genom att leda av den elektriska strömmen. Denna produkt är utrustad med en sladd med en jordningsledning och en lämplig jordad kontakt. Kontakten måste sättas i ett uttag som är korrekt installerat och jordat enligt alla gällande lokala föreskrifter och regelverk.

- Felaktig installation av jordkontakten kan leda till risk för elektriska stötar.
- När reparation eller utbyte av sladd eller kontakt krävs ska jordkabeln inte anslutas till någon av strömstationerna.
- Jordledningen är kabeln med isolering som har en grön utsida, med eller utan gula ränder.
- Vänd dig till en kvalificerad elektriker om du inte förstår jordningsanvisningarna eller om du är osäker på om produkten är korrekt jordad.
- Modifiera inte den medföljande kontakten. Om den inte passar i uttaget, låt en elektriker installera ett korrekt uttag.
- Produkten är avsedd för vanlig 120 V eller 230 V hushållsström och jordkontakten liknar den på bilden nedan.

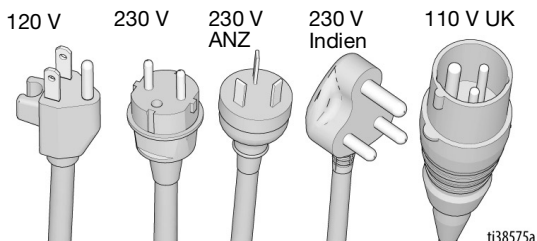

- Anslut produkten endast i ett uttag som den passar i.
- Använd inte en 3-till-2 adapter med den här produkten.

Förlängningssladdar:

- Använd endast en 3-trådig förlängningssladd som har en jordningskontakt och uttag som passar produktens stickkontakt.
- Säkerställ att förlängningssladden inte är skadad.
- Om en förlängningssladd behövs, använd minst 2,5 mm² ledningsarea (12 AWG) för att kunna leverera strömmen som produkten drar.
- En underdimensionerad sladd ger spänningsfall med effektförlust och överhettning som följd.

VARNING

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISK

Brandfarliga ångor i arbetsområdet, t.ex. från lösningsmedel och färg, kan antändas eller explodera. Förhindra brand och explosioner:



- Spruta inte brandfarliga eller brännbara material i närheten av öppen eld eller gnistkällor, till exempel cigaretter, motorer och elektrisk utrustning.
- Färg eller lösningsmedel som flödar genom utrustningen kan orsaka statisk elektricitet. Statisk elektricitet utgör brand- och explosionsrisk i närheten av ångor från färg eller lösningsmedel. Sprutsystemets samtliga delar, inklusive pumpen, slangenheter, sprutpistolen och föremål i och omkring sprututrymmet, ska vara ordentligt jordade för att skydda mot statisk elektricitet och gnistor. Använd Gracos elektriskt ledande eller jordade airless-högtrycksslangar för högtryckssprutmålning.
- Kontrollera att alla kärl och uppsamlingssystem är jordade för att förhindra statisk elektricitet. Använd inte kärllinsatser som inte är antistatiska eller elektriskt ledande.
- Anslut till ett jordat uttag och använd jordade förlängningsladdar. Använd inte en 3-till-2 adapter.
- Använd inte färg eller lösningsmedel som innehåller klorerade kolväten.
- Se till att utrymmet där sprutning äger rum är välventilerat. Se till att området är ordentligt ventilerat.
- Sprutan alstrar gnistor. Förvara pumpenheten i ett välventilerat område, minst 6,1 meter (20 fot) från sprutområdet vid sprutning, spolning, rengöring eller underhåll. Spruta inte pumpenheten.
- Rök inte i sprutområdet och spruta inte i närheten av gnistor eller eldslågor.
- Slå inte om strömbrytare eller kör motorer och andra gnistbildande apparater i sprututrymmet.
- Anslut inte i och dra inte ur strömladdar i närheten av brandfarliga ångor.
- Håll området rent och fritt från färg- och lösningsmedelsbehållare, trasor och andra lättantändliga material.
- Känn till innehållet i färgerna och lösningsmedlen som sprutas. Läs alla materialsäkerhetsdatablad och etiketter som tillhandahålls med färger och lösningsmedel. Följ färg- och lösningsmedelstillverkarens säkerhetsinstruktioner.
- Ha en fungerande brandsläckare tillgänglig i arbetsområdet.
- **Avbryt omedelbart driften** vid statisk gnistbildning eller om du får elektriska stötar. Använd inte utrustningen förrän du har identifierat och åtgärdat problemet.

VARNING



HUDINTRÄNGNINGSRISK

Högttrycksprutor kan spruta in toxiner i kroppen och orsaka allvarliga personskador som kan leda till amputation. Skulle insprutning inträffa: **Sök omedelbart läkarvård.**



- Rikta inte pistolen mot och spruta inte på människor eller djur.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från mynningen. Försök exempelvis inte stoppa läckor med någon del av kroppen.
- Använd alltid munstyckesskyddet. Spruta aldrig utan munstyckesskyddet monterat.
- Använd Gracos munstycken.
- Var extra försiktig vid rengöring eller byte av munstycke. Följ **tryckavlastningsproceduren** för att stänga av enheten och lätta på trycket innan munstycket lossas och rengörs om munstycket täpps igen under sprutning.
- Utrustningen bibehåller trycket även efter att strömmen stängts av. Lämna inte utrustningen utan uppsikt när den är strömförsörd eller är under tryck. Utför **tryckavlastningsproceduren** när utrustningen står utan uppsikt eller inte används samt innan service, rengöring eller borttagning av delar.
- Kontrollera att det inte finns tecken på skador på slangar och delar. Byt ut alla skadade slangar och delar.
- Detta system kan producera 3300 psi. Använd Graco-reservdelar eller tillbehör som är klassade för minst 22,8 MPa (228 bar, 3 300 psi).
- Lås alltid avtryckarspärren när du inte sprutar. Kontrollera att avtryckarspärren fungerar korrekt.
- Kontrollera alla anslutningar innan du startar enheten.
- Känn till hur du snabbt stoppar enheten och tryckavlastar. Försäkra dig om att du känner till reglagen väl.











RISKER VID FELAKTIG ANVÄNDNING AV UTRUSTNINGEN

Felaktig användning kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

- Bär alltid lämpliga handskar, skyddsglasögon och gasmask eller andningsmask vid målning.
- Använd inte sprutan när barn är närvarande. Håll alltid barn på avstånd från utrustningen.
- Sträck dig inte för långt och stå inte på instabila underlag. Stå alltid stadigt med god balans.
- Var alltid uppmärksam och fokuserad på vad du gör.
- Använd inte utrustningen när du är trött eller påverkad av droger/läkemedel eller alkohol.
- Låt inte slangen sno sig och böj den inte för mycket.
- Utsätt inte slangen för högre temperaturer eller tryck än vad som anges av Graco.
- Använd inte slangen för att flytta eller lyfta utrustningen.
- Spruta inte med en slang som är kortare än 7,6 m (25 fot).
- Ändra eller modifiera inte utrustningen. Ändringar och modifieringar kan ogiltiggöra myndighetsgodkännanden och medföra säkerhetsrisker.
- Se till att all utrustning är klassificerad och godkänd för den miljö inom vilken du avser använda den.


VARNING

| | |
|--|--|
|   | <p>RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR</p> <p>Denna utrustning måste jordas. Felaktig jordning, installation eller användning av systemet kan orsaka elektriska stötar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stäng av och koppla ur nätsladden innan service utförs på utrustningen. • Använd endast jordade eluttag. • Använd endast jordade förlängningsladdar med tre ledare. • Kontrollera att jordningsstiften är intakta på nät- och förlängningsladdar. • Skydda mot regn. Förvara inomhus. • Vänta i fem minuter efter att nätsladden har kopplats bort innan service utförs. • Låt endast en auktoriserad serviceverkstad byta ut en trasig nätsladd. |
|  | <p>RISKER MED TRYCKSATTA ALUMINIUMDELAR</p> <p>Om vätskor som är oförenliga med aluminium används i trycksatt utrustning kan de orsaka allvarliga kemiska reaktioner och skador på utrustningen. Underlåtenhet att följa denna varning kan leda till dödsfall, allvarlig personskada eller egendomsskada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Använd inte 1,1,1-trikloretan, metylenklorid, eller andra lösningsmedel som innehåller halogenerade kolväten eller lösningar som innehåller sådana lösningsmedel. • Använd inte klorbaserade blekningsmedel. • Många andra vätskor kan innehålla kemikalier som kan reagera med aluminium. Kontakta din materialleverantör för att kontrollera detta. |
|    | <p>RISKER MED RÖRLIGA DELAR</p> <p>Rörliga delar kan klämma, skära eller slita av fingrar och andra kroppsdelar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Håll dig borta från rörliga delar. • Kör inte utrustningen med skyddsanordningar eller kåpor borttagna. • Utrustningen kan starta utan förvarning. Utför tryckavlastningsproceduren och koppla från strömförsörjningen innan utrustningen kontrolleras, flyttas eller repareras. |
|  | <p>RISKER MED GIFTIGA VÄTSKOR OCH ÅNGOR</p> <p>Giftiga vätskor och ångor kan orsaka allvarliga personsador eller dödsfall om de stänker på hud eller i ögon, inandas eller sväljs.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Läs säkerhetsdatablad (SDS) för uppgifter om specifika risker som föreligger med de vätskor du avser använda. • Förvara farliga vätskor i godkända behållare och kassera dem i enlighet med gällande föreskrifter. |
|  | <p>PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING</p> <p>Bär lämplig skyddsutrustning i arbetsområdet för att förhindra allvarliga personsador, inklusive skador på ögon, hörselnedsättning, inandning av giftiga ångor samt brännskador. Skyddsutrustningen ska minst innefatta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skyddsglasögon och hörselskydd. • Andningsmask, skyddskläder och handskar enligt rekommendationer från vätske- och lösningsmedelstillverkaren. |

Komponenters funktion och placering

Komponenters funktion och placering

Standardmodeller

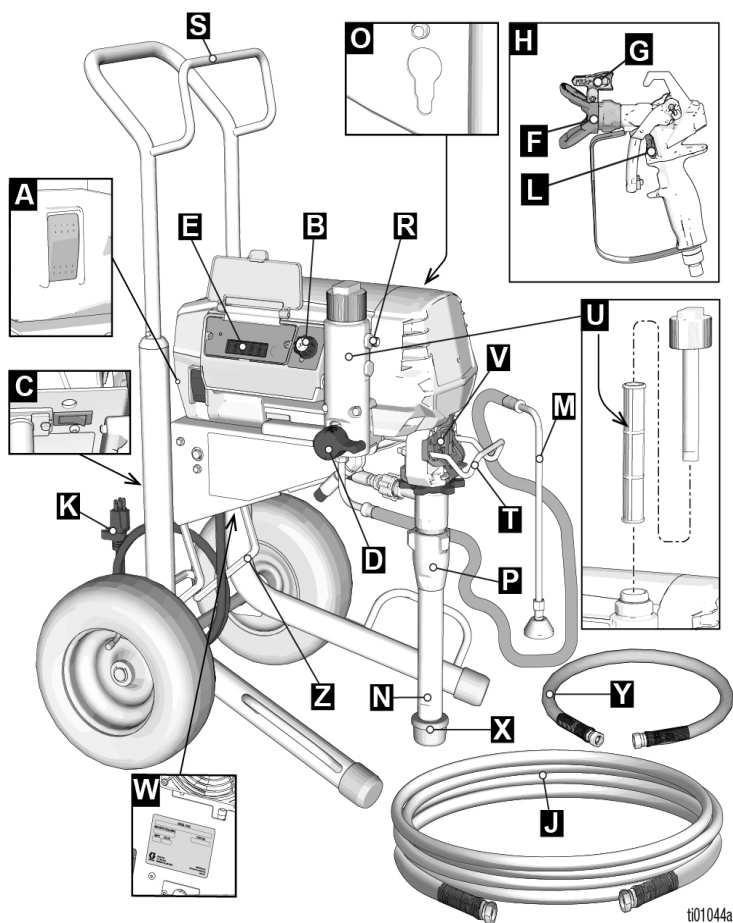


ti01044a

| | |
|---|---|
| A | PÅ/AV-strömbrytare |
| B | Tryckregulator |
| C | Strömomkopplare (om sådan finns) |
| D | Luftningsventil |
| E | Reglage och display (se detaljerad bild, s. 15) |
| F | Munstyckesskydd |
| G | Sprutmunstycke |
| H | Pistol |
| J | Airless-slang |
| K | Nätsladd |
| L | Avtryckarspär |
| M | Dräneringsrör |

| | |
|---|--|
| N | Sugrör |
| O | Funktion för pumpstängsdrag |
| P | Pump |
| R | Vätskeutlopp |
| S | Sladd/slangband |
| T | Hängare för kär |
| U | Filter |
| V | Fingerskydd/påfyllningsport för halstätningsvätska |
| W | Serienumeretikett |
| X | Inloppssil |
| Y | Vippslang (endast Mark-modeller) |
| Z | Reglerbart stöd |

Komponenters funktion och placering

Pro-Contractor-modeller

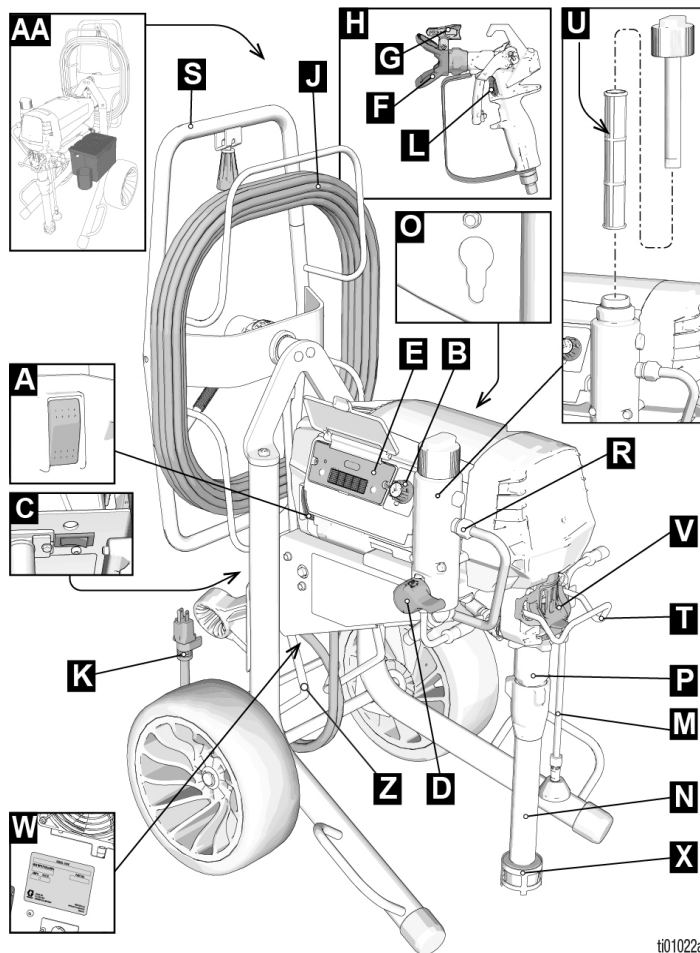


ti01022a

| | |
|---|---|
| A | PÅ/AV-strömbrytare |
| B | Tryckregulator |
| C | Strömomkopplare (om sådan finns) |
| D | Luftningsventil |
| E | Reglage och display (se detaljerad bild, s. 15) |
| F | Munstyckesskydd |
| G | Sprutmunstycke |
| H | Pistol |
| J | Airless-slang |
| K | Nätsladd |
| L | Avtryckarspår |
| M | Dräneringsrör |

| | |
|----|--|
| N | Sugrör |
| O | Funktion för pumpstångsdrag |
| P | Pump |
| R | Vätskeutlopp |
| S | Slangvinda |
| T | Hängare för kärl |
| U | Filter |
| V | Fingerskydd/påfyllningsport för halstättningsvätska |
| W | Serienummeretikett |
| X | Inloppsil |
| Z | Reglerbart stöd |
| AA | Verktygslåda (endast modeller för EMEA och Storbritannien) |

Komponenters funktion och placering

LoBoy-modeller

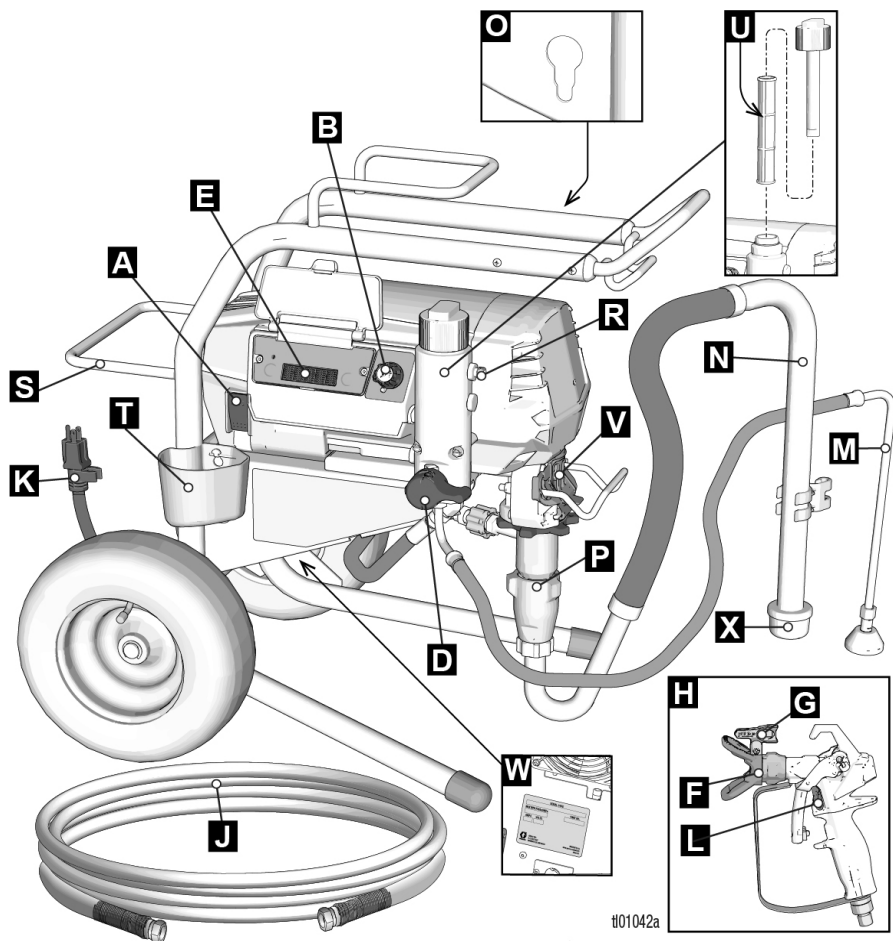


#101042a

| | |
|---|---|
| A | PÅ/AV-strömbrytare |
| B | Tryckregulator |
| D | Luftningsventil |
| E | Reglage och display (se detaljerad bild, s. 15) |
| F | Munstyckesskydd |
| G | Sprutmunstycke |
| H | Pistol |
| J | Airless-slang |
| K | Nätssladd |
| L | Avtryckarspär |
| M | Dräneringsrör |
| N | Sugrör |

| | |
|---|---|
| O | Funktion för pumpstångsdrag |
| P | Pump |
| R | Vätskeutlopp |
| S | Sladd/slangband |
| T | Droppkopp |
| U | Filter |
| V | Fingerskydd/påfyllningsport för halstätningvätska |
| W | Serienummeretikett |
| X | Inloppssil |

Komponenters funktion och placering

Reglage och display

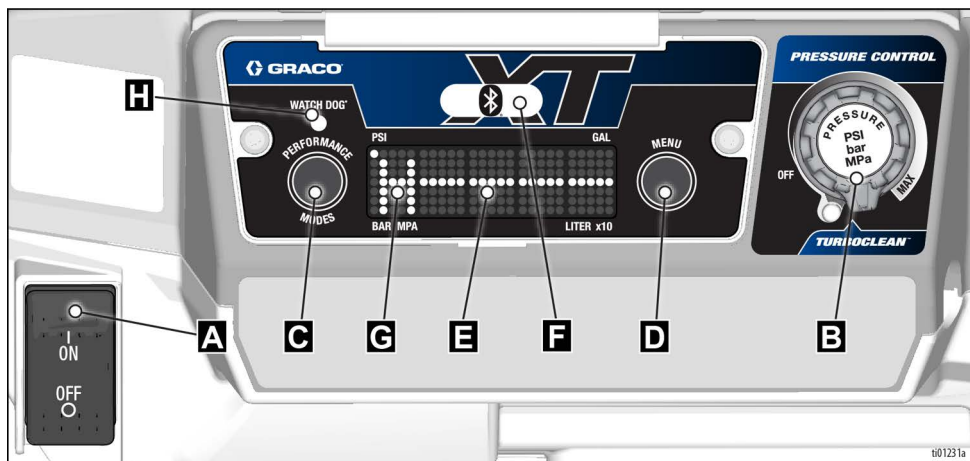

| | |
|---|--|
| A | PÅ/AV-strömbrytare |
| B | Tryckregulator |
| C | Prestandalägesknapp |
| D | Menyknapp |
| E | LED-display |
| F | BlueLink-indikatorlampa (om tillämpligt) |
| G | Prestandalägesindikator |
| H | Watchdog™-indikatorlampa |

Jordning



Denna spruta är utrustad med en sladd med en jordningsledning och en lämplig jordad kontakt.

Kontakten måste sättas i ett uttag som är korrekt installerat och jordat enligt alla gällande föreskrifter.

Modifiera inte stickkontakten om den inte passar i uttaget. Låt en elektriker installera ett korrekt uttag.

Förlängningssladdar

Använd förlängningssladd med oskadat jordstift. Om du måste använda förlängningssladd ska det vara en treledarsladd med minst $2,5 \text{ mm}^2$ (12 AWG) ledararea.


OBS! Mindre ledningsarea eller längre förlängningssladdar kan försämra sprutprestanda.

Kärl


Lösningssmedels- och oljebaserade vätskor: Enligt svenska föreskrifter.

Använd endast elektriskt ledande metallkärl som står på ett jordat underlag, t.ex. betong.


Ställ inte kärlet på icke-ledande ytor, t.ex. papper eller kartong som bryter jordkretsen.

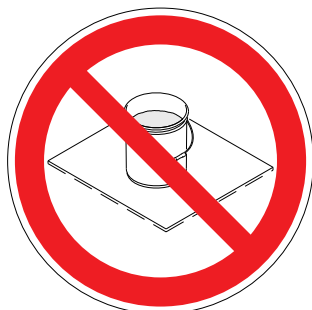

Jorda alltid metallkärl: Koppla en jordledning till kärlet. Anslut ena änden av jordledningen till kärlet med en klämma och andra änden till jord, t.ex. ett vattenrör i metall.

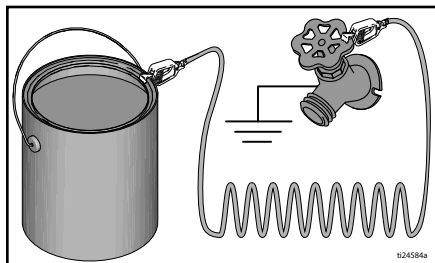


Bryt inte jordkretsen vid renspolning och tryckavlastning: Håll en metalldel på pistolen stadigt mot kanten på ett jordat metallkärl och tryck sedan av pistolen.

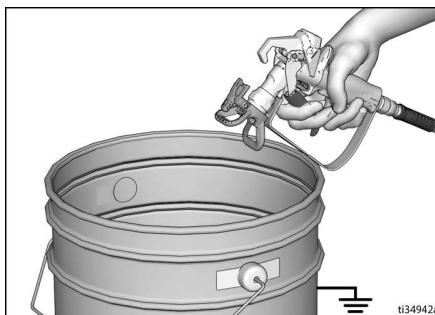

Tryckavlastningsprocedur




Utför alltid Anvisningar för tryckavlastning när du ser denna symbol.

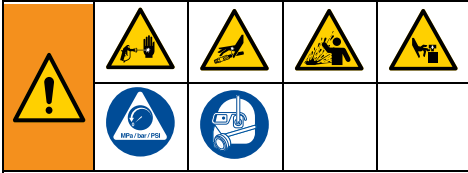


Utrustningen är trycksatt tills trycket avlastas manuellt. Utför **tryckavlastningsproceduren** närhelst du slutar spruta samt innan rengöring, kontroll eller service av utrustningen för att hjälpa till att minska risken för allvarlig kroppsskada från trycksatt vätska, såsom hudinjicering, vätskestänk och rörliga delar.


1. Lås avtryckarspärren.

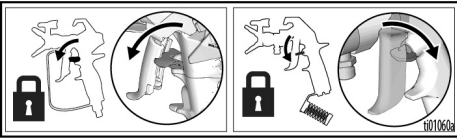


2. Vrid ON-/OFF-brytaren till läget **OFF** (AV).

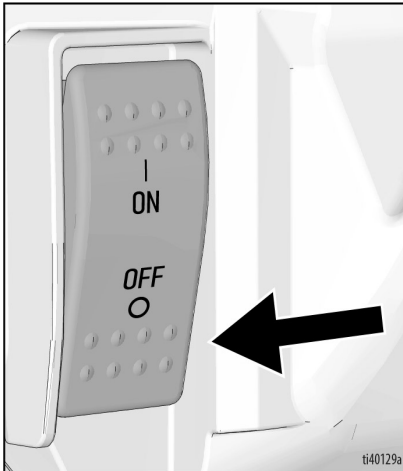

3. Vrid tryckregulatorvredet till läget **OFF**.

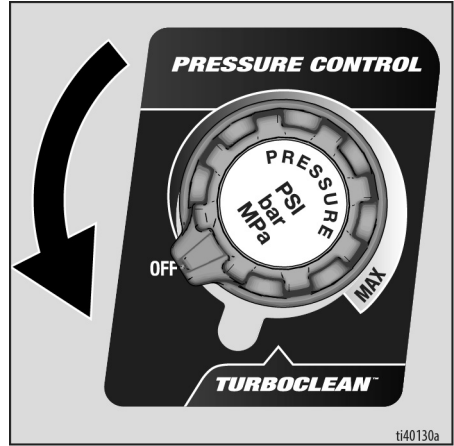


4. Sätt ner dräneringsröret i ett kärl och vrid luftningsventilen ner för att avlasta trycket. Lämna luftningsventilen i dräneringsläget (nedåt) tills du är redo att spruta igen.

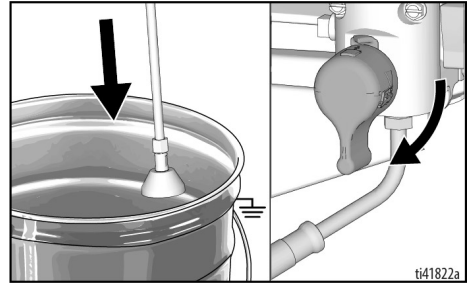

Tryckavlastningsprocedur


5. Håll en metalldel på sprutpistolen stadigt mot ett jordat metallkärl. Rikta sprutpistolen ner i kärlet. Frigör sprutpistolens avtryckarspär och tryck på avtryckaren för att avlasta trycket.

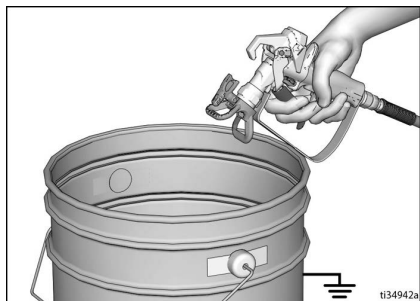


6. Lås avtryckarspärren.
7. Om du misstänker att sprutmunstycket eller slangen är igensatt eller att trycket inte är helt avlastat:
 - a. Använd en skiftnyckel och lossa munstyckesskyddets hållarmutter eller slangkoppling **MYCKET LÅNGSAMT** för att gradvis avlasta trycket.
 - b. Använd en skiftnyckel och lossa muttern eller kopplingen helt och hållet.
 - c. Rensa munstycket eller slangen.

Avtryckarspär

Lås alltid avtryckarspärren när du slutar spruta så att inte pistolen aktiveras oavsiktligt för hand eller om du tappar den eller den får en stöt.

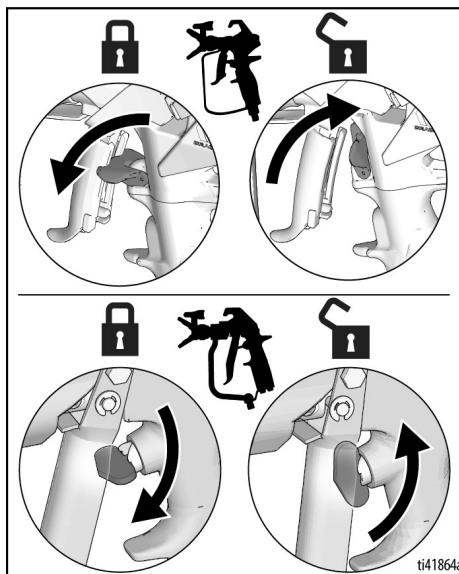


Installation

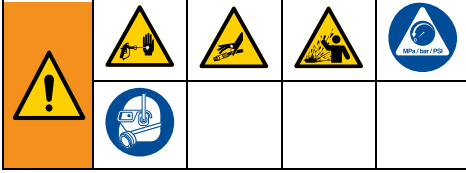


Utför installationsproceduren när sprutpistolen packas upp första gången och efter längre tids förvaring. Ta bort transportpluggen från färgutloppet efter att de första förberedelserna är utförda. Sprutan är utrustad med Pump Armor™ i systemet.


1. Anslut Graco-airlesslang till utloppet för vätska. Använd två skiftnycklar för att dra åt.

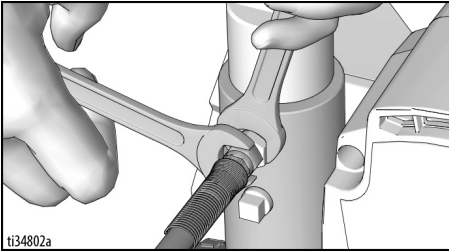


2. Anslut slangens andra ände till sprutpistolen.

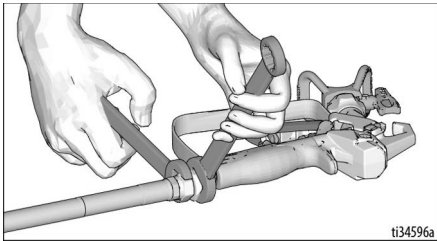



3. Använd två skiftnycklar för att dra åt.
4. Lås avtryckarspärren.

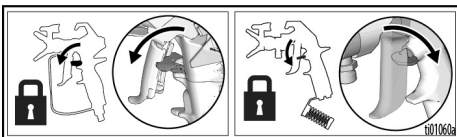

5. Ta bort munstyckesskyddet.

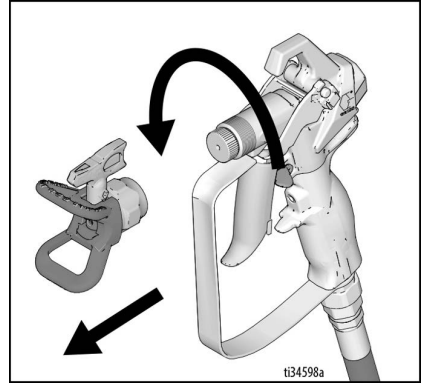


6. Ta bort förpackningsmaterialet från inloppssilen när sprutaggregatet packas upp första gången. Kontrollera om det finns igentäppningar och skräp i inloppssilen efter en längre tids förvaring.

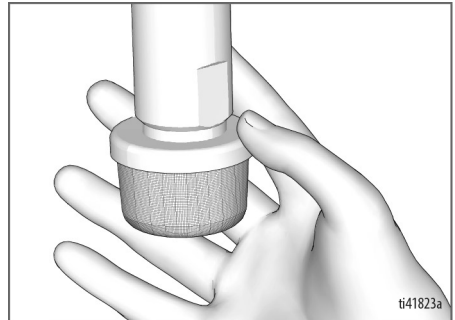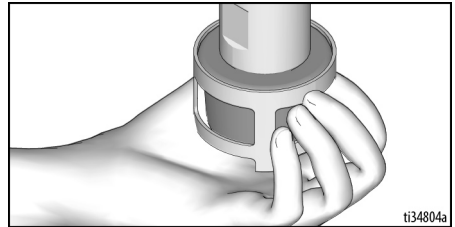


Installation


7. Fyll TSL-påfyllningsporten med TSL för att förhindra förtida slitage på packningen. Gör detta dagligen eller varje gång du sprutar.
 - a. Placera munstycket hos flaskan med halstätningsvätska i den övre mittersta öppningen i grillen framför sprutpistolen.
 - b. Kläm på flaskan för att trycka ut tillräckligt med halstätningsvätska för att fylla utrymmet mellan pumpkolen och förslutande tätningsmutter.

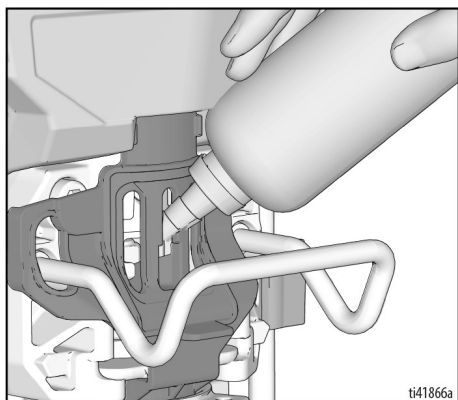


8. Se till att ON/OFF-brytaren är placerad i läget **OFF** och att tryckreglaget är i läget **OFF**.

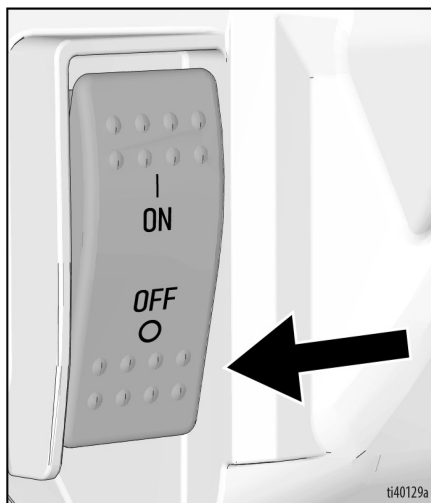

9. Sätt in nätkontakten i ett korrekt jordat eluttag.

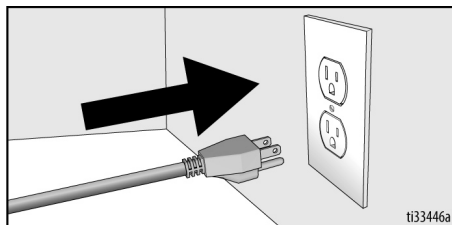


10. Vrid flödningsventilen till nedåtläget

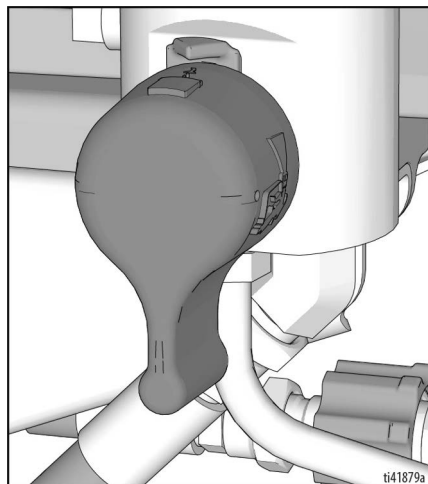


11. Sätt ner sugröret med dräneringsröret i ett jordat metallkärl som delvis är fyllt med spolningsvätska. Se **Jordning**, sidan 16.

OBS! Kontrollera att renspolningsvätskan är kompatibel med materialet som ska sprutas. En andra renspolning med en kompatibel vätska kan behövas. Vatten för vattenburen färg och lacknafta för oljebaserad färg.

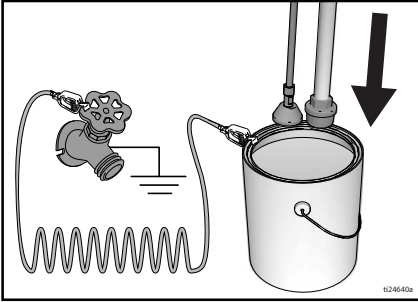

12. Vrid ON/OFF-brytaren till läge **ON** (PÅ).

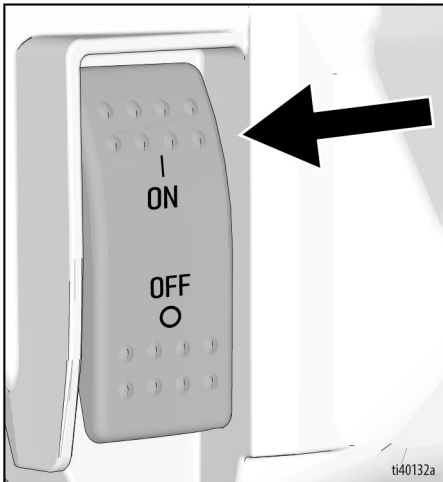


13. Vrid flödesventilen till horisontellt läge. Frigör avtryckarlåset.


14. Vrid upp tryckreglaget tills sprutan startar.



15. Håll en metalldel på sprutpistolen stadigt mot ett jordat metallkärl. Tryck in avtryckaren på pistolen och spola under 1 minut.

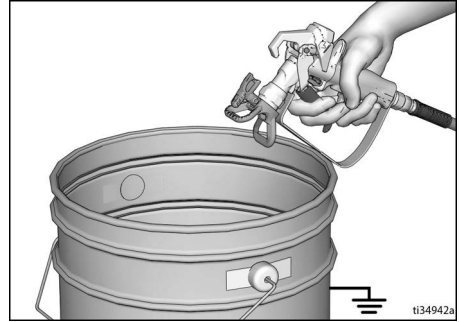


16. Vrid ON/OFF-brytaren till läge **OFF**.

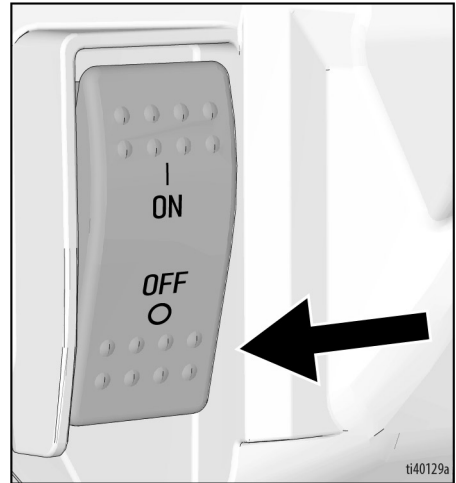


17. Aktivera avtryckarspärren.

18. Sprutan är nu redo för start.


Start

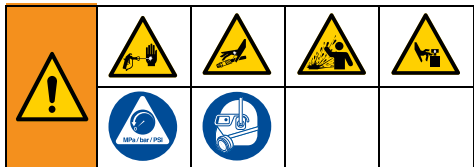


1. Utför **Tryckavlastningsprocedur**, sidan 17.
2. Ta bort sprutmunstycket och munstyckesskyddet.
3. Vrid tryckreglaget till läget **OFF**.

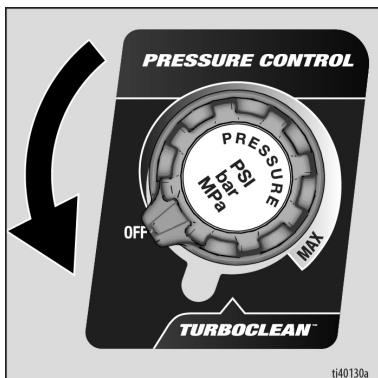

4. Vrid flödningsventilen nedåt.
5. Vrid ON-/OFF-brytaren till läget **ON**.

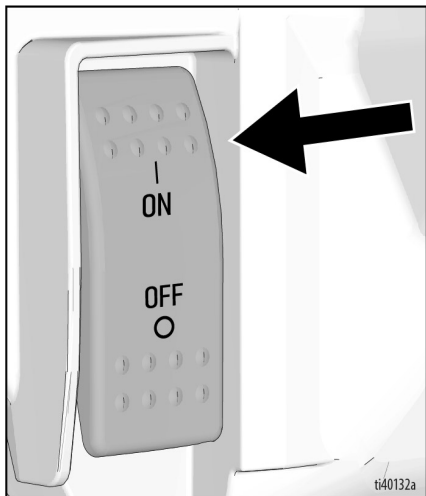


6. Sätt ned sugröret i färgkärlet. Sätt ner dräneringsröret i ett spillkärl.

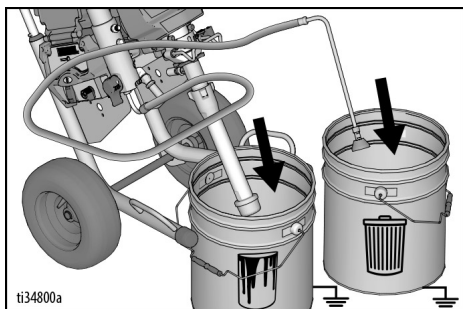


7. Vrid tryckreglaget till läget klockan 10. Låt färg cirkulera genom dräneringsröret i 15 sekunder.




8. Vrid flödesventilen till horisontellt läge. Frigör avtryckarlåset.

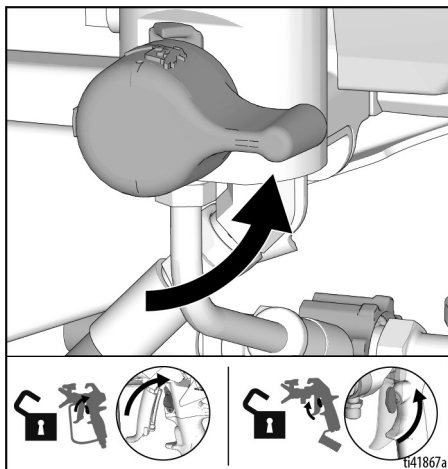

9. Håll en metalldel av sprutpistolens mot en jordad metallavfallshink. Tryck in pistolens avtryckare tills färg kommer ut.

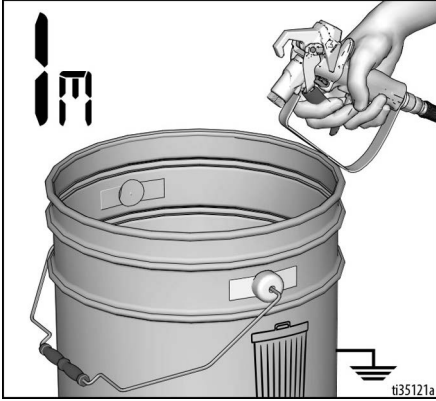


10. Flytta pistolen till färgkärlet och tryck av i 20 sekunder. Släpp avtryckaren och låt sprutpistolens bygga upp tryck. Lås avtryckarspärren.

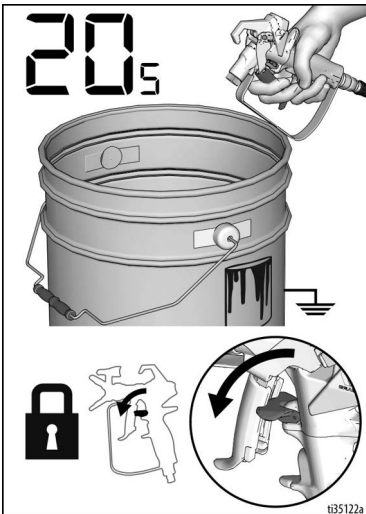

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  | |
| <p>Högtryckssprutning kan injicera gifter i kroppen och orsaka svåra kroppsskador. Försök inte stoppa läckaget med handen eller en trasa.</p> | | | | |

11. Kontrollera att airless-slangens anslutningar inte läcker. Vid läckage, följ **Tryckavlastningsprocedur**, sidan 17, spänn därefter alla kopplingar och upprepa Fyll pumpen (flöda pumpen) på sidan 21. Om det inte finns någon läcka, fortsätt med nästa steg.
12. Se **Installation av sprutmunstycket**, sidan 24. För anvisningar angående montering av pistol, se separat pistolhandbok.

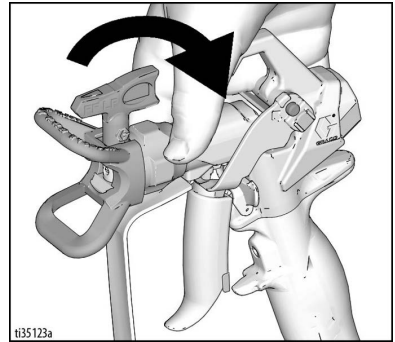


Användning

Installation av sprutmunstycket




För att undvika allvarliga personskador till följd av hudinträngning ska du inte sätta handen framför sprutmunstycket när munstycket och munstyckesskyddet monteras eller avlägsnas.


1. Utför **Tryckavlastningsprocedur**, sidan 17.
2. Använd sprutmunestycke (A) för att sätta in OneSeal™ (B) i munstycks- skydd (C).

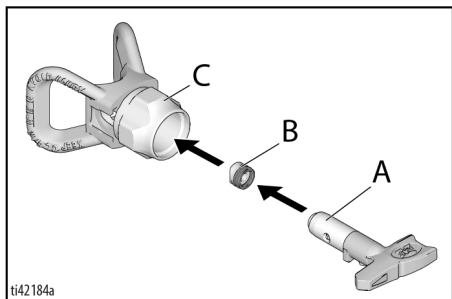

3. Sätt i sprutmunstycket.

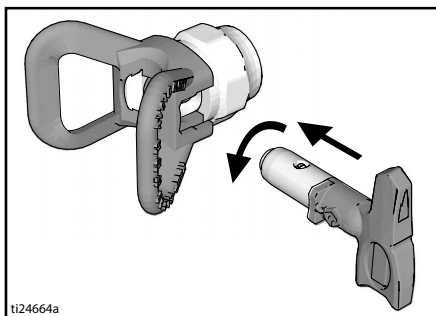

4. Skruva på anordningen på pistolen. Dra åt.

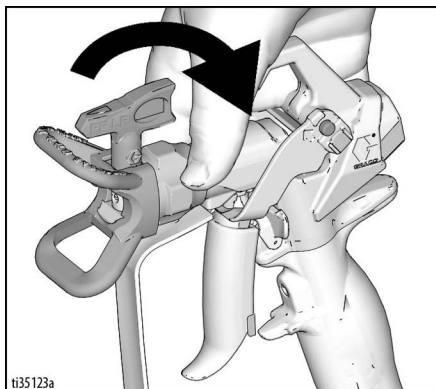

Prestandalägen

Sprutan är utrustad med två prestandalägen.

LP- (lågt tryck) läge (L): 50-2000 psi. Detta läge är bäst att använda med lågtrycks-Switch Tips (FFLP, LP and WRLP).

HP- (høgt tryck) läge (H): 600-3300 psi. Detta läge passar bäst för alla Switch Tips-munstycken.


För att välja eller ändra prestandaläge, se **Välja prestandalägen**, sidan 30.

Strömomkopplare

230V Mark VII-enheterna innehåller en strömomkopplare för att växla modellen från 10 till 16 ampere.


100-120v 795-, 1095-, Mark IV- och Mark V-enheterna innehåller en strömomkopplare för att växla modellen från 15 till 20 ampere.

Denna omkopplare är placerad till höger om nätsladden, enligt bilden.

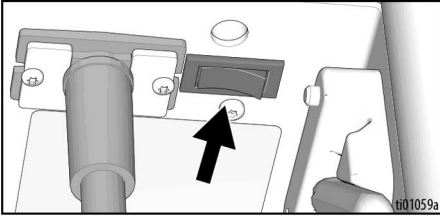

Sprutning


När RAC X™ lågtrycks-Switch Tips (FFLP, LP och WRLP) används kan spruttrycket minskas. Sprutning vid lägre tryck leder till mindre översprut och reducerar slitaget på sprutmunstycket. Justera spruttrycket för att minska översprut.

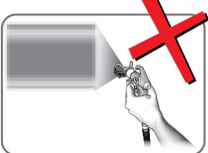


Sprutning med finfördelad, jämnt fördelad sprutbild

Sprutning med svansar

1. Spruta ett testmönster. Justera trycket för att eliminera tjocka kanter.

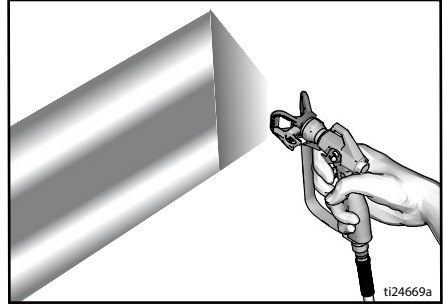

2. Använd ett mindre munstycke om justering av trycket inte räcker för att få bort de tjocka kanterna.
3. Håll pistolen vinkelrätt 25-30 cm (10-12 tum) från ytan. Spruta fram och tillbaka; överlappa med 50 %.

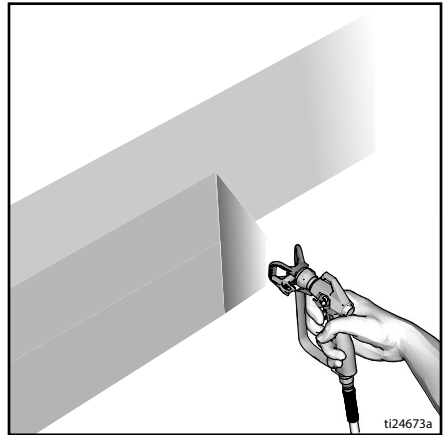

4. Börja pistolrörelsen innan du trycker in avtryckaren. Släpp avtryckaren innan du slutar. För ytterligare information om sprutning, se separat pistolhandbok.


Användning

Rensa igensatt sprutmunstycke




1. Släpp avtryckaren. Lås avtryckarspärren. Vrid sprutmunstycket. Frigör avtryckarspärren. Tryck av pistolen på en spillyta för att rensa blockeringen.

RENSA IGENSÄTTNING

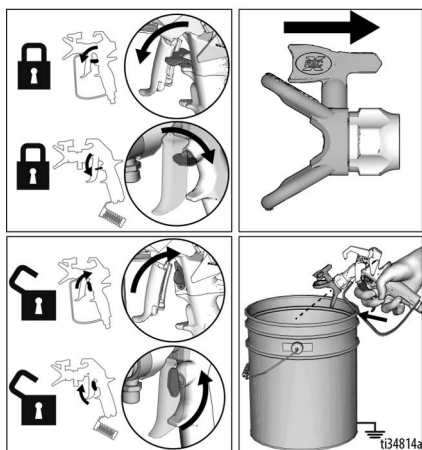


2. Lås avtryckarspärren. Vrid tillbaka sprutmunstycket till utgångsläget. Frigör avtryckarspärren och fortsätt spruta.


SPRUTA

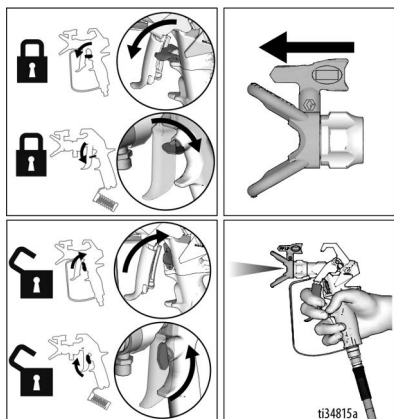

Rengöring

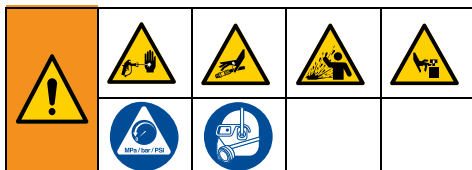


1. Utför **Tryckavlastningsprocedur**, sidan 17.
2. Demontera munstycksskyddet och munstycket. För ytterligare information, se separat sprutpistolhandbok.

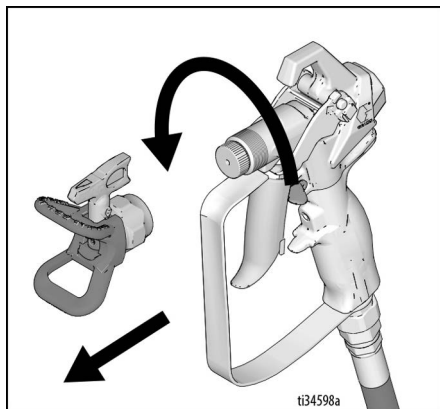


3. Dra upp sugröret och dräneringsröret ur färgen. Torka av rören.




4. Placera sugröret i renspolningsvätska. Använd vatten för vattenburen färg och lacknafta för oljebaserad färg. Sätt ner dräneringsröret i ett spillkärl.

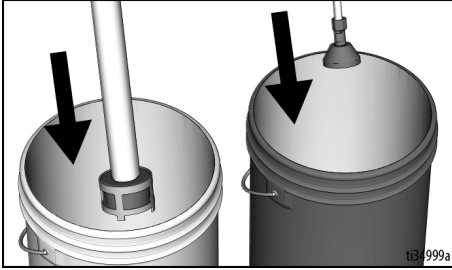


5. För att pumpa, vrid flödningsventilen till nedåtläge.

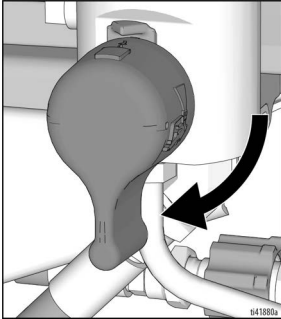

6. Vrid tryckreglaget till TurboClean.

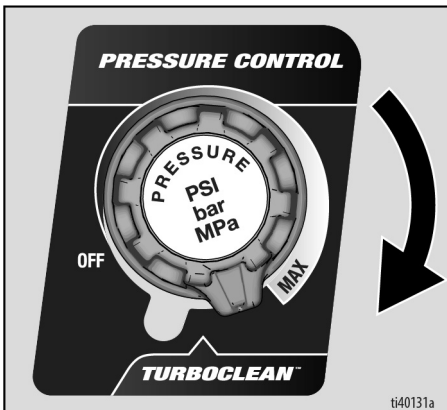


7. Tryck av pistolen tills pumpen går jämnt och ren spolningsvätska kommer ut i avfallskärl.

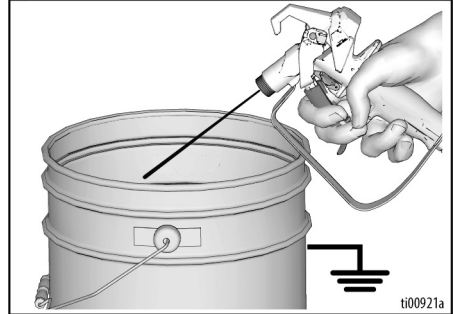


8. Vrid tryckreglaget till läget OFF.

Renspola slang och pistol

1. Vrid flödningsventilen till horisontellt läge för att spola högtrycksslang och sprutpistol.
2. Håll en metalldel på pistolen stadigt mot ett avfallskärl. Frigör avtryckarlåset.

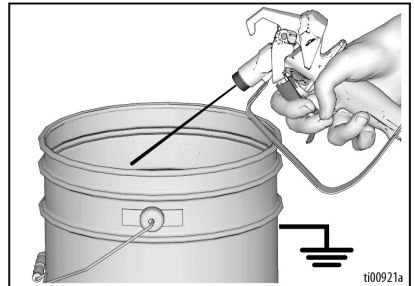


3. Tryck av pistolen och vrid tryckkontrollen till TurboClean.

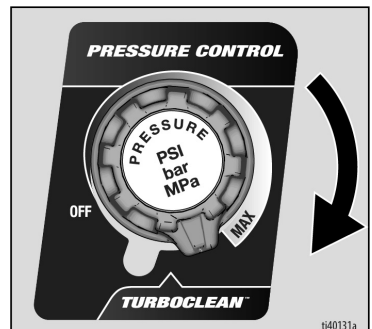


Användning


4. Kör tills pumpen går jämnt och ren spolningsvätska kommer ut.
5. Vrid tryckreglaget till läget OFF.

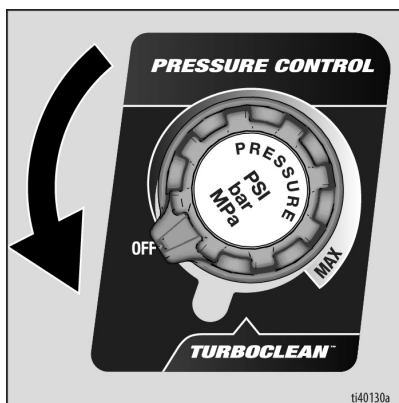


6. Släpp avtryckaren.
7. Lyft upp sugröret ovanför renspolningsvätskan.

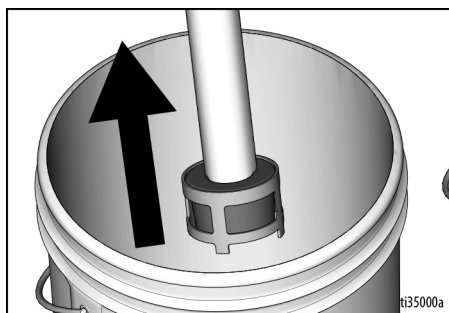


8. Medan du trycker av pistolen i spolkärlat, vrid tryckreglaget till TurboClean för att spola ut vätska från slangen.
9. Lås avtryckarspärren.

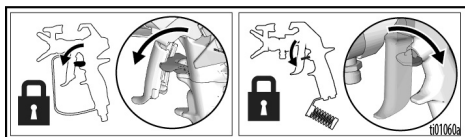

10. Vrid tryckreglaget till OFF och vrid strömbrytaren till läget **OFF**. Koppla ur strömmen till sprutan.

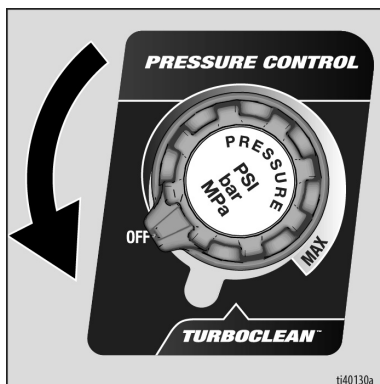

11. Ta bort munstycksskyddet och sprutmunstycket från sprutpistolen.
12. Ta bort filtren från pistolen om sådana är installerade. Rengör och kontrollera. Montera filtret. Se separat pistolhandbok.

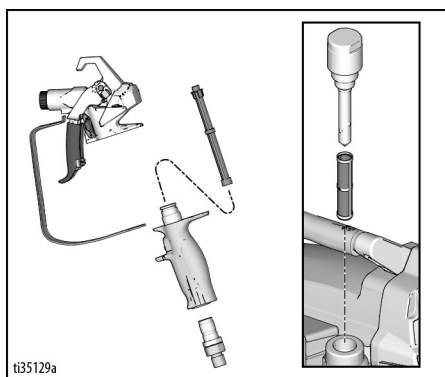

13. Vid spolning med vatten ska du spola igen med Pump Armor för att lämna en skyddande hinna som förhindrar en frysning och korrosion.
14. Torka av sprutpistolen, slangen och pistolen med en trasa indränkt i vatten eller lackolja.

Digital display



Alla modeller är utrustade med en digital display. Detta avsnitt beskriver hur man använder denna funktion.




Huvudmeny för drift

Ett kort tryck på menyknappen flyttar till nästa skärmbild. Tryck på och håll in menyknappen för att byta enheter eller återställa data.

1. Utför **Tryckavlastningsprocedur**, sidan 17.
2. Vrid ON/OFF-strömbrytaren till läge **OFF**.
3. Anslut sprutan till ett jordat uttag. Vrid ON/OFF-brytaren till läge **ON**.

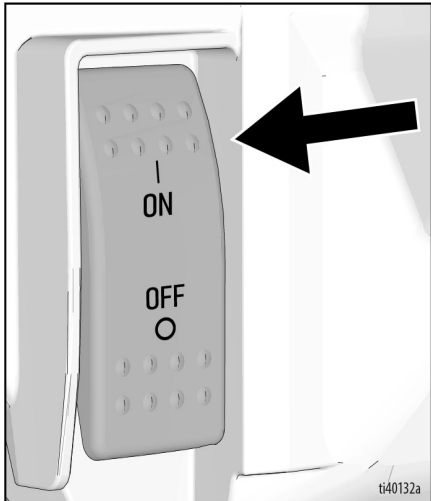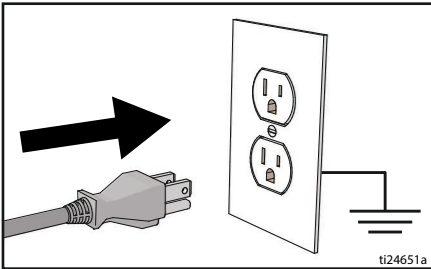

4. För att ändra tryckenheter (psi, bar eller MPa), tryck och håll in menyknappen tills önskade enheter visas (ungefär 10 sekunder). Val av bar eller MPa ändrar gallon till liter x 10.
5. Tryckskärmen visas. Streck visas om trycket är lägre än 0,3 MPa (3 bar, 50 psi).

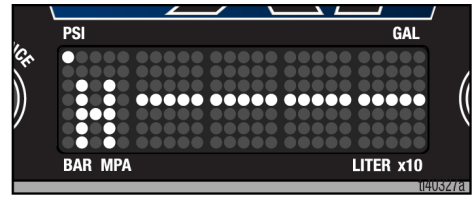

6. Tryck kort på menyknappen för att gå till jobbflöde i gallons (eller liter x 10).


OBS! JOB visas kort, därefter visas antalet sprutade liter.



Digital display

- Tryck in och håll in menyknappen för att återställa till noll eller tryck kort på display-knappen för att komma till Totalt sprutade gallons (eller liter x 10).

OBS! LIFE visas kort och sedan antalet liter sprutade med tryck över 4,1 MPa (41 bar, 600 psi).

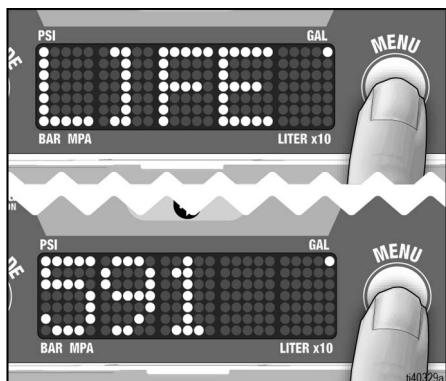

OBS! Steg 8 och 9 nedan gäller endast för ProContractor-modeller.

- Tryck kort på menyknappen för att gå till "Para ihop sprutpistol". Skärmen kommer att rulla till "Para ihop sprutpistol".




- Tryck kort på menyknappen för att återgå till tryckskrmen.

Välja prestandalägen

Enheten är utrustad med två prestandalägen. Prestandalägen väljs genom att trycka på knappen "Performance Mode" (prestandaläge) på vänster sida av displayen. Läget rullar över displayen som antingen "High Pressure" (høgt tryck) eller "Low Pressure" (lågt tryck). De betecknas med en bokstavssymbol på vänster sida av displayen.

För en förklaring av prestandalägen, se **Prestandalägen**, sidan 24.

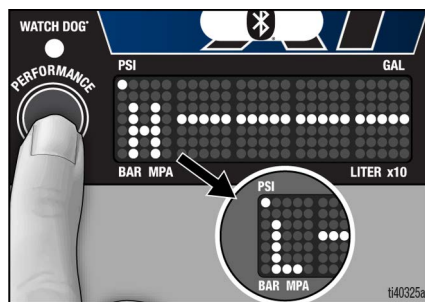

TurboClean

Enheten är utrustad med ett TurboClean-rengöringsläge. Det aktiveras genom att man vrider tryckreglaget till TurboClean-läget. När du går in i TurboClean-läget kommer det att finnas en tydlig tryckspärr när du vrider tryckreglaget till TurboClean-inställningen och CLEAN kommer att blinka på displayen.




OBS! TurboClean används endast för rengöringsvätskor. När sprutan befinner sig i TurboClean-läget kommer den inte att spruta färg eller andra material.

Watchdog

Watchdog™ pumpskyddssystem stänger automatiskt av pumpen när materialet tar slut eller om sugröret är skadat.


För att aktivera Watchdog, tryck och håll ned knappen "Performance Mode" (prestandaläge) tills Watchdog-lampan lyser. Tryck och håll in "Performance Mode"-knappen för att inaktivera Watchdog.

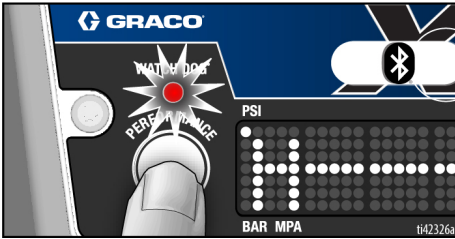


Det finns tre Watchdog-känslighetsinställningar: Low (låg), Medium och High (hög). För att ändra känslighetsinställning, skriv in lagrade data i displayen och navigera till Watchdog. Tryck och håll in menyknappen för att växla Watchdog.

Display för lagrade data


1. Utför **Tryckavlastningsprocedur**, sidan 17.
2. Tryck på och håll in menyknappen och vrid ON/OFF-brytaren till läget **ON**.

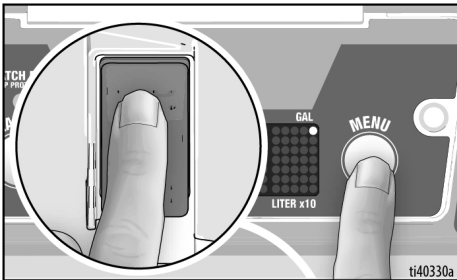

3. Seriekoden rullar över skärmen.

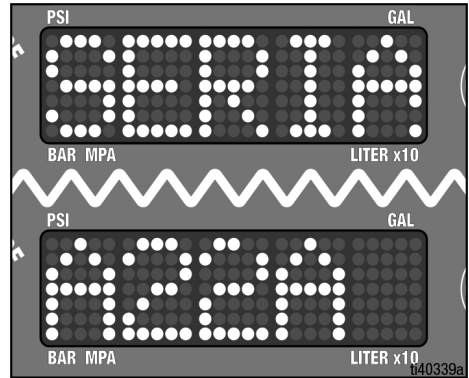

4. Tryck en kort stund på menyknappen för att visa det totala antalet timmar som motorn har körts.
5. Tryck en kort stund på menyknappen för att visa den senaste felkoden: t.ex. **E=03**. Tryck och håll in menyknappen för att radera felkoden till noll.

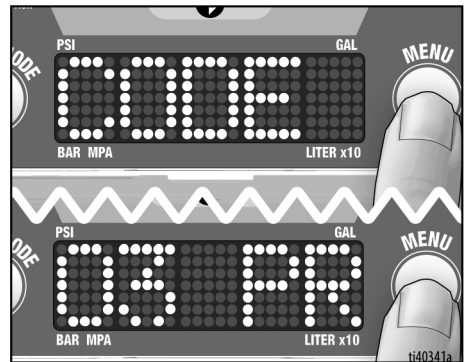


6. Tryck kort för att komma till Watchdog.




Digital display

- Tryck och håll in menyknappen för att ändra Watchdog-känslighetsinställningen (High (hög), Medium, Low (låg)). Standardinställningen är Medium.

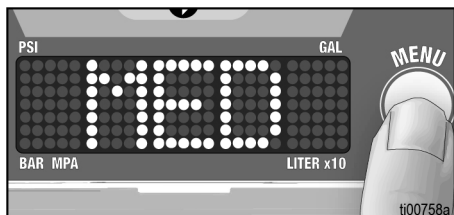

- Tryck kort på menyknappen för att gå till programvaruversion.
- Tryck kort på menyknappen för att gå till sprut-ID.
- Tryck kort på menyknappen för att gå till **Vredkalibrering**, sidan 32 och **Transduktorkalibrering**, sidan 33.
- Vrid strömbrytaren till läget **OFF** för att lämna lagrad data.

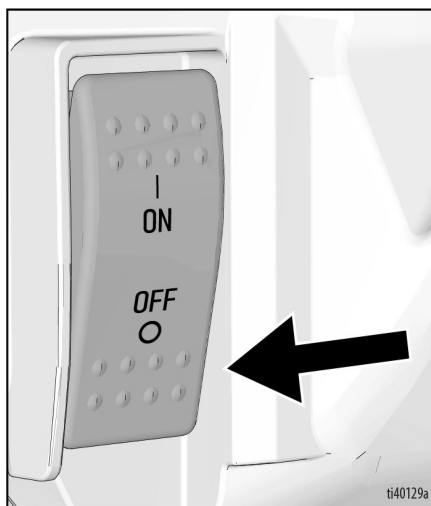


Vredkalibrering

OBS! Vredkalibrering ska utföras när en ny tryckkontroll (potentimeter) installeras eller styrkortet byts ut.


- För att utföra vredkalibrering, gå in i den sekundära menyn genom att hålla menyknappen nedtryckt medan du sätter på sprutan.
- Använd menyknappen för att navigera till skärmen för vredkalibrering.



- Ställ potentiometern på max. sprutläge, strax före TurboClean.

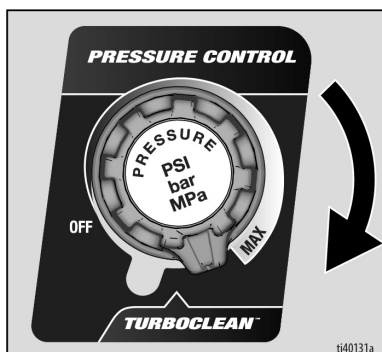

- Håll in menyknappen tills displayen visar "pass".

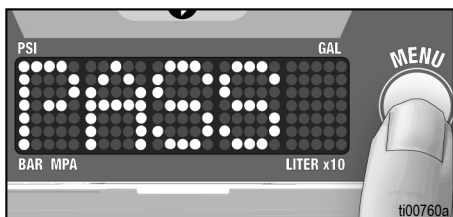


- Vrid potentiometervredet tillbaka till läget **OFF** innan du startar om och använder sprutan igen.


Transduktorkalibrering

OBS! Transduktorkalibrering bör utföras när helt en ny transduktor installeras eller styrkortet byts ut.

1. Utför **Tryckavlastningsprocedur**, sidan 17.
2. För att utföra transduktorkalibrering, gå in i den sekundära menyn genom att hålla menyknappen nedtryckt medan du sätter på sprutan.
3. Använd menyknappen för att navigera till kalibreringsskärmen 0 (noll).

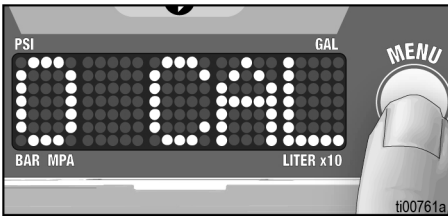

4. Se till att tömningsventilen är öppen och att det inte finns något tryck i sprutan.
5. Tryck och håll in menyknappen tills displayen visar "pass".

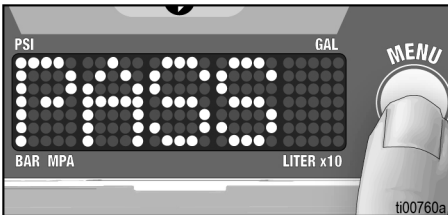

BlueLink[®]-appen

Enheter utrustade med BlueLink har en BlueLink-indikatorlampa på displayen, se **Reglage och display, sidan 15**.

Hämta Graco BlueLink-appen från Apple App Store, Google Play eller annan appbutik för att ansluta färgsprutan via Bluetooth[®].

Med BlueLink-appen får du tillgång till sprutinformation, inställningar, statistik och ger dig åtkomst till praktiska funktioner som t.ex. Watchdog[™], förbättrad underhållsspårning, sprutspårning och jobbspårning. Gracos BlueLink-appen finns på:

<https://www.graco.com/BlueLink>




Vidare instruktioner finns i appen. Instruktioner finns även online på:

<https://www.graco.com/BlueLinkSupport>




Byta BlueLink-batteriet

För att hålla din spruta synkroniserad har din enhet ett litet inbyggt batteri. Om du får följande meddelande måste batteriet bytas ut.

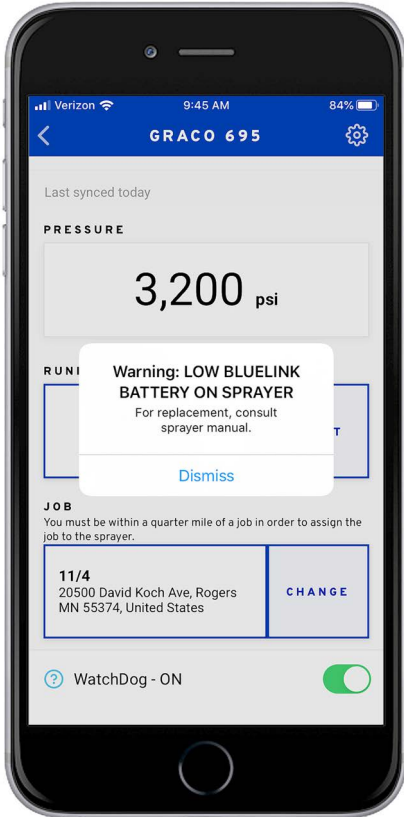


ti37542a

1. Sätt sprutan i läget **OFF** och dra ur nätsladden.
2. Använd T20-torxverktyget, ta bort två skruvar och ta bort displaykortet.

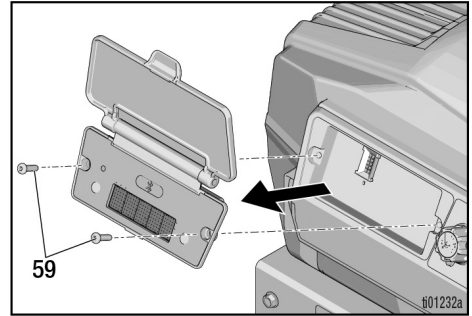

3. Dra ut batteriet ur hållaren.
4. Byt ut batteriet mot ett nytt CR2032-batteri.

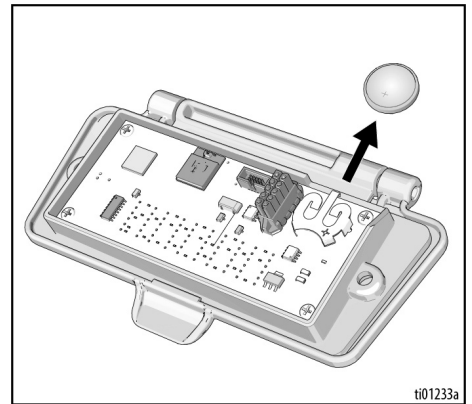

ti01233a

5. Sätt tillbaka skruvarna för displaykortet. Dra åt till vridmoment 1,4-1,8 N•m (12-16 in. lbs).

Underhåll

Regelbunden skötsel är viktigt för att garantera korrekt drift av sprutpistolen. Skötsel inkluderar genomförandet av rutinåtgärder som bibehåller din sprutpistol funktionsduglig och förhindrar problem i framtiden.



1. Genomför **Tryckavlastningsprocedur**, sidan 17, innan underhåll utförs.

| Åtgärd | Intervall |
|---|--------------------------------------|
| Inspektera/rengör sprutfilter, inloppssil för vätska och pistolfilter. | Dagligen eller varje gång du sprutar |
| Inspektera om det finns blockering i motorskyddsventiler. | Dagligen eller varje gång du sprutar |
| Fyll på halstätningvätska via påfyllningsporten för halstätningvätska. | Dagligen eller varje gång du sprutar |
| Kontrollera sprutstopp. När pistolens avtryckare INTE är nedtryckt, ska motorn stanna och inte starta igen tills avtryckaren trycks ned igen. Om sprutpistolen startar igen UTAN att pistolens avtryckare trycks ned, inspektera pumpen rörande interna/externa läckor och kontrollera om det finns läckor i flödningsventilen. | För varje 1000 liter (100 gallons) |
| Justering av halstätningen Om pumppackningen börjar läcka efter en längre tids användning, dra åt packningsmuttern nedåt tills läckan stoppas eller minskar. Detta möjliggör en drift på ytterligare cirka 380 liter (100 gallon) innan ompackning krävs. Tätningsmuttern kan dras åt utan att man behöver ta bort o-ringen. | Efter behov beroende på användning |



Underhåll kan schemaläggas och spåras via Graco BlueLink-appen.

Återvinning och kassering av uttjänt produkt

När produkten är uttjänt ska den monteras isär och återvinnas på ett miljövänligt sätt.

Förberedelser:


- Följ **Tryckavlastningsprocedur**, sidan 17.
- Dränera och kassera vätskor enligt tillämpliga regelverk. Se materialtillverkarens säkerhetsdatablad.

Montera isär och återvinn:

- Ta bort motorer, kretskort, displayer och andra elektroniska komponenter. Återvinn enligt tillämpliga regelverk.
- Kasta inte elektroniska komponenter i hushållssoporna.
- Lämna in kasserade produkter till en återvinningsanläggning.

Felsökning

Mekaniskt/vätskeflöde

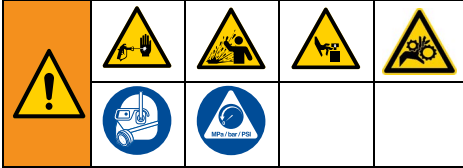

Utför **tryckavlastningsproceduren** när du slutar spruta samt innan rengöring, kontroll eller service av utrustningen för att hjälpa till att minska risken för allvarlig kroppsskada från trycksatt vätska, såsom hudinjicering, stänkande vätska och rörliga delar.



Håll dig på avstånd från rörliga delar under felsökningen.

1. Följ **Tryckavlastningsprocedur**, sidan 17 före kontroll eller reparation.
2. Undersök alla möjliga fel och orsaker innan enheten nedmonteras.

| Problem | Kontrollera följande Om kontrollen är OK gå till nästa | Åtgärd Se denna kolumn om kontrollen inte är OK |
|---|---|--|
| Pumpflödet är lågt | Sprutmunstycket är slitet. | Byt ut munstycket. Se separat handbok för pistol eller munstycke. |
| | Sprutmunstycket igensatt. | Rensa munstycket. Se Rensa igensatt sprutmunstycke , sidan 26. |
| | Färgmatning. | Fyll på och lufta pumpen. |
| | Intagssil blockerad. | Avlägsna och rengör, och sätt sedan tillbaka. Om problemet kvarstår, sila färgen. |
| | Inloppsventilens och kolvens kulor tätar inte ordentligt mot sina säten. | Ta bort intagsventilen och rengör den. Kontrollera kulor och säten för hack; byt ut vid behov. Se pumphandboken. Sila färgen före sprutningen för att få bort partiklar som kan blockera pumpen. |
| | Vätskefiltret eller munstyckets filter är igensatt eller smutsigt. | Avlägsna och rengör, och sätt sedan tillbaka. |
| | Flödningsventilen läcker. | Reparera flödningsventilen. |
| | Kontrollera att pumpen inte fortsätter slå efter att pistolavtryckaren har släppts. (Flödningsventilen läcker inte.) | Utför service på pumpen. Se pumphandboken. |
| Kontrollera om det läcker runt halstätningmuttern, vilket kan tyda på slitna eller skadade tätningar. | Dra åt tätningmuttern/våtkoppen. Byt tätningar. Se pumphandboken. Kontrollera också om färg har torkat i kolventilens säte eller om det fått ett hack och byt ut vid behov. | |

| Problem | Kontrollera följande Om kontrollen är OK gå till nästa | Åtgärd Se denna kolumn om kontrollen inte är OK |
|---|--|--|
| Pumpflödet är lågt | Lågt stopptryck. För lågt inställt tryck. | Ändra sprutläget till högt tryck. Vrid tryckratten helt och hållet medurs. Se till att tryckreglaget är rätt monterat så att det går att vrida det helt och hållet medurs. Utför Vredkalibrering , sidan 32. Kvarstår problemet, byt ut tryckgivaren. |
| | Pumpkolven är skadad. | Reparation av pump Se pumphandboken. |
| | Kolv tätningar är slitna eller skadade. | Byt tätningar. Se pumphandboken. |
| | En O-ring i kolv pumpen är sliten eller skadad. | Byt ut o-ringen. Se pumphandboken. |
| | Intagsventilkulan är igensatt med material. | Rengör intagsventilen. Se pumphandboken. |
| | Stort tryckfall i slangen med tyngre material. | Minska slangens längd. Använd en slang med större diameter. |
| | Kontrollera förlängningssladden för korrekt storlek. | Se Förlängningssladdar , sidan 16. |
| | Kolvstången är skadad. | Byt ut kolvstången. |
| Motorn går inte | Amperebrytaren har en låg inställning | Byt till inställning 16 A eller 20 A. |
| | Felkod på displayen. | Bestäm felkorrigerig enligt 39. |
| | Motorkablar är skadade eller så är anslutningar lösa. | Återanslut eller byt ut vid behov. |
| | Potentiometerkabeln är skadad eller så är anslutningar lösa. | Återanslut eller byt ut vid behov. |
| | Styrkort, se sidan 40. | Byt ut nätsladden eller styrkortet. |
| Ytterligare motorfelsökning. | | Se sidan 41. |
| Motorn går men pumpen slår inte | Kolvstången är skadad. | Byt ut kolvstången. |
| Stort färgläckage in i halstätningmuttern | Halstätningmuttern har lossnat. | Ta bort mutterdistansen på halstätningen. Dra åt halstätningmuttern precis så mycket att det blir tätt. |
| | Halstätningarna är slitna eller skadade. | Byt tätningar. |
| | Kolvstången är sliten eller skadad. | Byt ut kolvstången. |
| Pistolen spottar vätska | Luft i pump eller slang. | Roter pumpen så långsamt som möjligt under flödning. Spola färg genom pistolen genom att följa instruktionerna i Start , sidan 22. |
| | Sprutmunstycket är delvis igensatt. | Rensa munstycket. Se Rensa igensatt sprutmunstycke , sidan 26. |
| | Vätsketillförseln är låg eller slut. | Fyll på vätskeförrådet. Lufta pumpen. Kontrollera materialtillförseln ofta så att pumpen inte körs torr. |
| Svårt att flöda pumpen | Igentäppt flödningsventil. | Ta bort flödningsventilen, se om det finns tilltappningar, byt ut. |
| | Luft i pump eller slang. | Kontrollera och dra åt alla vätskekopplingar. Roter pumpen så långsamt som möjligt under flödning. |
| | Intagsventilen läcker. | Rengör intagsventilen. Se till att kulventilsätet inte är skadat eller slitet och att kulan tätar ordentligt. Återmontera ventilen. |
| | Pumppackningar är slitna. | Byt ut pumppackningarna. Se pumphandboken. |
| | Färgen är för tjock. | Förtunna färgen enligt leverantörens rekommendationer. |
| Pumpen tappar flödning | Läckage i sugrör. | Byt ut sugröret. |
| | Skräp har fastnat i inloppskulan. | Ta bort fotventilen och rengör med lämplig rengöringslösning. |

Elektriskt

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
|  |  | | | |
| <p>Vänta i fem minuter efter att du dragit ur nätsladden så att ansamlad elektricitet laddas ur. Detta för att undvika risken för skador av elektriska stötar när kåporna tas bort inför felsökning.</p> | | | | |

Symptom: Sprutan fungerar inte, slutar att gå eller går inte att stänga av.

1. Utför **Tryckavlastningsprocedur**, sidan 17.

2. Koppla ur sprutan och vrid ON/OFF-brytaren till **OFF**.
3. Vänta i 30 sekunder och anslut därefter nätkontakten till ett korrekt jordat eluttag. Växla tillbaka till **ON** (detta säkerställer att sprutan är i normalt driftläge).
4. Vrid tryckregulatorratten medsols 1/2 varv.
5. Felkoden kommer att visas på displayen.

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  | |
| <p>För att undvika allvarliga skador från elektriska stötar och rörliga delar, ta inte bort den inre motorkåpan och vidrör inte elektriska komponenter.</p> | | | | |

Felkodsmeddelanden

| KOD | MEDDELANDE | ÅTGÄRD |
|-----|--|---|
| 02 | Kod 02-Högt tryck upptäckt. | Avlasta trycket. Kontrollera om det finns tilltäppningar i filter och slangar. Använd minst 15 m (50 fot) Graco-slang. Kontrollera transduktorn. |
| 03 | Kod 03-Trycktransduktor har inte upptäckts. | Sätt sprutan i läge OFF och koppla bort sprutan. Ta bort kåpan. Kontrollera transduktorkabel och anslutning till styrkortet. Kontrollera transduktorn. |
| 04 | Kod 04-Flera inkommande spänningsöverspänningar har detekterats. | Sätt sprutan i läge OFF och koppla bort sprutan. Hitta en lämplig spänningsförsörjning för att förhindra elektronikskador. |
| 05 | Kod 05-Motorn rör sig inte på grund av hög mekanisk belastning. | Sätt sprutan i läge OFF och koppla bort sprutan. Försök att få motorn att röra sig, se sidan 41. Motorn ska rotera fritt. Om motorn inte roterar lätt, ta bort pumpen och kontrollera på nytt genom att snurra på motorn igen. Om motorn roterar lätt, kontrollera styrkortet. |
| 06 | Kod 06-Motorns termiska skydd är aktiverat. | Håll sprutan inkopplad och låt den svalna. Det kan ta upp till en timme. Kontrollera om ventilerna i botten och toppen av sprutan är blockerade. Om tillämpligt, kontrollera fläktanslutningen och kablarna, fläkten ska vara igång. Koppla ur sprutan och kontrollera att motorn roterar fritt, se sidan 41. |
| 08 | Kod 08-Inspänningen är för låg för att sprutan ska fungera. | Sätt sprutan i läge OFF och koppla bort sprutan. Hitta en lämplig spänningsförsörjning för att förhindra elektronikskador. |
| 09 | Kod 09-Kommunikation till kodaren misslyckades. | Sätt sprutan i läget OFF , koppla ur sprutan och vänta i fem minuter. Ta bort kåpan. Kontrollera kablar och anslutningar. Kontrollera motorn, se sidan 41. |
| 10 | Kod 10-Styrkortets termiska skydd är aktiverat. | Håll sprutan inkopplad och låt den svalna. Det kan ta upp till en timme. Kontrollera om ventilerna i botten och toppen av sprutan är blockerade. Om tillämpligt, kontrollera fläktanslutningen och kablarna, fläkten ska vara igång. Koppla ur sprutan och kontrollera att motorn roterar fritt. |
| 12 | Kod 12-Högströmsskydd är aktiverat. | Slå strömmen ON och OFF . Om problemet kvarstår, kontrollera motorn, se sidan 41. |
| 15 | Kod 15-Motor roterar inte, ingen motorström upptäckt. | Sätt sprutan i läget OFF , koppla ur sprutan och vänta i fem minuter. Ta bort kåpan. Kontrollera kablar och anslutningar. Kontrollera styrkortet. Kontrollera motorn, se sidan 41. |
| 17 | Kod 17-Styrkort anslutet till fel spänning. | Sätt sprutan i läget OFF och koppla ur sprutan. Hitta lämplig spänningsförsörjning för att förhindra skador på elektroniken, se sidan 41. |

Styrkort



Symptom: Sprutan går inte eller slutar att gå.

1. Kontrollera spänningsmatningen till styrkortet.
 - a. Använd en multimeter och mät växelströmsspänningen från änden av nätsladden (L1in och L2in), se **Kretsscheman**, sidan 64). AC-spänningen bör vara 100-127 VAC eller 220-240 VAC, beroende på plats.
 - b. Om spänningen är låg eller obefintlig, kontrollera strömförsörjningen från väggen. Om strömförsörjningen från väggen är bra, dra ur kontakten från väggen och låt spänningen rinna av i fem minuter från kortet.
 - c. Kontrollera kablar, nätsladd eller kontakter för skador.
2. Kontrollera om det finns fysiska skador.


Motor



Vänta i fem minuter efter att du dragit ur nätsladden så att ansamlad elektricitet laddas ur. Detta för att undvika risken för skador av elektriska stötar när kåporna tas bort inför felsökning.




Symptom: Enheten går inte, går ojämnt eller bullrar.

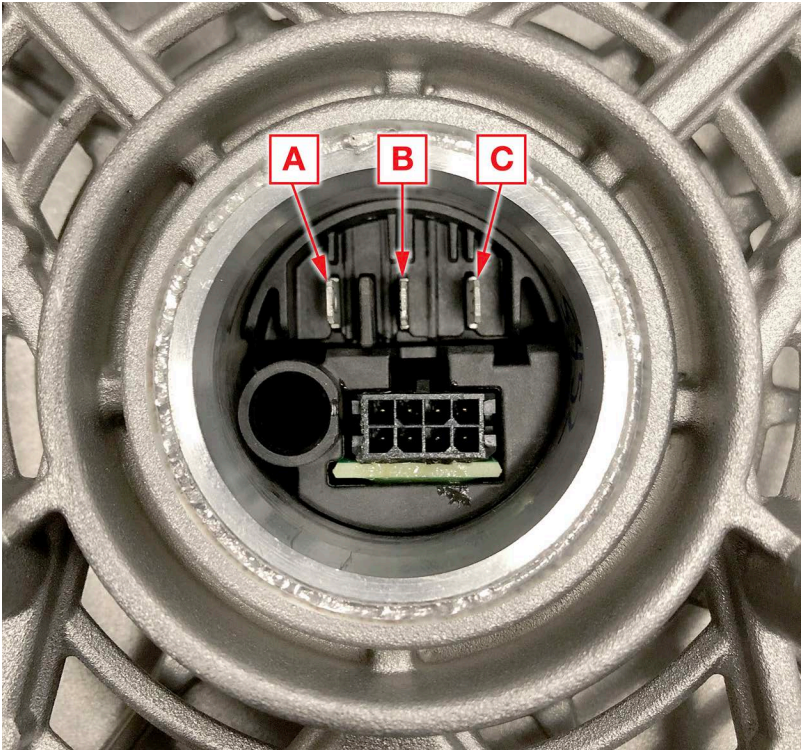1. Följ **Tryckavlastningsprocedur**, sidan 17.
2. Sätt sprutan i läget **OFF** och dra ur nätsladden.
3. Ta bort sprutans övre kåpa.
4. Avlägsna pumpen.
5. Ta bort styrkortet.
6. Motorn ska rotera fritt utan kärvning eller överdriven kuggning. Om motorn kärvar eller kräver överdriven kraft för att rotera, byt ut motorn.
7. Använd en multimeter och mät motståndet mellan följande faser:
 - a. A till B
 - b. B till C
 - c. A till C
8. Motståndsvärdena bör vara lika. Om motståndsvärdena skiljer sig markant från varandra ($>0,5 \Omega$), byt ut motorn.
9. Installera pumpen.
10. Installera styrkort.
11. Installera den övre sprutkåpan.




Reparation


Ta bort höljet

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
|  |  |  | | |
| <p>För att undvika skador på grund av elektriska stötar och rörliga delar, ta inte bort den inre motorkåpan och vänta fem minuter efter att ha kopplat bort nätsladden, så att lagrad elektricitet försvinner.</p> | | | | |


1. Följ **Tryckavlastningsprocedur**, sidan 17.
2. Sätt sprutan i läget **OFF** och dra ur nätsladden.
3. Använd en 1/4 tums hylsnyckel och ta bort de fyra skruvar som håller fast frontkåpan.

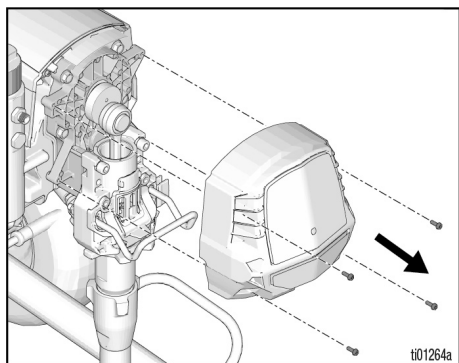

4. Använd en 1/4 tums hylsnyckel och ta bort de två främre skruvarna.

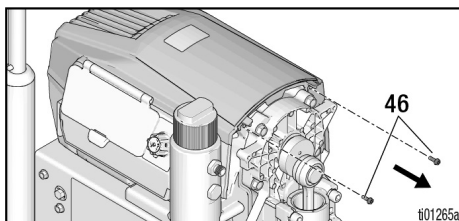


5. Använd ett T20-verktyg och ta bort de två T20-torxskruvorna. Avlägsna det övre höljet.

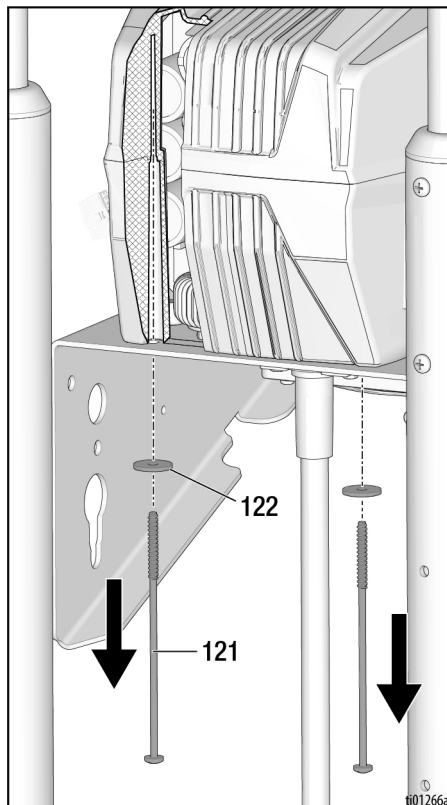

Byte av hölje

1. Se till att flikarna på insidan av höljet är i linje med spåren på kontrollkortets kanal. De övre kåpflikarna måste kunna glida in i styrkortets spår. Sidokanterna ska vara i linje med bottenhöljet i sidospåren.

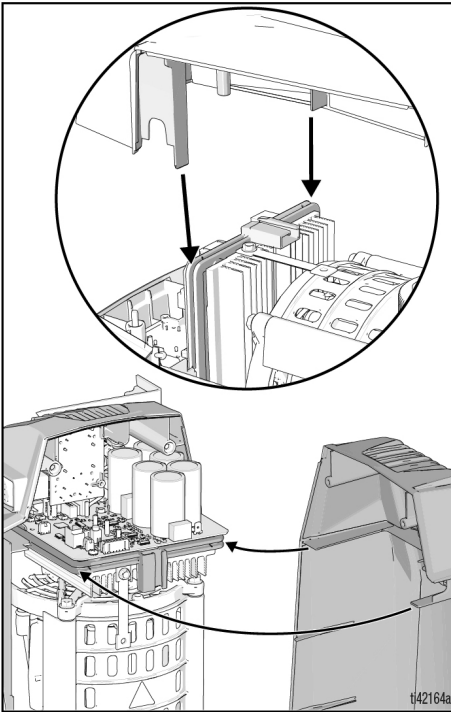


2. Tryck försiktigt höljet nedåt och dra åt två T20-torxskruvarna med ett T20-verktyg till vridmoment 1,4-1,8 N•m (12-16 in.-lbs).
3. Använd en 1/4 tums hylsnyckel och dra åt två främre skruvarna till 2,3-2,89 N•m (20-25 in.-lbs).
4. Rikta in frontkåpan och använd en 1/4 tums hylsnyckel för att dra åt de främre skruvarna till 2,3-2,89 N•m (20-25 in.-lbs).

Ta bort potentiometern




För att undvika skador på grund av elektriska stötar och rörliga delar, ta inte bort den inre motorkåpan och vänta fem minuter efter att ha kopplat bort nätsladden, så att lagrad elektricitet försvinner.


1. Ta bort höljet, se **Ta bort höljet**, sidan 42.
2. Ta bort de tre T20-torxskruvor som håller displayen med hjälp av ett T20-verktyg.
3. Ta bort sidohöljets på styrkortet genom att koppla bort displaykabeln.

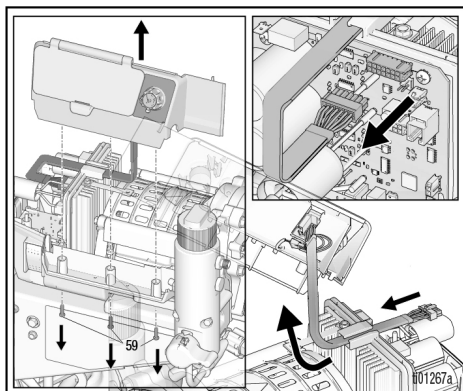


4. Koppla bort potentiometerkabelns kontakt.

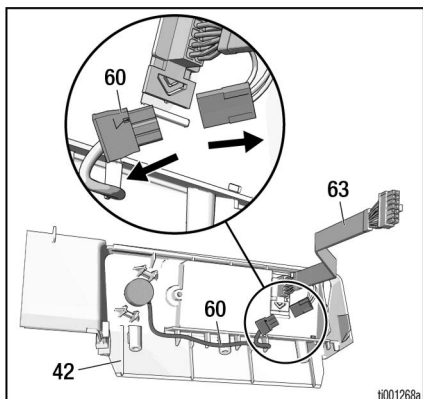

5. Ta bort potentiometervredet genom att dra ut de två återstående ställskruvarna med en 5/64 tums insexnyckel.

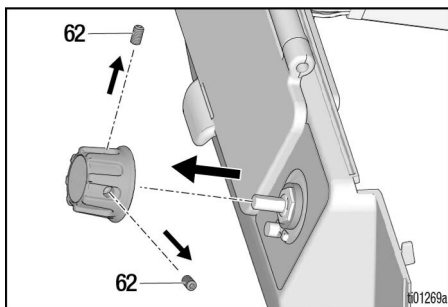

6. Använd en 1/2-tums hylsnyckel, ta bort potentiometern genom att skruva loss låsmuttern från displayen.



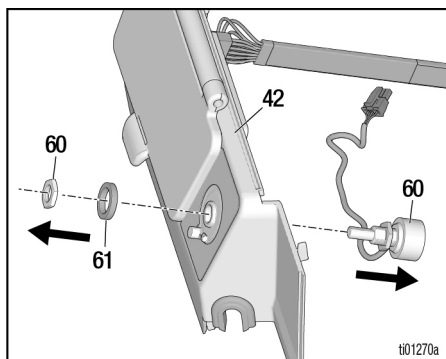


Installera potentiometern




För att undvika skador på grund av elektriska stötar och rörliga delar, ta inte bort den inre motorkåpan och vänta fem minuter efter att ha kopplat bort nätsladden, så att lagrad elektricitet försvinner.

1. Återmontera potentiometern genom att skjuta den på plats på sidohöljet. Se till att ledningarna är vända nedåt. Vridmomentpotentiometerns låsmutter till 0,9-1,1 N•m (8-10 in.-lbs). Dra potentiometerkabeln i botten av sidohöljet och anslut den till displaykabeln.

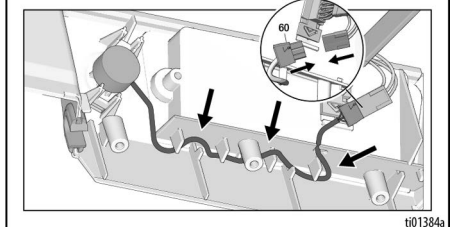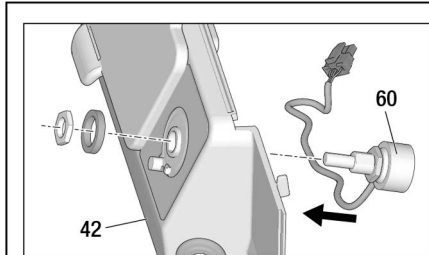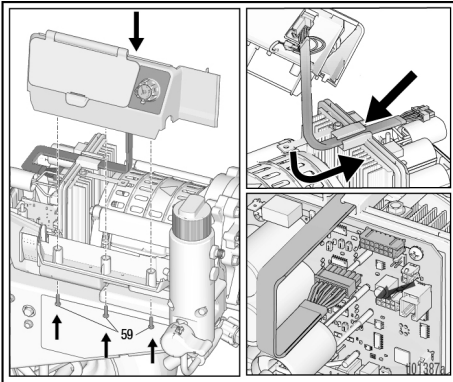


2. Vrid potentiometeraxeln medurs tills den tar stopp, montera sedan packning och vrid med indikatorn riktad rakt nedåt (TurboClean-läge). Applicera nedåtriktad kraft på vredet och dra åt båda ställskruvarna för att skapa ett lätt drag på packningen. Dra åt ställskruvarna till 1,1-1,7 N•m (10-15 in.-lbs).

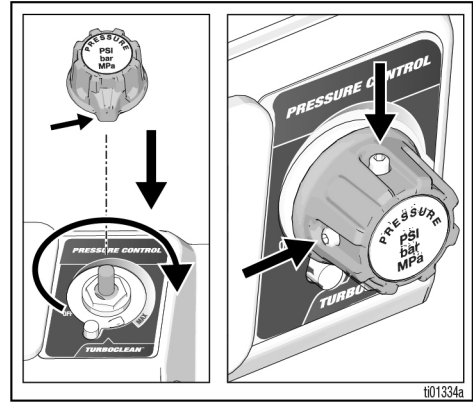

3. Montera tillbaka sidohöljet på bottenhöljet. Dra åt skruvarna till 1,4-1,8 N•m (12-16 in.-lbs). Återanslut displaykabeln till styrkortet. Se till att dra displaykabelselen genom lokaliseringfunktionen på styrkortets ovsida.
4. Återmontera och byt ut höljet, se **Byte av hölje**, sidan 43.
5. Kalibrera vredet, se **Vredkalibrering**, sidan 32.

Delar

695 XT LoBoy

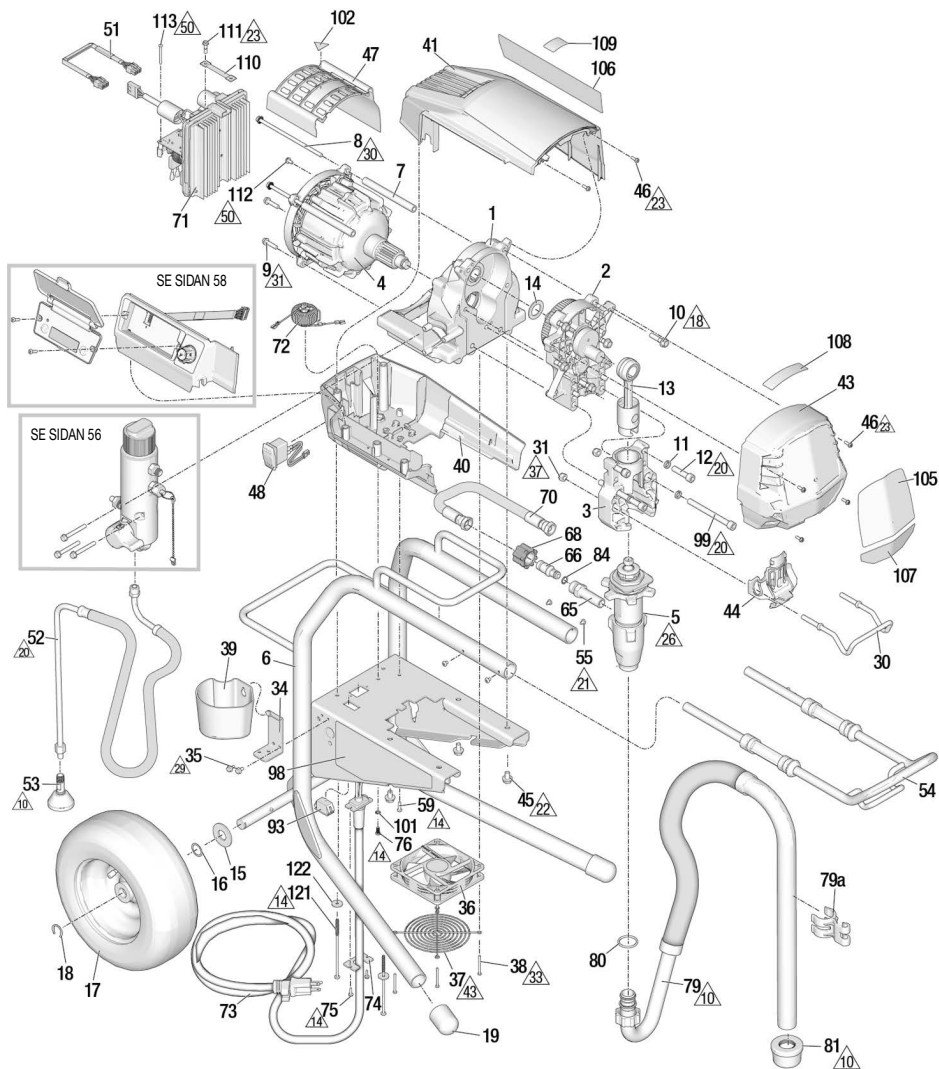

10932

801113a


| Ref. | Moment | Ref. | Moment | Ref. | Moment |
|------|-------------------------------|------|-----------------------------|------|--|
| 10 | Dra åt med handkraft | 23 | 2,3-2,89 N•m (20-25 in-lb) | 37 | 9,6-10,7 N•m (85-95 in-lb) |
| 14 | 1,4-1,8 N•m (12-16 in-lb) | 26 | 95-108,5 N•m (70-80 ft-lb) | 42 | 3,4-4,5 N•m (30-40 in-lb) |
| 18 | 21,5-23,7 N•m (190-210 in-lb) | 29 | 4,5-5,2 N•m (40-45 in-lb) | 43 | Montera skyddet så att det inte vidrör fläktnavet. |
| 20 | 33,9-40,7 N•m (25-30 in-lb) | 30 | 7,9-8,5 N•m (70-75 in-lb) | 50 | 3,4-4,0 N•m (30-35 in-lb) |
| 21 | 2,5-3,2 N•m (22-28 in-lb) | 31 | 15,8-18 N•m (140-160 in-lb) | | |
| 22 | 16,3-19,0 N•m (12-14 ft-lb) | 33 | 0,7-0,9 N•m (6-8 in-lb) | | |

695 XT LoBoy, reservdelsslista

| Ref. | Del | Beskrivning | Antal | Ref. | Del | Beskrivning | Antal |
|------|---------|--|-------|---------|-------------|---|-------|
| 1 | 2003292 | CHASSI, <i>inkluderar 45</i> | 1 | 66 | 16X833 | KOPPLING, snabbkoppling | 1 |
| 2 | 2003289 | HUS, <i>inkluderar 10, 14</i> | 1 | 68 | 120583 | MUTTER, hand | 1 |
| 3 | 2003294 | HUS, lager, <i>inkluderar 11, 12, 30, 31, 32, 33, 44, 99</i> | 1 | 70 | 2003296 | SLANG, kopplad, <i>inkluderar 66, 68, 84</i> | 1 |
| 4 | 2003298 | MOTOR, <i>inkluderar 7, 8, 9, 47, 102</i> | 1 | 71 | | KORT, styr | 1 |
| 5 | 2001548 | PUMP, kolv, <i>inkluderar 65, 80</i> | 1 | 2003254 | | 100-120VAC | |
| 6 | 20B190 | RAM, XT, 695 LoBoy | 1 | 2003255 | | 220-240VAC | |
| 7 | 19B587 | DISTANS, dragstång, motor | 2 | 2003268 | | CHOKE, jord, <i>innehåller 76, 101</i> | 1 |
| 8 | 19C928 | SKRUV, lock | 2 | 2003269 | | Nordamerika, Japan, Taiwan | |
| 9 | 119426 | SKRUV, maskin, sexkantsbrickhuvud | 2 | | | Resten av världen | |
| 10 | 15C753 | SKRUV, maskin, sexkantsbrickhuvud | 5 | 73 | Se sidan 60 | SLADD, ström, <i>inkluderar 74, 75</i> | 1 |
| 11 | 106115 | LÅSBRICKA, lås | 4 | 74 | 20B466 | HÅLLARE, strömsladd | 1 |
| 12 | 17E788 | SKRUV, lock, 3/8 x 1,5 | 2 | 75 | 2003004 | SKRUV, maskin, spår sexkantsshuvud | 2 |
| 13 | 19D814 | STÅNG, anslutande, XT | 1 | 76 | 2003504 | SKRUV, maskin, räfflad sexkant | 1 |
| 14 | 116191 | LÅSBRICKA, tryck | 1 | 79 | 24A437 | SLANG, LoBoy, sug, enhet, <i>inkluderar 81</i> | 1 |
| 15 | 156306 | BRICKA, plan | 2 | 79a | 15D000 | KLÄMMA, dräneringsledning | 1 |
| 16 | 116038 | LÅSBRICKA, våg fjäder | 2 | 80 | 118494 | TÄTNING, O-RING | 1 |
| 17 | 119420 | HJUL, pneumatiskt | 2 | 81 | 189920 | SATS, sil | 1 |
| 18 | 15E891 | KLÄMMA, hållare | 2 | 84 | 107505 | TÄTNING, O-RING | 1 |
| 19 | 19D306 | HÄTTA, ben | 2 | 91 | Se sidan 59 | SLANG | 1 |
| 30 | 16C457 | HÄNGARE, kärl | 1 | 93 | 16T483 | PLUGG | 1 |
| 31 | 111040 | MUTTER, spärr, insats, nylon | 2 | 98▲ | Se sidan 61 | ETIKETT, säkerhet, varning | 1 |
| 34 | 15F952 | FÄSTE, dräneringskopp | 1 | 99 | 20B730 | SKRUV, huvud, sch, 3/8 x 4,0, SST | 2 |
| 35 | 114423 | SKRUV, sexkantshuvud | 2 | 101 | 100718 | BRICKA | 1 |
| 36 | 19D923 | FLÅKT, 12 V | 1 | 102▲ | 2001766 | ETIKETT, säkerhet, varning, rörliga delar | 1 |
| 37 | 19D924 | SKYDD, fläkt | 1 | 105 | Se sidan 61 | ETIKETT, varumärke, framsida | 1 |
| 38 | 117683 | SKRUV, maskin, kullrigt krysshuvud | 4 | 106 | Se sidan 61 | ETIKETT, varumärke, sida | 1 |
| 39 | 276975 | KOPP, dränering | 1 | 107 | Se sidan 61 | ETIKETT, varumärke, Xtreme Torque | 1 |
| 40 | 2003286 | SKYDD, motor, nedre, <i>inkluderar 48, 59</i> | 1 | 108 | Se sidan 61 | ETIKETT, varumärke, QR, XT | 1 |
| 41 | 2003283 | SKYDD, motor, övre, <i>inkluderar 46, 59</i> | 1 | 109 | 16D576 | ETIKETT, varumärke, Made in USA | 1 |
| 43 | 2003281 | KÅPA, front, <i>inkluderar 46</i> | 1 | 110 | 2002717 | KABELSELE, jordad, flätad (endast 230 VAC-modeller) | 1 |
| 44 | 20B130 | KÅPA, pumpstång | 1 | 111 | 119791 | SKRUV, maskin, sexkantsbrickhuvud (endast 230 VAC-modeller) | 1 |
| 45 | 111801 | SKRUV, lock, sexkant | 4 | 112 | 114391 | SKRUV, jordning (endast 230 VAC-modeller) | 1 |
| 46 | 2001659 | SKRUV, maskin, spår sexkantsshuvud | 6 | 113 | 119236 | SKRUV (endast 230 VAC-modeller) | 2 |
| 47 | 19D292 | KÅPA, motor | 1 | 121 | 2005199 | SKRUV, #10, 5 tum | 2 |
| 48 | 116752 | STRÖMBRYTARE, vipp | 1 | 122 | 120339 | BRICKA, plan | 2 |
| 51 | 19B596 | SELE, kodare | 1 | | | | |
| 52 | 20B648 | SLANG, avlopp, XT, LoBoy | 1 | | | | |
| 53 | 241920 | AVLEDNINGSSKYDD, gängat | 1 | | | | |
| 54 | 19D794 | HANDTAG, LoBoy, enhet | 1 | | | | |
| 55 | 109032 | SKRUV, maskin | 1 | | | | |
| 59 | 19D307 | SKRUV, maskin, torx, plant huvud | 1 | | | | |
| 65 | 20B230 | KOPPLING, pump | 1 | | | | |

▲ Reservsäkerhetsetiketter, -skyltar och -kort kan fås kostnadsfritt.

695 XT, 795 XT, Mark IV Standard Hi-Boy

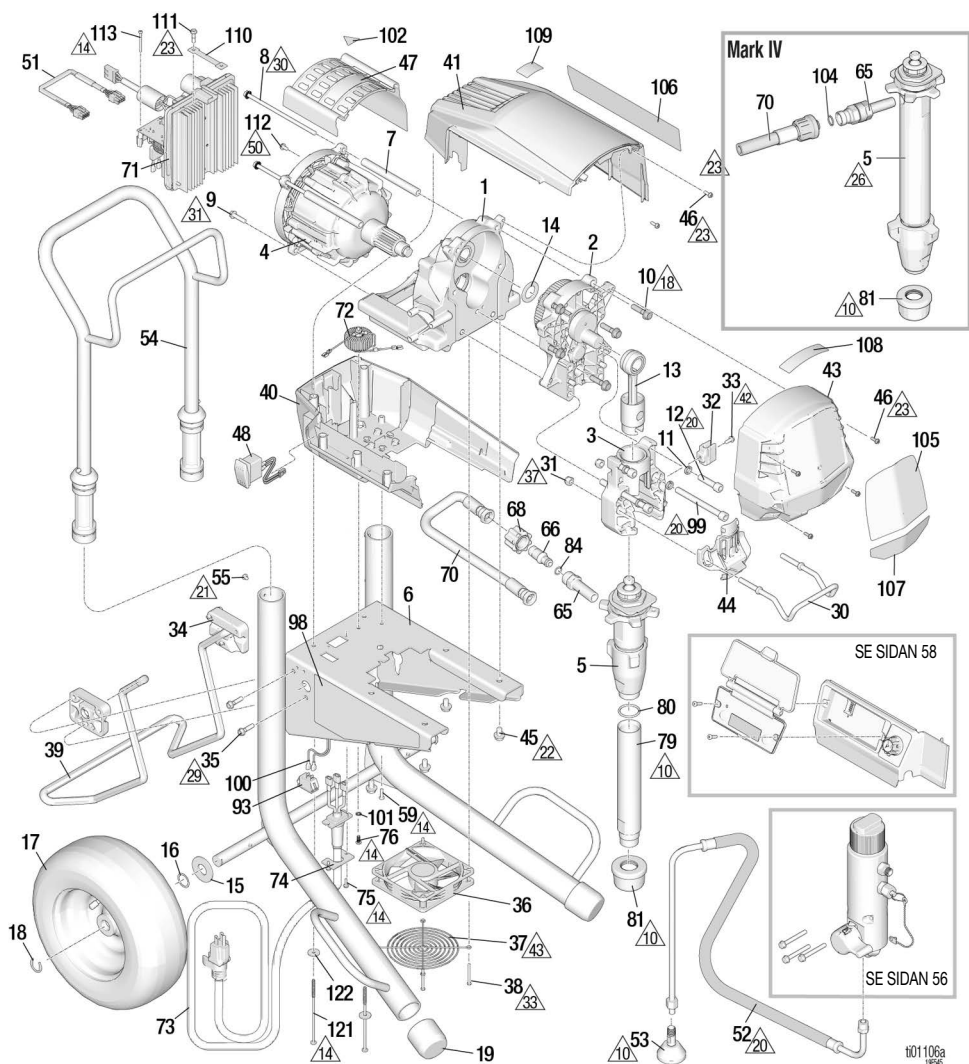


| Ref. | Moment | Ref. | Moment | Ref. | Moment |
|------|-------------------------------|------|-------------------------------|------|--|
| 10 | Dra åt med handkraft | 23 | 2,3-2,89 N•m (20-25 in-lb) | 37 | 9,6-10,7 N•m (85-95 in-lb) |
| 14 | 1,4-1,8 N•m (12-16 in-lb) | 26 | 95-108,5 N•m (70-80 ft-lb) | 42 | 3,4-4,5 N•m (30-40 in-lb) |
| 18 | 21,5-23,7 N•m (190-210 in-lb) | 29 | 14,7-17,0 N•m (130-150 in-lb) | 43 | Montera skyddet så att det inte vidrör fläktnavet. |
| 20 | 33,9-40,7 N•m (25-30 in-lb) | 30 | 7,9-8,5 N•m (70-75 in-lb) | 50 | 3,4-4,0 N•m (30-35 in-lb) |
| 21 | 2,5-3,2 N•m (22-28 in-lb) | 31 | 15,8-18 N•m (140-160 in-lb) | | |
| 22 | 16,3-19,0 N•m (12-14 ft-lb) | 33 | 0,7-0,9 N•m (6-8 in-lb) | | |

695 XT, 795 XT, Mark IV Standard Hi-Boy, reservdelar

| Ref. | Del | Beskrivning | Antal | Ref. | Del | Beskrivning | Antal |
|------|---------|---|-------|---------|-------------|---|-------|
| 1 | 2003292 | CHASSI, inkluderar 45 | 1 | 66 | 16X833 | KOPPLING, snabbkoppling (endast modell 695/795) | 1 |
| 2 | | HÖLJE, drivenhet, inkluderar 10, 14 | 1 | 68 | 120583 | MUTTER, hand (endast modell 695/795) | 1 |
| | 2003289 | Modell 695 | | 70 | | SLANG, kopplad | 1 |
| | 2003290 | Modell 795/Mark IV | | 2003296 | | Modell 695/795, inkluderar 66, 68, 84 | 1 |
| 3 | 2003294 | HUS, lager, inkluderar 11, 12, 30, 31, 32, 33, 44, 99 | 1 | 2003297 | | Modell Mark IV, inkluderar 104 | 1 |
| 4 | | MOTOR, inkluderar 7, 8, 9, 47, 102 | 1 | 71 | | KORT, styr | 1 |
| | 2003298 | Modell 695 | | 2003256 | | 110VAC (UK) | |
| | 2003299 | Modell 795 | | 2003254 | | 100-120VAC | |
| | 2005784 | Mark IV | | 2003255 | | 220-240VAC | |
| 5 | | PUMP, deplacement | 1 | 72 | | CHOKE, jord, innehåller 76, 101 | 1 |
| | 2001548 | Modell 695, inkluderar 65, 80 | | 2003268 | | Nordamerika, Japan, Taiwan | |
| | 2001573 | Modell 795, inkluderar 65, 80 | | 2003269 | | Resten av världen | |
| | 2001552 | Modell Mark IV, inkluderar 65 | | 73 | Se sidan 60 | SLADD, ström, inkluderar 74, 75 | 1 |
| 6 | 19D663 | RAM, XT, 695/795/Mark IV | 1 | 74 | 20B466 | HÅLLARE, strömsladd | 1 |
| 7 | 19B587 | DISTANS, dragstång, motor | 2 | 75 | 2003004 | SKRUV, mach., torx., självgängande | 2 |
| 8 | 19C928 | SKRUV, lock | 2 | | | SKRUV, maskin, räfflad sexkant | 1 |
| 9 | 119426 | SKRUV, maskin, sexkantsbrickhuvud | 2 | 76 | 2003504 | RÖR, intag, XT (endast modell 695/795) | 1 |
| 10 | 15C753 | SKRUV, maskin, sexkantsbrickhuvud | 5 | 79 | 19D828 | PACKNING, O-ring (endast modell 695/795) | 1 |
| 11 | 106115 | LÅSBRICKA, lås | 4 | 80 | 118494 | PACKNING, O-ring (endast modell 695/795) | 1 |
| 12 | 17E788 | SKRUV, lock, 3/8 x 1,5 | 2 | 81 | 189920 | SATS, sil | 1 |
| 13 | 19D814 | STÅNG, anslutande, XT | 1 | 84 | 107505 | TÄTNING, O-RING | 1 |
| 14 | 116191 | LÅSBRICKA, tryck | 1 | 91 | Se sidan 59 | SLANG | 1 |
| 15 | 156306 | BRICKA, plan | 2 | 93 | 16T483 | KONTAKT (220-240 V, endast 695-modeller) | 1 |
| 16 | 116038 | LÅSBRICKA, vägfjäder | 2 | 120059 | | VIPPBRYTARE, 15-20 A (100-120 V, endast 795-, Mark IV-modeller) | 1 |
| 17 | 119420 | HJUL, pneumatiskt | 2 | 97 | Se sidan 61 | SLANG, vipp, endast Mark IV | 1 |
| 18 | 15E891 | KLÄMMA, hållare | 2 | 98▲ | Se sidan 61 | ETIKETT, säkerhet, varning | 1 |
| 19 | 276974 | HÄTTA, ben | 2 | 99 | 20B730 | SKRUV, huvud, sch, 3/8 x 4,0, SST | 2 |
| 30 | 16C457 | HÄNGARE, kärl | 1 | 100 | 15G935 | SLADD, amperebrytare (100-120 V, endast 795-, Mark IV-modeller) | 1 |
| 31 | 111040 | MUTTER, spärr, insats, nylon | 2 | 101 | 100718 | BRICKA | 1 |
| 32 | 16X203 | KLÄMMA, dräneringsledning | 1 | 102▲ | 2001766 | ETIKETT, säkerhet, varning, rörliga delar | 1 |
| 33 | 118444 | SKRUV, maskin, spår sexkants huvud | 1 | 104 | 102982 | O-ring | 1 |
| 34 | 15C982 | KAM, vagn | 2 | 105 | Se sidan 61 | ETIKETT, varumärke, framsida | 1 |
| 35 | 114531 | SKRUV, maskin, sexkantsbrickhuvud | 4 | 106 | Se sidan 61 | ETIKETT, varumärke, sida | 1 |
| 36 | 19D923 | FLÄKT, 12 V | 1 | 107 | Se sidan 61 | ETIKETT, varumärke, Xtreme Torque | 1 |
| 37 | 19D924 | SKYDD, fläkt | 1 | 108 | Se sidan 61 | ETIKETT, varumärke, QR, XT | 1 |
| 38 | 117683 | SKRUV, maskin, kullrigt krysshuvud | 4 | 109 | 16D576 | ETIKETT, varumärke, Made in USA | 1 |
| 39 | 19D921 | STÖD, ställ, universal, XT | 1 | 110 | 2002717 | KABELSELE, jord, flätad (230 VAC och 110 UK) | 1 |
| 40 | 2003286 | SKYDD, motor, nedre, inkluderar 48, 59 | 1 | 111 | 119791 | SKRUV, maskin, sexkantsbrickhuvud (230 VAC och 110 UK) | 1 |
| 41 | 2003283 | SKYDD, motor, övre, inkluderar 46, 59 | 1 | 112 | 114391 | SKRUV, jord (230 VAC x 110 UK) | 1 |
| 43 | 2003281 | KÅPA, front, inkluderar 46 | 1 | 113 | 119236 | SKRUV (230 VAC, endast 110 UK) | 2 |
| 44 | 20B130 | KÅPA, pumpstång | 1 | 121 | 2005199 | SKRUV, #10, 5 tum | 2 |
| 45 | 111801 | SKRUV, lock, sexkant | 4 | 122 | 120339 | BRICKA, plan | 2 |
| 46 | 2001659 | SKRUV, maskin, spår sexkants huvud | 6 | | | | |
| 47 | 19D292 | KÅPA, motor | 1 | | | | |
| 48 | 116752 | STRÖMBRYTARE, vipp | 1 | | | | |
| 51 | 19B596 | SELE, kodare | 1 | | | | |
| 52 | 20B342 | SLANG, avlopp, XT | 1 | | | | |
| 53 | 241920 | AVLEDNINGSSKYDD, gängat | 1 | | | | |
| 54 | 24A250 | HANDTAG, enhet | 1 | | | | |
| 55 | 109032 | SKRUV, maskin | 4 | | | | |
| 59 | 19D307 | SKRUV, maskin, torx, plant huvud | 1 | | | | |
| 65 | | KOPPLING, pump | 1 | | | | |
| | 20B230 | Modellerna 695/795 | | | | | |
| | 2004023 | Modell Mark IV | | | | | |

▲ Reservsäkerhetsetiketter, -skyltar och -kort kan fås kostnadsfritt.

1095 XT, Mark V, Mark VII Standard Hi-Boy

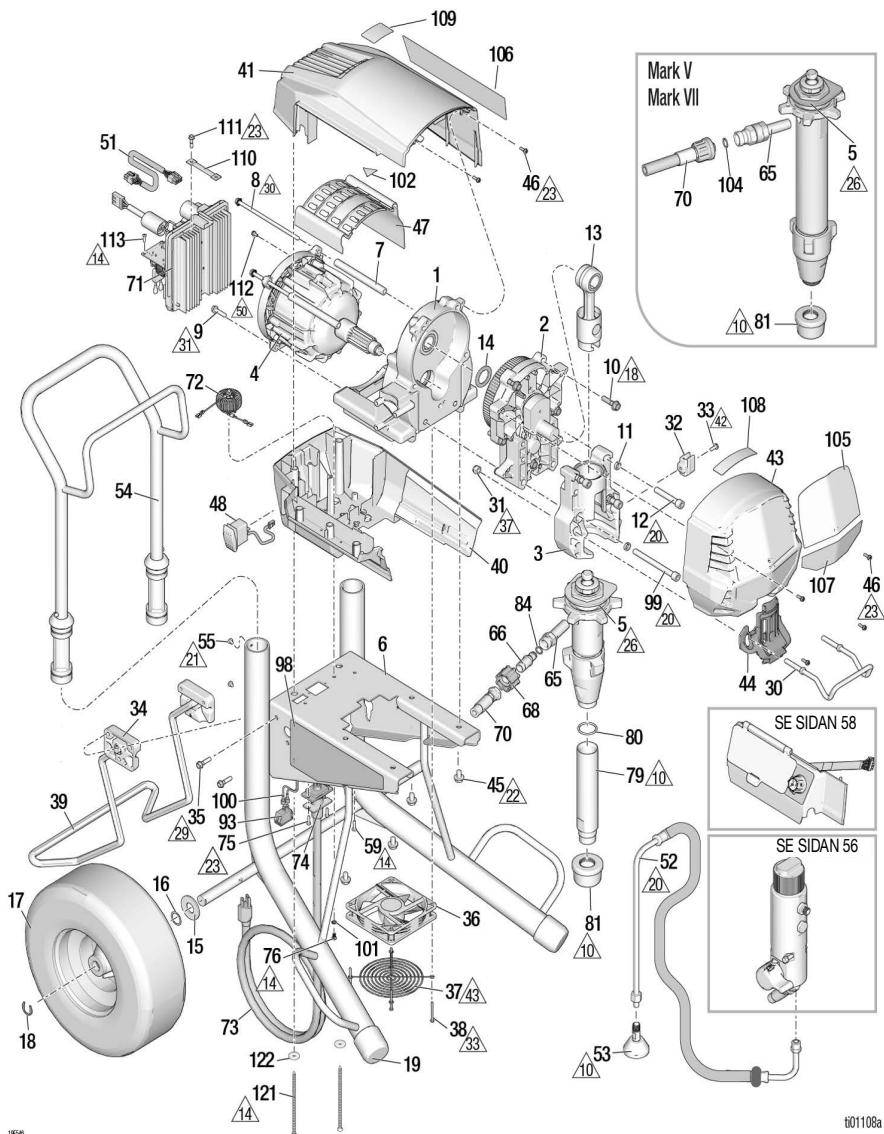

1001108a


| Ref. | Moment | Ref. | Moment | Ref. | Moment |
|------|-------------------------------|------|---------------------------------|------|--|
| 10 | Dra åt med handkraft | 23 | 2,3-2,89 N•m (20-25 in-lb) | 37 | 9,6-10,7 N•m (85-95 in-lb) |
| 14 | 1,4-1,8 N•m (12-16 in-lb) | 26 | 142,8-156,4 N•m (105-115 ft-lb) | 42 | 3,4-4,5 N•m (30-40 in-lb) |
| 18 | 21,5-23,7 N•m (190-210 in-lb) | 29 | 14,7-17,0 N•m (130-150 in-lb) | 43 | Montera skyddet så att det inte vidrör fläktnavet. |
| 20 | 33,9-40,7 N•m (25-30 in-lb) | 30 | 7,9-8,5 N•m (70-75 in-lb) | 50 | 3,4-4,0 N•m (30-35 in-lb) |
| 21 | 2,5-3,2 N•m (22-28 in-lb) | 31 | 15,8-18 N•m (140-160 in-lb) | | |
| 22 | 16,3-19,0 N•m (12-14 ft-lb) | 33 | 0,7-0,9 N•m (6-8 in-lb) | | |

1095 XT, Mark V, Mark VII Standard Hi-Boy, reservdelislista

| Ref. | Del | Beskrivning | Antal | Ref. | Del | Beskrivning | Antal |
|------|---------|---|-------|---------|-------------|--|-------|
| 1 | 2003293 | CHASSI, inkluderar 45 | 1 | 70 | | SLANG, kopplad | 1 |
| 2 | 2003291 | HÖLJE, drivenhets, inkluderar 10, 14 | 1 | 2003296 | | Modell 1095, inkluderar 66, 68, 84 | 1 |
| 3 | 2003295 | HUS, lager, inkluderar 11, 12, 30, 31, 32, 33, 44, 99 | 1 | 2003297 | | Modell Mark V/Mark VII, inkluderar 104 | 1 |
| 4 | | MOTOR, inkluderar 7, 8, 9, 47, 102 | 1 | 71 | | KORT, styr | 1 |
| | 2003300 | Modell 1095 | | 2003256 | | 110VAC (UK) | |
| | 2003301 | Mark V | | 2003254 | | 100-120VAC | |
| | 2003302 | Mark VII (EMEA) | | 2003255 | | 220-240VAC | |
| 5 | | PUMP, displacement | 1 | 72 | | CHOKE, jord, innehåller 76, 101 Nordamerika, Japan, Taiwan | 1 |
| | 2001550 | Modell 1095, inkluderar 65, 80 | | 2003268 | | Resten av världen | |
| | 2001554 | Modell Mark V, inkluderar 65 | | 73 | Se sidan 60 | SLADD, ström, inkluderar 74, 75 | 1 |
| | 2001556 | Modell Mark VII, inkluderar 65 | | 74 | | 20B466 | 1 |
| 6 | 19D664 | RAM, XT, 1095/Mark V/ Mark VII | 1 | 75 | | 2003004 | 2 |
| 7 | 19B587 | DISTANS, dragstång, motor | 2 | 76 | | 2003504 | 1 |
| 8 | 19C928 | SKRUV, lock | 2 | 79 | | 19F477 | 1 |
| 9 | 119426 | SKRUV, maskin, sexkantsbrickhuvud | 2 | 80 | 118494 | PACKNING, O-ring (endast modell 1095) | 1 |
| 10 | 15C753 | SKRUV, maskin, sexkantsbrickhuvud | 5 | 81 | 189920 | SIL | 1 |
| 11 | 106115 | LÅSBRICKA, lås | 4 | 84 | 107505 | TÄTNING, O-RING | 1 |
| 12 | 17E789 | SKRUV, lock, 3/8 x 2,25 | 2 | 91 | Se sidan 59 | SLANG | 1 |
| 13 | 24V085 | VEVSTAKE | 1 | 93 | | BRYTARE, vipp | 1 |
| 14 | 116192 | LÅSBRICKA, tryck | 1 | 120059 | | Modell 1095/Mark V 100-120 V (15-20 amp) | |
| 15 | 156306 | BRICKA, plan | 2 | 126029 | | Modell Mark VII (10-16 amp) | |
| 16 | 116038 | LÅSBRICKA, vägfjäder | 2 | 16T483 | | Modell 1095/Mark V 220-240V (plugg) | |
| 17 | 119509 | HJUL, pneumatiskt | 2 | 97 | Se sidan 61 | 98▲ Se sidan 61 | 1 |
| 18 | 15E891 | KLÄMMA, hållare | 2 | 99 | 20B730 | SKRUV, huvud, SCH, 3/8 x 4,0, SST | 1 |
| 19 | 276974 | HÄTTA, ben | 2 | 100 | 15G935 | KABEL, strömmkopplare (endast modell 1095/Mark V 100-120 VAC sprutor/Mark VII) | 1 |
| 30 | 16C457 | HÄNGARE, kärl | 1 | 101 | 100718 | BRICKA | 1 |
| 31 | 111040 | MUTTER, spärr, insats, nylon | 2 | 102▲ | 2001766 | ETIKETT, säkerhet, varning, rörliga delar | 1 |
| 32 | 16X203 | KLÄMMA, dräneringsledning | 1 | 104 | 102982 | O-ring | 1 |
| 33 | 118444 | SKRUV, maskin, spår sexkantsshuvud | 1 | 105 | Se sidan 61 | ETIKETT, varumärke, framsida | 1 |
| 34 | 15C982 | KAM, vagn | 2 | 106 | Se sidan 61 | ETIKETT, varumärke, sida | 1 |
| 35 | 114531 | SKRUV, maskin, sexkantsbrickhuvud | 4 | 107 | Se sidan 61 | ETIKETT, varumärke, Xtreme Torque | 1 |
| 36 | 19D923 | FLÄKT, 12 V | 1 | 108 | Se sidan 61 | ETIKETT, varumärke, QR, XT | 1 |
| 37 | 19D924 | SKYDD, fläkt | 1 | 109 | 16D576 | ETIKETT, varumärke, Made in USA | 1 |
| 38 | 117683 | SKRUV, platt huvud | 4 | 110 | 2002717 | KABELSELE, jord, flätad (endast 230 VAC- och 110 UK-modeller) | 1 |
| 39 | 19D921 | STÖD, ställ, universal, XT | 1 | 111 | 119791 | SKRUV, maskin, sexkantsbrickhuvud (endast 230 VAC- och 110 UK-modeller) | 1 |
| 40 | 2003287 | SKYDD, motor, nedre, inkluderar 48, 59 | 1 | 112 | 114391 | SKRUV, jordning (endast 230 VAC- och 110 UK-modeller) | 1 |
| 41 | 2003284 | SKYDD, motor, övre, inkluderar 46, 59 | 1 | 113 | 119236 | SKRUV (230 VAC, endast 110 UK) | 2 |
| 43 | 2003282 | KÅPA, front, inkluderar 46 | 1 | 121 | 2005199 | SKRUV, #10, 5 tum | 2 |
| 44 | 20B131 | KÅPA, pumpstång | 1 | 122 | 120339 | BRICKA, plan | 2 |
| 45 | 111801 | SKRUV, lock, sexkant | 4 | | | | |
| 46 | 2001659 | SKRUV, maskin, spår sexkantsshuvud | 6 | | | | |
| 47 | 19D292 | KÅPA, motor | 1 | | | | |
| 48 | 116752 | STRÖMBRYTARE, vipp | 1 | | | | |
| 51 | 19B596 | SELE, kodare | 1 | | | | |
| 52 | 20B342 | SLANG, avlopp, XT | 1 | | | | |
| 53 | 241920 | AVLEDNINGSSKYDD, gängat | 1 | | | | |
| 54 | 24A250 | HANDTAG, enhet | 1 | | | | |
| 55 | 109032 | SKRUV, maskin | 4 | | | | |
| 59 | 19D307 | SKRUV, maskin, torx, plant huvud | 2 | | | | |
| 65 | | KOPPLING, pump | 1 | | | | |
| | 20B230 | Modell 1095 | | | | | |
| | 2004023 | Modell Mark V/Mark VII | | | | | |
| 66 | 16X833 | KOPPLING, snabbkoppling (endast modell 1095) | 1 | | | | |
| 68 | 120583 | MUTTER, hand (endast modell 1095) | 1 | | | | |

▲ Reservsäkerhetsetiketter, -skyltar och -kort kan fås kostnadsfritt.

695 XT, 795 XT, Mark IV Pro Hi-Boy

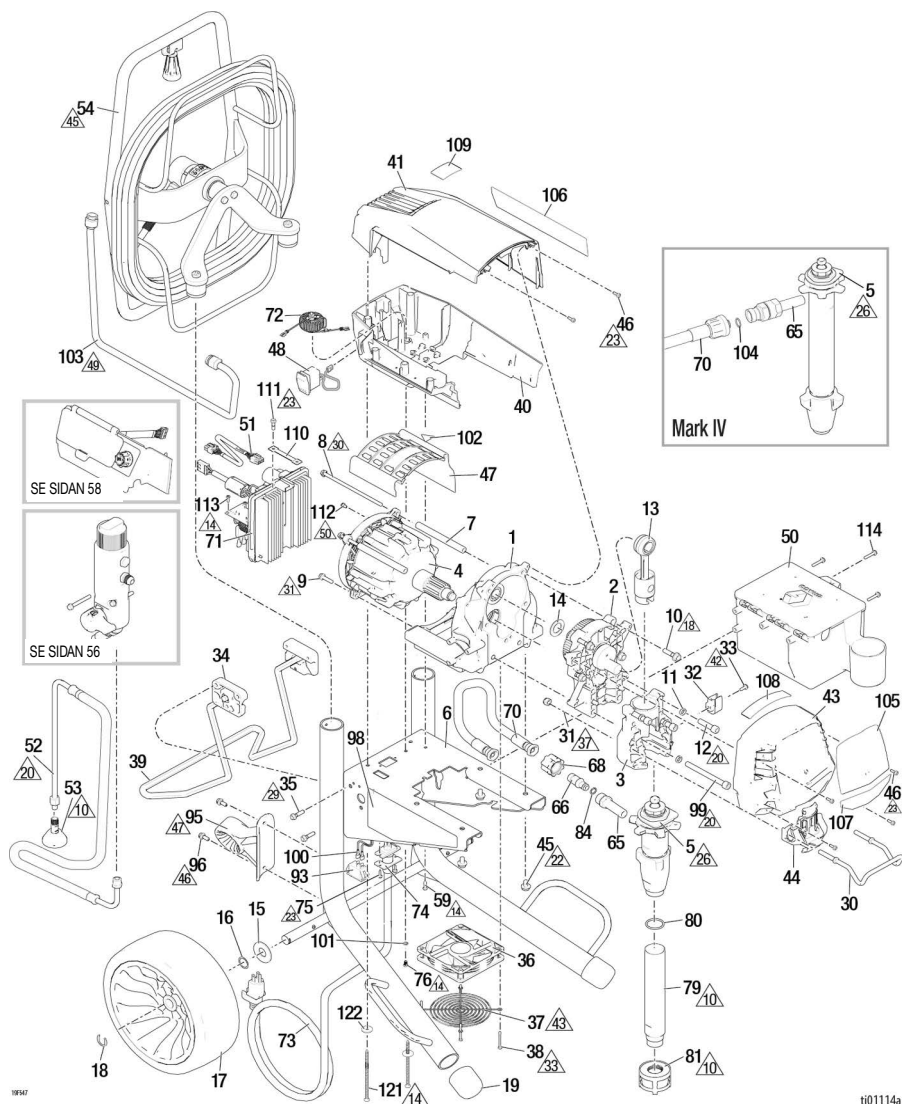

t01114a


| Ref. | Moment | Ref. | Moment | Ref. | Moment |
|------|-------------------------------|------|--|------|-----------------------------|
| 10 | Dra åt med handkraft | 29 | 14,7-17,0 N•m (130-150 in-lb) | 45 | 54,4-68,0 N•m (40-50 ft-lb) |
| 14 | 1,4-1,8 N•m (12-16 in-lb) | 30 | 7,9-8,5 N•m (70-75 in-lb) | 46 | 4,5-5,6 N•m (40-50 in-lb) |
| 18 | 21,5-23,7 N•m (190-210 in-lb) | 31 | 15,8-18 N•m (140-160 in-lb) | 47 | Orientera med pil uppåt |
| 20 | 33,9-40,7 N•m (25-30 in-lb) | 33 | 0,7-0,9 N•m (6-8 in-lb) | 49 | 51,7-57,1 N•m (38-42 ft-lb) |
| 22 | 16,3-19,0 N•m (12-14 ft-lb) | 37 | 9,6-10,7 N•m (85-95 in-lb) | 50 | 3,4-4,0 N•m (30-35 in-lb) |
| 23 | 2,3-2,89 N•m (20-25 in-lb) | 42 | 3,4-4,5 N•m (30-40 in-lb) | | |
| 26 | 94,9-108,5 N•m (70-80 ft-lb) | 43 | Montera skyddet så att det inte vidrör fläktnavet. | | |

695 XT, 795 XT, Mark IV Pro Hi-Boy, reservdelslista

| Ref. | Del | Beskrivning | Antal | Ref. | Del | Beskrivning | Antal |
|------|---------|---|-------|---------|-------------|--|-------|
| 1 | 2003292 | CHASSI, inkluderar 45 | 1 | 66 | 16X833 | KOPPLING, snabbkoppling (endast modell 695/795) | 1 |
| 2 | | HÖLJE, drivenhet, inkluderar 10, 14 | 1 | 68 | 120583 | MUTTER, hand (endast modell 695/795) | 1 |
| | 2003289 | Modell 695 | | 70 | | SLANG, kopplad | 1 |
| | 2003290 | Modell 795/Mark IV | | 2003296 | | Modell 695/795, inkluderar 66, 68, 84 | |
| 3 | 2003294 | HUS, lager, inkluderar 11, 12, 30, 31, 32, 33, 44, 99 | 1 | 2003297 | | Modell Mark IV, inkluderar 104 | |
| 4 | | MOTOR, inkluderar 7, 8, 9, 47, 102 | 1 | 71 | | KORT, styr | 1 |
| | 2003298 | Modell 695 | | 2003256 | | 110VAC (UK) | |
| | 2003299 | Modell 795 | | 2003254 | | 100-120VAC | |
| | 2005784 | Mark IV | | 2003255 | | 220-240VAC | |
| 5 | | PUMP, deplacement | 1 | 72 | | CHOKE, jord, innehåller 76, 101 | 1 |
| | 2001549 | Modell 695, inkluderar 65, 80 | | 2003268 | | Nordamerika, Japan, Taiwan | |
| | 2001574 | Modell 795, inkluderar 65, 80 | | 2003269 | | Resten av världen | |
| | 2001553 | Modell Mark IV, inkluderar 65 | | 73 | Se sidan 60 | SLADD, ström, inkluderar 74, 75 | 1 |
| 6 | 19D663 | RAM, XT, 695/795/Mark IV | 1 | 74 | 20B466 | HÅLLARE, strömssladd | 1 |
| 7 | 19B587 | DISTANS, dragstång, motor | 2 | 75 | 2003004 | SKRUV, mach., torx., självgående | 2 |
| 8 | 19C928 | SKRUV, lock | 2 | 76 | 2003504 | SKRUV, maskin, räfflad sexkant | 1 |
| 9 | 119426 | SKRUV, maskin, sexkantsbrickhuvud | 2 | 79 | 19D828 | RÖR, intag, XT (endast modell 695/795) | 1 |
| 10 | 15C753 | SKRUV, maskin, sexkantsbrickhuvud | 5 | 80 | 118494 | PACKNING, O-ring (endast modell 695/795) | 1 |
| 11 | 106115 | LÅSBRICKA, lås | 4 | 81 | 15V573 | SIL | 1 |
| 12 | 17E788 | SKRUV, lock, 3/8 x 1,5 | 2 | 84 | 107505 | TÄTNING, O-RING | 1 |
| 13 | 19D814 | STÅNG, anslutande, XT | 1 | 91 | Se sidan 59 | SLANG | 1 |
| 14 | 116191 | LÅSBRICKA, tryck | 1 | 93 | 16T483 | KONTAKT (220-240 V, endast 695-modeller) | 1 |
| 15 | 156306 | BRICKA, plan | 2 | 120059 | | VIPPBRYTARE, 15-20 A (100-120 V, endast 795-, Mark IV-modeller) | 1 |
| 16 | 116038 | LÅSBRICKA, vägfjäder | 2 | 95 | 19D922 | GUIDE, slang, XT, Pro | 1 |
| 17 | 20B198 | DÄCK, polyuretan, svart | 2 | 96 | 117633 | SKRUV, skåra, sexkantshuvud | 2 |
| 18 | 15E891 | KLÄMMA, hållare | 2 | 98▲ | Se sidan 61 | ETIKETT, säkerhet, varning | 1 |
| 19 | 276974 | HÄTTA, ben | 2 | 99 | 20B730 | SKRUV, huvud, SCH, 3/8 x 4,0, SST | 2 |
| 20 | 16C457 | HÄNGARE, kärl | 1 | 100 | 15G935 | SLADD, amperebrytare (100-120 V, endast 795-, Mark IV-modeller) | 1 |
| 21 | 111040 | MUTTER, spärr, insats, nylon | 2 | 101 | 100718 | BRICKA | 1 |
| 22 | 16X203 | KLÄMMA, dräneringsledning | 1 | 102▲ | 2001766 | ETIKETT, säkerhet, varning, rörliga delar | 1 |
| 23 | 118444 | SKRUV, maskin, spår sexkantshuvud | 1 | 103 | 2002230 | RÖR, format, XT | 1 |
| 34 | 15C982 | KAM, vagn | 2 | 104 | 102982 | O-ring | 1 |
| 35 | 114531 | SKRUV, maskin, sexkantsbrickhuvud | 4 | 105 | Se sidan 61 | ETIKETT, varumärke, framsida | 1 |
| 36 | 19D923 | FLÄKT, 12 V | 1 | 106 | Se sidan 61 | ETIKETT, varumärke, sida | 1 |
| 37 | 19D924 | SKYDD, fläkt | 1 | 107 | Se sidan 61 | ETIKETT, varumärke, Xtreme Torque | 1 |
| 38 | 117683 | SKRUV, maskin, sexkantsbrickhuvud | 4 | 108 | Se sidan 61 | ETIKETT, varumärke, QR, XT | 1 |
| 39 | 19D921 | STÖD, ställ, universal, XT | 1 | 109 | 16D576 | ETIKETT, varumärke, Made in USA | 1 |
| 40 | 2003286 | SKYDD, motor, nedre, inkluderar 48, 59 | 1 | 110 | 2002717 | KABELSELE, jord, flätad (endast 230 VAC- och 110 UK-modeller) | 1 |
| 41 | 2003283 | SKYDD, motor, övre, inkluderar 46, 59 | 1 | 111 | 119791 | SKRUV, maskin, sexkantsbrickhuvud (endast 230 VAC-och 110 UK-modeller) | 1 |
| 43 | 2003281 | KÅPA, front, inkluderar 46 | 1 | 112 | 114391 | SKRUV, jordning (endast 230 VAC- och 110 UK-modeller) | 1 |
| 44 | 20B130 | KÅPA, pumpstång | 1 | 113 | 119236 | SKRUV (230 VAC, endast 110 UK) | 2 |
| 45 | 111801 | SKRUV, lock, sexkant | 4 | 114 | 118852 | SKRUV | 3 |
| 46 | 2001659 | SKRUV, maskin, spår sexkantshuvud | 6 | 121 | 2005199 | SKRUV, #10, 5 tum | 2 |
| 47 | 19D292 | KÅPA, motor | 1 | 122 | 120339 | BRICKA, plan | 2 |
| 48 | 116752 | STRÖMBRYTARE, vipp | 1 | | | | |
| 50 | 287253 | SATS, verktygslåda, EMEA- och UK-modeller, inkluderar 114 | 1 | | | | |
| 51 | 19B596 | SELE, kodare | 1 | | | | |
| 52 | 20B342 | SLANG, avlopp, XT | 1 | | | | |
| 53 | 241920 | AVLEDNINGSSKYDD, gängat | 1 | | | | |
| 54 | 25V145 | VINDA, slang, XT, inkluderar 77, 84, 95, 96, 103 | 1 | | | | |
| 59 | 19D307 | SKRUV, maskin, torx, plant huvud | 1 | | | | |
| 65 | | KOPPLING, pump | 1 | | | | |
| | 20B230 | Modellerna 695/795 | | | | | |
| | 2004023 | Modell Mark IV | | | | | |

▲ Reservsäkerhetsetiketter, -skyltar och -kort kan fås kostnadsfritt.

1095 XT, Mark V, Mark VII, Pro Hi-Boy

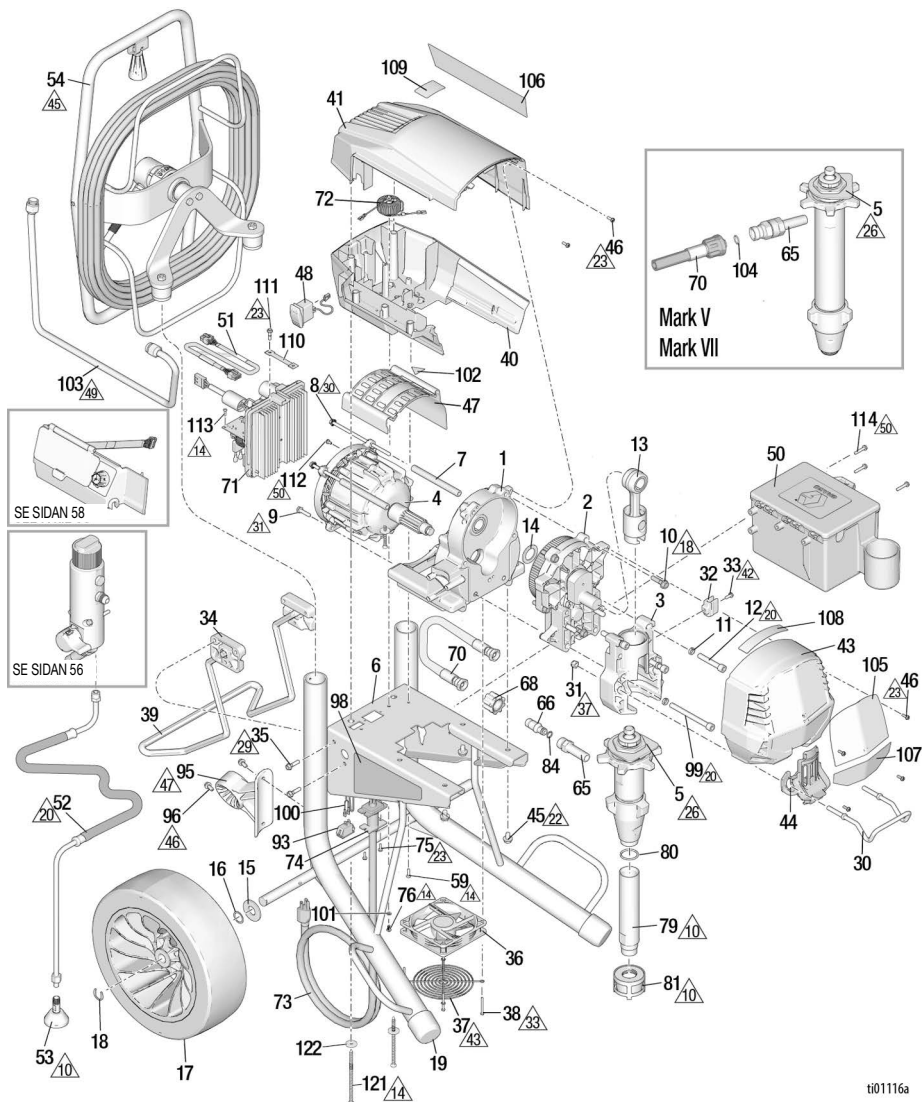

ti01116a


| Ref. | Moment | Ref. | Moment | Ref. | Moment |
|------|---------------------------------|------|--|------|-----------------------------|
| 10 | Dra åt med handkraft | 29 | 14,7-17,0 N•m (130-150 in-lb) | 45 | 54,4-68,0 N•m (40-50 ft-lb) |
| 14 | 1,4-1,8 N•m (12-16 in-lb) | 30 | 7,9-8,5 N•m (70-75 in-lb) | 46 | 4,5-5,6 N•m (40-50 in-lb) |
| 18 | 21,5-23,7 N•m (190-210 in-lb) | 31 | 15,8-18 N•m (140-160 in-lb) | 47 | Orientera med pil uppåt |
| 20 | 33,9-40,7 N•m (25-30 in-lb) | 33 | 0,7-0,9 N•m (6-8 in-lb) | 49 | 51,7-57,1 N•m (38-42 ft-lb) |
| 22 | 16,3-19,0 N•m (12-14 ft-lb) | 37 | 9,6-10,7 N•m (85-95 in-lb) | 50 | 3,4-4,0 N•m (30-35 in-lb) |
| 23 | 2,3-2,89 N•m (20-25 in-lb) | 42 | 3,4-4,5 N•m (30-40 in-lb) | | |
| 26 | 142,8-156,4 N•m (105-115 ft-lb) | 43 | Montera skyddet så att det inte vidrör fläktnavet. | | |

1095 XT, Mark V, Mark VII, Pro Hi-Boy, reservdelslista

| Ref. | Del | Beskrivning | Antal | Ref. | Del | Beskrivning | Antal |
|------|---------|---|-------|---------|-------------|---|-------|
| 1 | 2003293 | CHASSI, <i>inkluderar 45</i> | 1 | 68 | 120583 | MUTTER, hand (endast modell 1095) | 1 |
| 2 | 2003291 | HÖLJE, drivenhet, <i>inkluderar 10, 14</i> | 1 | 70 | | SLANG, kopplad | 1 |
| 3 | 2003295 | HUS, lager, <i>inkluderar 11, 12, 30, 31, 32, 33, 44, 99</i> | 1 | 2003296 | | Modell 1095, <i>inkluderar 66, 68, 84</i> | |
| 4 | | MOTOR, <i>inkluderar 7, 8, 9, 47, 102</i> | 1 | 2003297 | | Modell Mark V/Mark VII, <i>inkluderar 104</i> | |
| | 2003300 | Modell 1095 | | 71 | | KORT, styr | 1 |
| | 2003301 | Mark V | | 2003256 | | 110VAC (UK) | |
| 5 | 2003302 | Mark VII (EMEA) | | 2003254 | | 100-120VAC | |
| | | PUMP, deplacement | 1 | 2003255 | | 220-240VAC | |
| | 2001551 | Modell 1095, <i>inkluderar 65, 80</i> | | 72 | | CHOKE, jord, <i>innehåller 76, 101</i> | 1 |
| | 2001555 | Modell Mark V, <i>inkluderar 65</i> | | 2003268 | | Nordamerika, Japan, Taiwan | |
| | 2001557 | Modell Mark VII, <i>inkluderar 65</i> | | 2003269 | | Resten av världen | |
| 6 | 19D664 | RAM, XT, 1095/Mark V/Mark VII | 1 | 73 | Se sidan 60 | SLADD, ström, <i>inkluderar 74, 75</i> | 1 |
| 7 | 19B587 | DISTANS, dragstång, motor | 2 | 74 | 20B466 | HÅLLARE, strömsladd | 1 |
| 8 | 19C928 | SKRUV, lock | 2 | 75 | 2003004 | SKRUV, mach., torx., självgående | 2 |
| 9 | 119426 | SKRUV, maskin, sexkantsbrickhuvud | 2 | 76 | 2003504 | SKRUV, maskin, räfflad sexkant | 1 |
| 10 | 15C753 | SKRUV, maskin, sexkantsbrickhuvud | 5 | 79 | 19F477 | RÖR, intag, XT (endast modell 1095) | 1 |
| 11 | 106115 | LÅSBRICKA, lås | 4 | 80 | 118494 | PACKNING, O-ring (endast modell 1095) | 1 |
| 12 | 17E789 | SKRUV, lock, 3/8 x 2,25 | 2 | 81 | 15V573 | SIL | 1 |
| 13 | 24V085 | VEVSTAKE | 1 | 84 | 107505 | TÄTNING, O-RING | 1 |
| 14 | 116192 | LÅSBRICKA, tryck | 1 | 91 | Se sidan 59 | SLANG | 1 |
| 15 | 156306 | BRICKA, plan | 2 | 93 | | BRYTARE, vipp | 1 |
| 16 | 116038 | LÅSBRICKA, väggljäder | 2 | 120059 | | Modell 1095/Mark V 100-120 V (15-20 amp) | |
| 17 | 17E687 | DÄCK, polyuretan, svart, 13 tum | 2 | 126029 | | Modell Mark VII (10-16 amp) | |
| 18 | 15E891 | KLÄMMA, hållare | 2 | 16T483 | | Modell 1095/Mark V 220-240 V (plugg) | |
| 19 | 276974 | HÄTTA, ben | 2 | 95 | | GUIDE, slang, XT, Pro | 1 |
| 30 | 16C457 | HÅNGARE, kärl | 1 | 19D922 | | 1095 och Mark V | |
| 31 | 111040 | MUTTER, spärr, insats, nylon | 2 | 2002139 | | Mark VII | |
| 32 | 16X203 | KLÄMMA, dräneringsledning | 1 | 96 | 117633 | SKRUV, skåra, sexkantsbruvud | 2 |
| 33 | 118444 | SKRUV, maskin, spår sexkantsbruvud | 1 | 98▲ | Se sidan 61 | ETIKETT, säkerhet, varning | 1 |
| 34 | 15C982 | KAM, vagn | 2 | 99 | 20B730 | SKRUV, huvud, SCH, 3/8 x 4,0, SST | 2 |
| 35 | 114531 | SKRUV, maskin, sexkantsbrickhuvud | 4 | 100 | 15G935 | KABEL, strörmokopplare (endast modell 1095/Mark V 100-120 VAC-sprutor/Mark VII) | 1 |
| 36 | 19D923 | FLÄKT, 12 V | 1 | 101 | 100718 | BRICKA | 1 |
| 37 | 19D924 | SKYDD, fläkt | 1 | 102▲ | 2001766 | ETIKETT, säkerhet, varning, rörliga delar | 1 |
| 38 | 117683 | SKRUV, maskin, sexkantsbrickhuvud | 4 | 103 | 2002230 | RÖR, format, XT | 1 |
| 39 | 19D921 | STÖD, ställ, universal, XT | 1 | 104 | 102982 | O-ring | 1 |
| 40 | 2003287 | SKYDD, motor, nedre, <i>inkluderar 48, 59</i> | 1 | 105 | Se sidan 61 | ETIKETT, varumärke, framsida | 1 |
| 41 | 2003284 | SKYDD, motor, övre, <i>inkluderar 46, 59</i> | 1 | 106 | Se sidan 61 | ETIKETT, varumärke, sida | 1 |
| 43 | 2003282 | KÅPA, front, <i>inkluderar 46</i> | 1 | 107 | Se sidan 61 | ETIKETT, varumärke, Xtreme Torque | 1 |
| 44 | 20B131 | KÅPA, pumpstång | 1 | 108 | Se sidan 61 | ETIKETT, varumärke, QR, XT | 1 |
| 45 | 111801 | SKRUV, lock, sexkant | 4 | 109 | 16D576 | ETIKETT, varumärke, Made in USA | 1 |
| 46 | 2001659 | SKRUV, maskin, spår sexkantsbruvud | 6 | 110 | 2002717 | KABELSELE, jord, flätad (endast 230 VAC- och 110 UK-modeller) | 1 |
| 47 | 19D292 | KÅPA, motor | 1 | 111 | 119791 | SKRUV, maskin, sexkantsbrickhuvud (endast 230 VAC-och 110 UK-modeller) | 1 |
| 48 | 116752 | STRÖMBRYTARE, vipp | 1 | 112 | 114391 | SKRUV, jordning (endast 230 VAC- och 110 UK-modeller) | 1 |
| 50 | 287253 | SATS, verktygslåda (endast EMEA-och UK-modeller), <i>inkluderar 114</i> | 1 | 113 | 119236 | SKRUV (230 VAC, endast 110 UK-modeller) | 2 |
| 51 | 19B596 | SELE, kodare | 1 | 114 | 118852 | SKRUV | 3 |
| 52 | 20B342 | SLANG, avlopp, XT | 1 | 121 | 2005199 | SKRUV, #10, 5 tum | 2 |
| 53 | 241920 | AVLEDNINGSSKYDD, gängat | 1 | 122 | 120339 | BRICKA, plan | 2 |
| 54 | | VINDA, slang, XT, <i>inkluderar 77, 84, 95, 96, 103</i> | 1 | | | | |
| | 25V145 | Modell 1095/Mark V | | | | | |
| | 25V146 | Modell Mark VII | | | | | |
| 59 | 19D307 | SKRUV, maskin, torx, plant huvud | 2 | | | | |
| 65 | | KOPPLING, pump | 1 | | | | |
| | 20B230 | Modell 1095 | | | | | |
| | 2004023 | Modell Mark V/Mark VII | | | | | |
| 66 | 16X833 | KOPPLING, snabbkoppling (endast modell 1095) | 1 | | | | |

▲ Reservsäkerhetsetiketter, -skyltar och -kort kan fås kostnadsfritt.

Filter

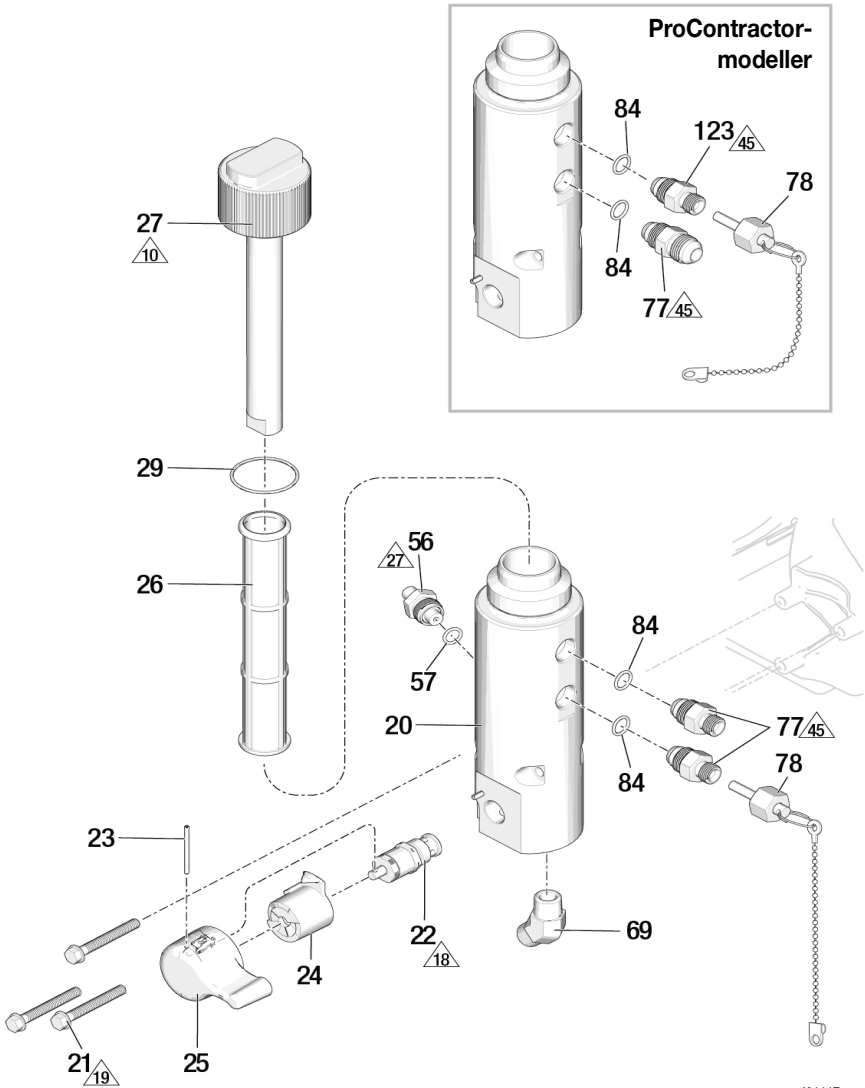


t01117a

| Ref. | Moment | Ref. | Moment | Ref. | Moment |
|------|-------------------------------|------|-------------------------------|------|-----------------------------|
| 10 | Dra åt med handkraft | 19 | 11,3-13,6 N•m (100-120 in-lb) | 45 | 54,4-68,0 N•m (40-50 ft-lb) |
| 18 | 21,5-23,7 N•m (190-210 in-lb) | 27 | 47,5-61,0 N•m (35-45 ft-lb) | | |

Dellista för filter

| Ref. | Del | Beskrivning | Antal |
|------|---------|--|-------|
| 20 | 19D919 | BAS, filter, XT | 1 |
| 21 | 120091 | SKRUV | 3 |
| 22 | 24B156 | VENTIL, flöde, kraftig | 1 |
| 23 | 15C972 | STIFT, fjäder | 1 |
| 24 | 24A382 | BAS, ventil, kraftig | 1 |
| 25 | 24E234 | HANDTAG, flödningsventil, kraftig | 1 |
| 26 | | SATS, filter, mesh | 1 |
| | 244067 | 60 maskstorlek, originalutrustning | |
| | 244068 | 100 maskstorlek | |
| | 244069 | 200 maskstorlek | |
| | 244071 | 30 maskstorlek | |
| 27 | 2003271 | RÖR, diffusion, <i>inkluderar 29</i> | 1 |
| | | LOCK, filter | 1 |
| 29 | 117285 | PACKNING, O-ring | 1 |
| 56 | 2003348 | GIVARE, tryckkontroll, <i>inkluderar 57 och art.nr. 19C988 (se digital display #49)</i> | |
| 57 | 111457 | TÄTNING, O-ring | 1 |
| 69 | | KOPPLING, vinkel, 3/8 npt | 1 |
| | 20B233 | Modell 695/795/1095 | |
| | 122533 | Modell Mark IV/Mark V/Mark VII | |
| 77 | | ADAPTER, nippel, <i>inkluderar 84</i> | |
| | 2003277 | Modell 695/795/1095 Standard och Lo-Boy | 2 |
| | 2003278 | Model Mark IV/Mark V Standard | 2 |
| | 2003279 | Modell Mark VII Standard | 2 |
| | 2003280 | Modell ProContractor (alla modeller) | 1 |
| 78 | | KONTAKT, tätningsfri | 1 |
| | 2005275 | 1/4 tum, modell 695, 795, 1095 | |
| | 2005276 | 3/8 tum, modell Mark IV, Mark V | |
| | 2005277 | 1/2 tum, modell Mark VII | |
| 84 | 107505 | TÄTNING, O-ring | 2 |
| 123 | | SATS, utlopp, vätskefilter | 1 |
| | 2003277 | Modell 695/795/1095 Procontractor | |
| | 2003278 | Modell Mark IV, Mark V Procontractor | |
| | 2003279 | Modell Mark VII Procontractor | |

Digital display

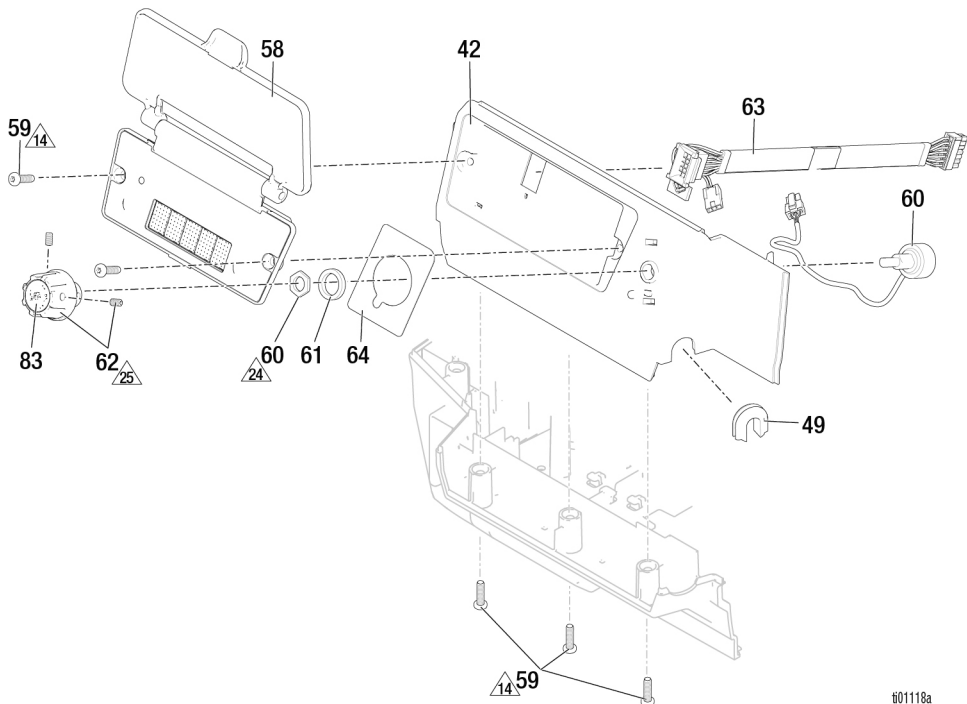



t01118a

| Ref. | Moment | Ref. | Moment | Ref. | Moment |
|------|---------------------------|------|--------------------------|------|---------------------------|
| 14 | 1,4-1,8 N•m (12-16 in-lb) | 24 | 0,9-1,1 N•m (8-10 in-lb) | 25 | 1,1-1,7 N•m (10-15 in-lb) |

Dellista för digital display

| Ref. | Del | Beskrivning | Antal |
|------|---------|---|-------|
| 42 | 2003288 | SKYDD, motor, sida, <i>inkluderar 49, 59, 64</i> | 1 |
| 49 | 19C988 | INFÖRINGSHYLSA, givare | 1 |
| 58 | | MODUL, display, <i>inkluderar 59</i> | 1 |
| | 20B432 | ProContractor/Bluelink | |
| | 20B431 | Endast display | |
| 59 | 19D307 | SKRUV, maskin, torx, plant huvud | 5 |
| 60 | 2003350 | POTENTIOMETER, enhet | 1 |
| 61 | 15C973 | PACKNING | 1 |
| 62 | 19C986 | VRED, potentiometer | 1 |
| 63 | 19C527 | KABELSELE, display | 1 |
| 64 | 19C998 | ETIKETT, varumärke, reglage | 1 |
| 83 | 19D678 | ETIKETT, regulator | 1 |

Sprutpistol och slang

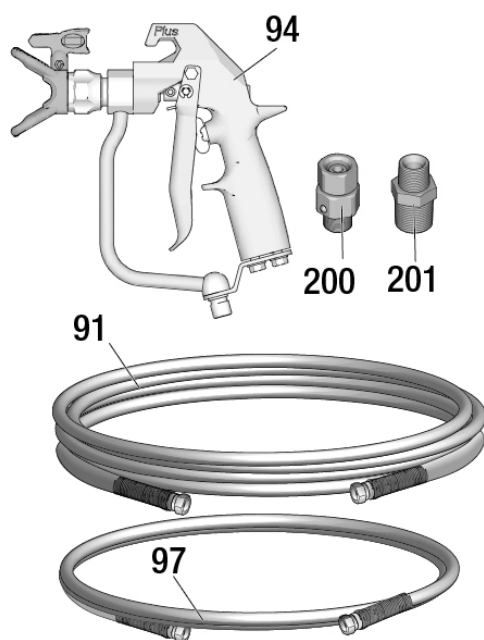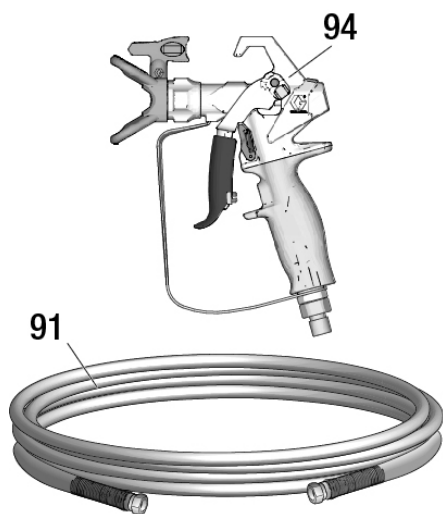


ti34939d

Sprutpistol och slang, reservdelslista

| Ref. | Del | Beskrivning | Antal |
|------|--------|--|-------|
| 91 | 240794 | SLANG, kopplad 695/795/1095 XT, 1/4 tum x 50 fot | 1 |
| | 826079 | 695/795/1095 Ultimate, 1/4 tum x 50 fot | |
| | 245225 | Mark IV/Mark V, 3/8 tum x 50 fot | |
| | 278499 | Mark VII, 1/2 tum x 50 fot | |
| 94 | 17Y043 | SPRUTPISTOL 695/795/1095 XT, Nordamerika, EMEA | 1 |
| | 17Y044 | 695/795/1095 XT, Asien | |
| | 826252 | 695/795/1095 Ultimate | |
| | 241705 | Mark V, Nordamerika och ANZ, KO | |
| | 289605 | Mark V/Mark VII, EMEA och UK | |
| | 246468 | Mark IV | |
| 97 | 241735 | SLANG, ledad Mark IV/Mark V, 1/4 tum x 3 fot | 1 |
| | 191239 | Mark VII, 3/8 tum x 11 fot | |
| 200 | 189018 | SVIVEL, Mark V/Mark VII | 1 |
| 201 | 159841 | BUSSNING Mark IV/Mark V/Mark VII | 1 |
| | 159239 | Mark VII | |

Nätssladd

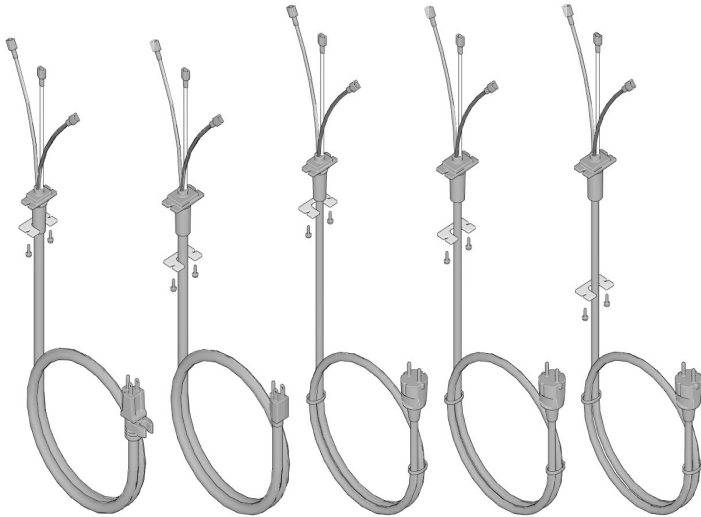


73a

73e

73b

73g

73j

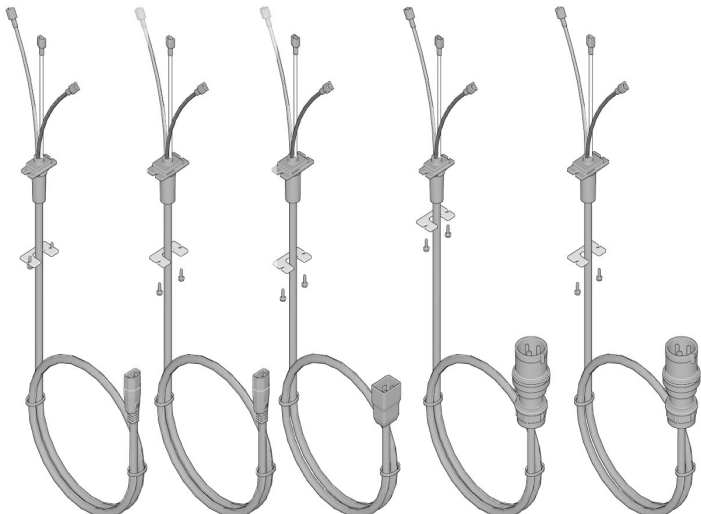


73d

73f


73k

73c


73h




203a

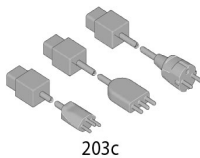

203c

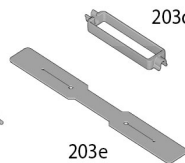


203e



203d



203f



203b

ti01393a

Lista över nätsladdsdelar

Etiketter


| Ref. | Del | Beskrivning | Antal |
|------|---------|--|-------|
| | | SLADD, nät | 1 |
| 73a | 2003257 | Artikelnr.: 19F545, 19F547, 19F553, 20B963, 20B964, 826295, 826297, 826296, 19F710, 826298, 19F711, 826299, 19F549, 19F551 | |
| 73b | 2003259 | Artikelnr.: 19F727, 19F729, 19F731, 19F733 | |
| 73c | 2003266 | Artikelnr.: 19F728, 19F730, 19F732, 19F734 | |
| 73d | 2003262 | Artikelnr.: 19F714, 20B951, 19F713, 20B953, 19F717, 19F712, 19F715 | |
| 73e | 2003258 | Artikelnr.: 19F546, 826300, 19F548, 826301, 20B965, 19F550, 19F552, 19F725 | |
| 73f | 2003263 | Artikelnr.: 19F720, 20B955, 19F721, 19F723, 19F724, 20B959 | |
| 73g | 2003260 | Artikelnr.: 19F735, 19F736, 19F739, 19F741 | |
| 73h | 2003267 | Artikelnr.: 19F740, 19F742 | |
| 73J | 2003261 | Artikelnr.: 19F743, 19F744 | |
| 73 K | 2003264 | Artikelnr.: 20B961 | |
| | | ADAPTER, sladd | 1 |
| 203a | 242001 | CEE 10 amp (art.nr.: 19F714, 20B951, 19F713, 20B953, 19F717, 19F720, 20B955, 19F721, 19F723, 20B959, 19F724) | |
| 203b | 242005 | ANZ, 10 A (art.nr.: 19F714, 19F713, 19F717, 19F720, 19F721, 19F723, 19F724, 19F712, 19F715) | |
| 203c | 287121 | Italien, Danmark, Schweiz, 10 amp (art.nr.: 20B951, 20B953, 20B955, 20B959) | |
| | 253103 | CEE, Italien, Schweiz, 16 amp (art.nr.: 20B961) | |
| | | HÅLLARE, sladd | 1 |
| 203d | 195551 | Artikelnr.: 19F714, 20B951, 19F713, 20B953, 19F717, 19F720, 20B955, 19F721, 19F723, 20B959, 19F724, 19F712, 19F715 | |
| 203e | 121249 | Artikelnr.: 20B961 | |
| 203f | 244285 | Artikelnr.: 20B963, 20B964, 20B965, 19F725 | |

| Sprutmodell-nummer | Medicinsk etikett ▲ | Ref. 98 Varnings-etikett ▲ | Ref. 105 Frontetikett | Ref. 106 Sidoetikett | Ref. 107 XT-etikett | Ref. 108 QR-etikett | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 19F545 | 179960 | 18D884 | 2002271 | 2002280 | 2002289 | 2002410 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F547 | | | | | | 2002411 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F553 | | | | | | 2002272 | 2002281 | 2002286 | 2002410 | | | | | | | | | | | | | |
| 19F710 | | | | | | | | | 2002277 | 2002280 | 2002411 | | | | | | | | | | | |
| 19F711 | | | | | | | | | | | 2004238 | | | | | | | | | | | |
| 826295 | | | | | | | | | | | 2004239 | | | | | | | | | | | |
| 826297 | | | 2002278 | 20002287 | | | | | | | 2004238 | | | | | | | | | | | |
| 826296 | | | | | | | | | | | 2004239 | | | | | | | | | | | |
| 826298 | | | | | | 2002273 | 2002282 | 2002290 | | | 2002410 | | | | | | | | | | | |
| 826299 | | | | | | | | | 2002279 | 2002288 | 2004238 | | | | | | | | | | | |
| 19F546 | | | | | | | | | | | 2002273 | 2002282 | 2002411 | | | | | | | | | |
| 826300 | | | | | | | | | | | | | 2002279 | 2002288 | 2004239 | | | | | | | |
| 19F548 | | | 2002274 | 2002283 | 2002410 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 826301 | | | | | 2002275 | | | | | | | | | | 2002284 | 2002411 | | | | | | |
| 19F549 | | | | | | 16G596 | 2002271 | 2002280 | | | | | | | | 2002410 | | | | | | |
| 19F551 | | | | | | | | | 2002272 | 2002281 | | | | | | 2002289 | 2002411 | | | | | |
| 19F552 | | | | | | | | | | | 2002273 | 2002282 | | | | | 2002290 | 2002410 | | | | |
| 19F727 | | | | | | | | | | | | | 2002275 | 2002284 | | | | 2002410 | | | | |
| 19F728 | | 2002276 | 2002285 | 2002410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F729 | | | | 2002277 | 2002286 | | | | | | | | | | 2002410 | | | | | | | |
| 19F730 | | | | | | | | | | | | | | | 2002278 | | | 2002287 | 2002410 | | | |
| 20B951 | | | | | | | | | 2002279 | 2002288 | | | | | | | | | 2002410 | | | |
| 20B953 | | | | | | | | | | | 2002280 | 2002289 | | | | | 2002410 | | | | | |
| 19F731 | | | | | | | | | | | | | 2002281 | 2002290 | | | 2002410 | | | | | |
| 19F732 | | 2002282 | 2002291 | | | | | | | | | | | | | | 2002410 | | | | | |
| 19F733 | | | | 2002283 | 2002292 | | | | | | | | | | | | 2002410 | | | | | |
| 19F734 | | | | | | | | | | | | | | | 2002284 | | 2002293 | 2002410 | | | | |
| 20B955 | | | | | | | | | 2002285 | 2002294 | | | | | | 2002410 | | | | | | |
| 19F735 | | | | | | | | | | | 2002286 | 2002295 | | | | 2002410 | | | | | | |
| 19F736 | | | | | | | | | | | | | 2002287 | 2002296 | | 2002410 | | | | | | |
| 19F739 | | 2002288 | 2002297 | | | | | | | | | | | | | 2002410 | | | | | | |
| 20B959 | | | | 2002289 | 2002298 | | | | | | | | | | | 2002410 | | | | | | |
| 19F740 | | | | | | 2002290 | 2002299 | 2002410 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F741 | 2002291 | | | | | | | 2002300 | 2002410 | | | | | | | | | | | | | |
| 19F742 | | | | | | | | | 2002292 | 2002301 | 2002410 | | | | | | | | | | | |
| 19F743 | | | | | | | | | | | 2002293 | 2002302 | 2002410 | | | | | | | | | |
| 19F744 | | 2002294 | 2002303 | | | | | | | | | | 2002410 | | | | | | | | | |
| 20B961 | | | | 2002295 | 2002304 | | | | | | | | 2002410 | | | | | | | | | |
| 19F720 | | | | | | 17A134 | 18D885 | | | | | | 2002280 | 2002289 | 2002410 | | | | | | | |
| 19F714 | 2002271 | | | | | | | 2002281 | | | | | | | 2002290 | 2002410 | | | | | | |
| 19F712 | | | | | | | | | 2002272 | 2002282 | | | | | | 2002291 | 2002410 | | | | | |
| 19F715 | | | | | | | | | | | 2002273 | 2002283 | | | | | 2002292 | 2002410 | | | | |
| 19F713 | | 2002274 | 2002284 | | | | | | | | | | | | | | | 2002293 | 2002410 | | | |
| 19F717 | | | | 2002275 | 2002285 | | | | | | | | | | | | | | 2002294 | 2002410 | | |
| 19F721 | | | | | | | 2002276 | | | | | | 2002286 | 2002295 | | | | | | 2002410 | | |
| 19F550 | 18D884 | | | | | | | 2002277 | | | | | | | 2002287 | | | | | 2002296 | 2002410 | |
| 19F723 | | | | | | | | | 18D885 | 2002278 | | | | | | 2002288 | | | | | 2002297 | 2002410 |
| 19F724 | | | | | | | | | | | 2002279 | 2002289 | | | | | 2002298 | | | | | 2002298 |
| 19F725 | | 2002280 | 2002290 | | | | | | | | | | | | | | | 2002299 | | | | |
| 20B963 | | | | 26A998 | 2003469 | | | | | | | | | | | | | | 2002271 | | | |
| 20B964 | | | | | | 2002273 | 2002282 | | | | | | 2002282 | 2002290 | | | | | | | | |
| 20B965 | 2002271 | | | | | | | 2002280 | | | | | | | 2002289 | | | | | 2002289 | | |

▲ Reservsäkerhetsetiketter, -skyltar och -kort kan fås kostnadsfritt.


Kretsscheman

100-120V

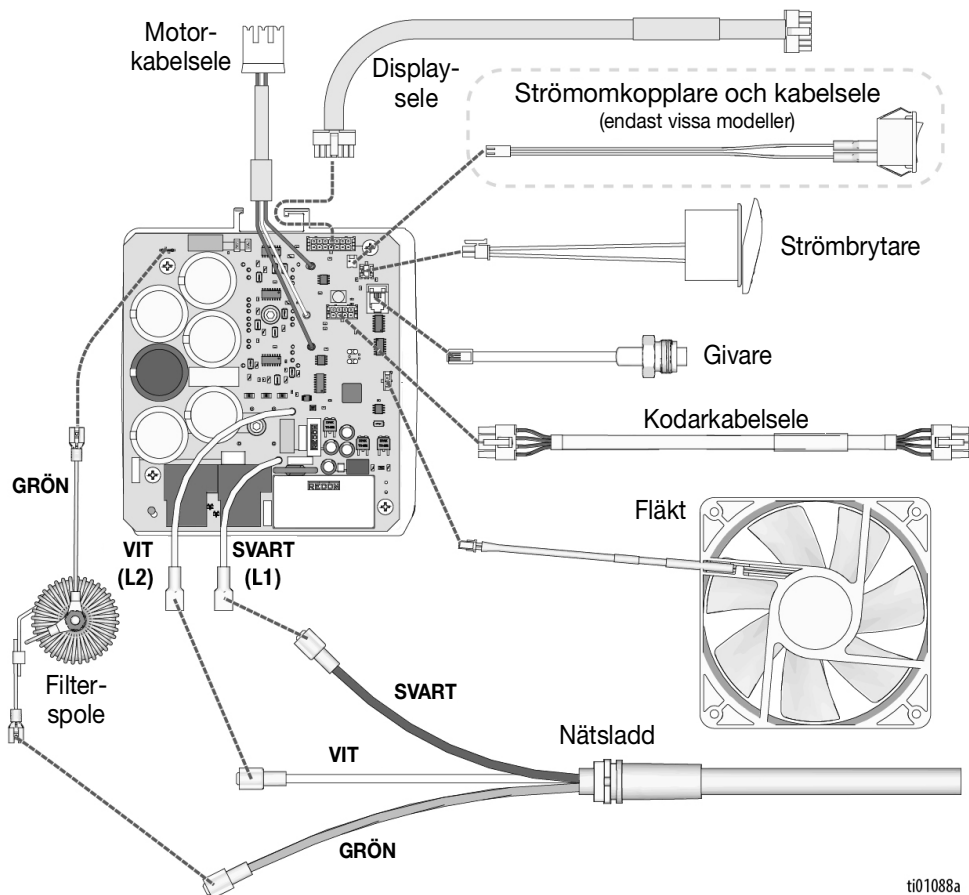

ti01088a


110V UK

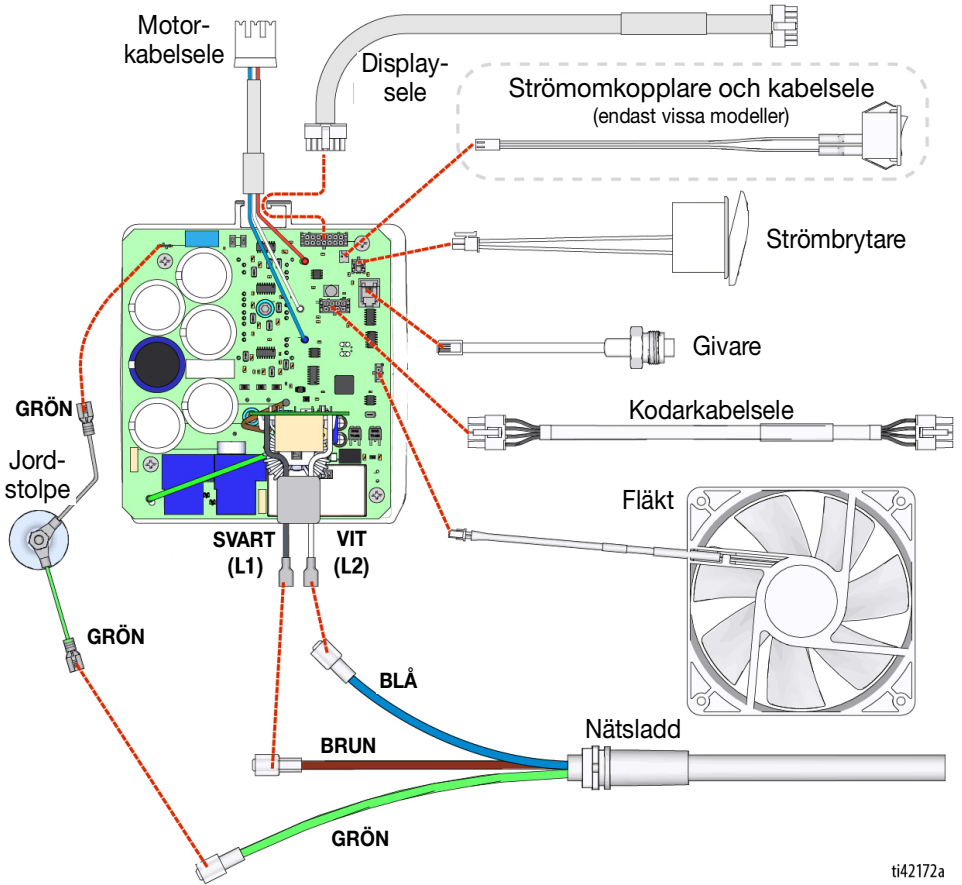

ti42172a

Kretsscheman

220-240 V

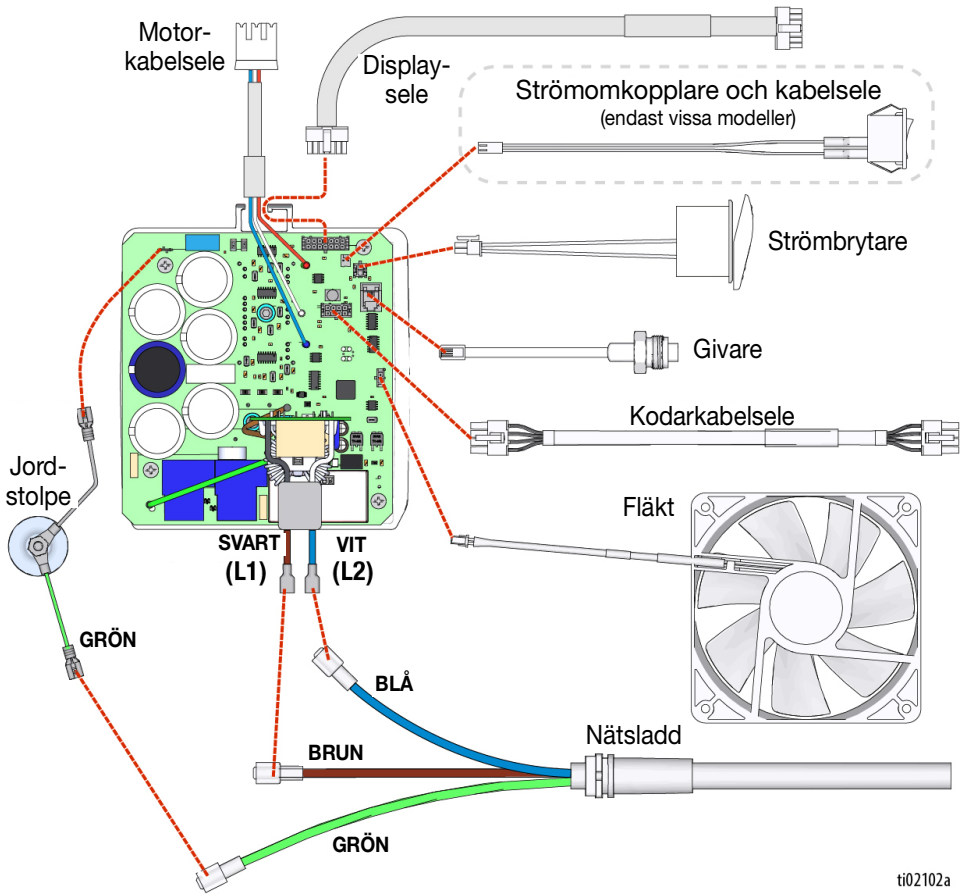

ti02102a

Tekniska specifikationer


| | USA | Metriskt |
|--|----------------------------|---|
| Sprutpistol | | |
| Maximalt vätskearbetstryck | 3300 psi | 228 bar, 22,8 MPa |
| Maximal tillförsel | | |
| 695 XT | 1,05 gpm | 4,0 l/min |
| 795 XT/Mark IV XT | 1,2 gpm | 4,5 l/min |
| 1095 | 1,3 gpm | 4,9 l/min |
| Mark V XT | 1,5 gpm | 5,6 l/min (110 V) / 4,6 l/min (230 V) / 4,7 l/min (220 V) |
| Mark VII | Ej tillämpligt | 6,4 l/min |
| Maximal munstycksstorlek | | |
| 695 XT | | 0,031 |
| 795 XT | | 0,033 |
| 1095 XT | | |
| 110-120V-modeller | | 0,037 |
| Modeller 220-240 V | | 0,035 |
| Mark IV XT | | 0,033 |
| Mark V XT | | |
| 110-120V-modeller | | 0,039 |
| Modeller 220-240 V | | 0,035 |
| Mark VII XT | | 0,041 |
| Vätskeutlopp npsm | | |
| 695 XT, 795 XT, 1095 XT | | 1/4 tum |
| Mark IV XT, Mark V XT | | 3/8 tum |
| Mark VII XT | | 1/2 tum |
| Generator minimum | | 5000 W |
| Effektbehov | | |
| 695 XT | 100-120 VAC, 15 A 50-60 Hz | 220-240 VAC, 10 Amp. 50-60 Hz |
| 795 XT, Mark IV XT, 1095 XT, Mark V XT | 100-120 VAC, 20 A 50-60 Hz | 220-240 VAC, 10 Amp. 50-60 Hz |
| Mark VII XT | Ej tillämplig | 220-240 VAC, 16 Amp. 50-60 Hz |
| Omgivningsklässning | 0-42° C (32-108° F) | |
| Sprutans mått | | |
| Lo-Boy | | |
| Vikt | 28,0 tum | 71,1 cm |
| Längd (handtag indraget) | 29,5 tum | 74,9 cm |
| Längd (handtag utdraget) | 35,0 tum | 88,9 cm |
| Bredd | 22,3 tum | 56,6 cm |
| Vikt (spruta, slang, pistol) | 90 lbs | 41 kg |
| Standard, 695 XT/795 XT/Mark IV XT | | |
| Höjd (handtag indraget) | 30,5 tum | 77,5 cm |
| Höjd (handtag utdraget) | 40,2 tum | 102,1 cm |
| Längd | 25,3 tum | 64,3 cm |
| Bredd | 22,3 tum | 56,6 cm |
| 695/795 Vikt (spruta, slang, pistol) | 93 lbs | 42 kg |
| Mark IV Vikt (spruta, slang, pistol) | 103 lbs | 47 kg |
| Standard, 1095 XT/Mark V XT/Mark VII XT | | |
| Höjd (handtag indraget) | 30,5 tum | 77,5 cm |
| Höjd (handtag utdraget) | 40,2 tum | 102,1 cm |
| Längd | 25,9 tum | 65,8 cm |
| Bredd | 24,4 tum | 62,0 cm |
| 1095 Vikt (spruta, slang, pistol) | 112 lbs | 51 kg |
| Mark V Vikt (spruta, slang, pistol) | 122 lbs | 55 kg |
| Mark VII Vikt (spruta, slang, pistol) | 126 lbs | 57 kg |

Tekniska specifikationer

| ProContractor, 695 XT/795 XT/Mark IV XT | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------------|---|--------------------------------------|
| Höjd (vertikalt snabbupprullningshandtag) | | 41,3 tum | | 104,9 cm | |
| Längd | | 27,5 tum | | 69,9 cm | |
| Bredd (vertikalt snabbupprullningshandtag) | | 22,6 tum | | 57,4 cm | |
| Bredd (horisontellt snabbupprullningshandtag) | | 25,5 tum | | 64,8 cm | |
| 695/795 Vikt (spruta, slang, pistol) | | 112 lbs | | 51 kg | |
| Mark IV Vikt (spruta, slang, pistol) | | 122 lbs | | 55 kg | |
| ProContractor, 1095 XT/Mark V XT/ Mark VII XT | | | | | |
| Höjd (vertikalt snabbupprullningshandtag) | | 41,5 tum | | 105,4 cm | |
| Längd | | 28,0 tum | | 71,1 cm | |
| Bredd (vertikalt snabbupprullningshandtag) | | 24,2 tum | | 61,5 cm | |
| Bredd (horisontellt snabbupprullningshandtag) | | 25,5 tum | | 64,8 cm | |
| 1095 Vikt (spruta, slang, pistol) | | 129 lbs | | 59 kg | |
| Mark V Vikt (spruta, slang, pistol) | | 140 lbs | | 64 kg | |
| Mark VII Vikt (spruta, slang, pistol) | | 147 lbs | | 67 kg | |
| Alla sprutor | | | | | |
| Material | | | | | |
| Väta material | Förzinkat och förnicklat kolstål, nylon, rostfritt stål, PTFE, acetal, läder, UHMWPE, aluminium, volframkarbid, polyetylen, fluoroelastomer, uretan | | | | |
| Buller** (dBa) vid 22,8 MPa (228 bar, 3300 psi) | | | | | |
| Ljudtryck ** | | | | | |
| 695 XT/795 XT/Mark IV XT | | | | 63 dBa | |
| 1095 XT/Mark V XT/Mark VII XT | | | | 79 dBa | |
| Bullernivå ** | | | | | |
| 695 XT/795 XT/Mark IV XT | | | | 77 LwA | |
| 1095 XT/Mark V XT/Mark VII XT | | | | 89 LwA | |
| Anteckningar | | | | | |
| ** Ljudtryck uppmätt 1 meter (3 fot) från utrustningen. | | | | | |
| ** Ljudeffekt uppmätt enligt ISO-9614. | | | | | |
| Registrerade varumärken som nämns tillhör respektive ägare. | | | | | |
| Gracos datumkod | | | | | |
| Gracos datumkod-/seriekod | Månad (1:a tecknet) | År (2:a och 3:e tecknet) | Serie (4:e tecknet) | Artikelnummer (5:e-10:e tecknet) | Serie (11:e-16:e tecknet) |
| Exempel på datumkod: A16A | A = Januari | 16 = 2016 | A = seriekontrollnummer | | |
| Exempel på datumkod: L16A232749000102 | L = December | 16 = 2016 | A = seriekontrollnummer | Sexsiffrigt alfanumeriskt artikelnummer | Sexsiffrigt sekventiellt serienummer |

Proposition 65, Kalifornien

BOENDE I KALIFORNIEN

 **WARNING:** Cancer och fortplantningsskador --
www.P65warnings.ca.gov.

Graco standardgaranti

Graco garanterar att all utrustning som beskrivs i detta dokument, och som är tillverkad av Graco och bär dess namn, är fri från material- och tillverkningsfel vid tidpunkten för försäljningen till den ursprungliga köparen. Med undantag för särskilda, utökade eller begränsade garantiåtaganden som utges av Graco, åtar sig Graco att under en tolv månaders period från inköpsdatumet reparera eller byta ut delar som av Graco befins vara felaktiga. Garantin gäller endast under förutsättning att utrustningen installeras, används och sköts i enlighet med Gracos skriftliga rekommendationer.

Garantin omfattar inte, och Graco ska inte hållas ansvarigt för, allmänt slitage eller funktionsfel, skador eller slitage som orsakas av felaktig installation, felaktigt bruk, nötning, korrosion, otillräcklig eller felaktig skötsel, oaktsamhet, olyckor, manipulation eller byten till komponenter som inte tillverkas av Graco. Inte heller ansvarar Graco för felfunktion, skada eller slitage orsakat av att Graco-utrustningen inte är lämplig för inbyggnader, tillbehör, utrustning eller material som inte levereras av Graco, eller felaktig konstruktion, tillverkning, installation, drift eller underhåll av inbyggnader, utrustning eller material som inte levererats av Graco.

Garantin gäller under förutsättning att utrustningen som anses defekt skickas med förbetald retur till en auktoriserad Graco-återförsäljare för verifiering av det påstådda felet. Om det påstådda felet verifieras kommer Graco att reparera eller ersätta alla defekta delar utan kostnad. Utrustningen kommer att returneras till den ursprungliga köparen med frakten betald. Om inspektionen av utrustningen inte uppdragar några material- eller tillverkningsfel kommer reparationer att utföras till en rimlig avgift som kan innefatta kostnaderna för reservdelar, arbete och transport.

DENNA GARANTI ÄR EXKLUSIV OCH ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER GARANTIER OM LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.

Gracos enda åtagande och köparens enda ersättning när garantin utlöses är enligt vad som anges ovan. Köparen medger att ingen annan ersättning (inklusive, men inte begränsat till, skadestånd för följdskada för förlorad vinst, förlorad försäljning, personskador, materiella skador eller andra följdskador) är aktuell. Åtgärder för brott mot garantin måste läggas fram inom två (2) år efter inköpsdatumet.

GRACO LÄMNAR INGA GARANTIER OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL AVSEENDE TILLBEHÖR, UTRUSTNING, MATERIAL ELLER KOMPONENTER SOM SÄLJS MEN INTE TILLVERKAS AV GRACO. Dessa artiklar som säljs men inte tillverkas av Graco (t.ex. elmotorer, strömbrytare, slangar) omfattas i förekommande fall av respektive tillverkarens garanti. Graco kommer inom rimliga gränser att hjälpa köparen med att lämna anspråk rörande överträdelser mot dessa garantier.

Graco är under inga omständigheter ansvarigt för indirekta, oavsiktliga, särskilda skador eller följdskador som uppkommer till följd av att Graco levererar utrustning i enlighet med det som framlagts häri, eller för tillhandahållande, prestanda eller användning av produkter eller andra varor som säljs enligt detta, oavsett om så sker till följd av avtalsbrott, garantibrott, försumlighet från Gracos sida eller annat.

Graco-information

Besök www.graco.com för den senaste informationen om Gracos produkter.

Se www.graco.com/patents för patentinformation.

FÖR ATT GÖRA EN BESTÄLLNING, kontakta din Graco-återförsäljare eller ring så hänvisar vi till närmaste återförsäljare.



All text och alla bilder i den här handboken visar den senast tillgängliga informationen som finns vid publiceringen. Graco förbehåller sig rätten att när som helst införa ändringar utan föregående meddelande därom.

Översättning av originalanvisningarna. This manual contains Swedish. MM 3B0070

Gracos Högkvarter: Minneapolis
Internationella kontor: Belgien, Kina, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Upphovsrätt 2023, Graco Inc. Alla Gracos tillverkningsplatser är registrerade enligt ISO 9001.
www.graco.com
Revidering C, maj 2024