

Drift, delar



Eldrivna högtrycks-sprutor

X005493SV

Rev. C

Bärbara sprutsystem för sprutning av färger och ytbehandling av byggnader. Endast för yrkesmässig användning.

Ej godkänd för användning i explosiva miljöer eller på farliga (klassade) platser.

390-modeller:

22,8 MPa (228 bar, 3300 psi) maximalt arbetstryck

Se sidan 4 för ytterligare modellinformation.




Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs alla varningar och anvisningar i denna handbok och relaterade handböcker innan utrustningen används. Försäkra dig om att du känner till reglagen och hur man använder utrustningen på korrekt sätt. Spara dessa anvisningar.



Viktig medicinsk information

Läs det medicinska varningskortet som följde med pistolen. Det innehåller information till läkaren beträffande vätskeinträngningsskador. Ha det med när du använder utrustningen.

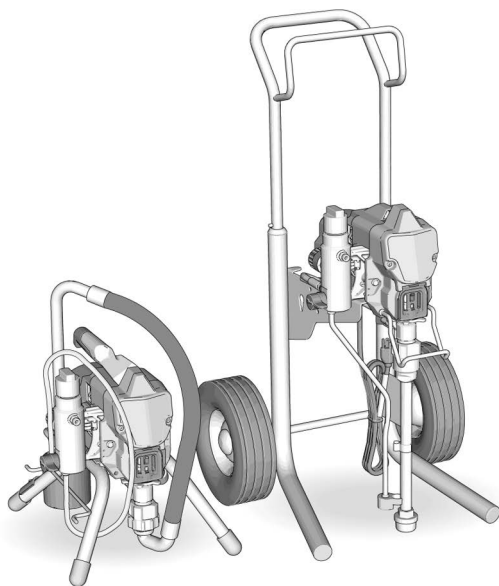

Innehållsförteckning

Översätta handböcker	3
Modeller	4
Relaterade handböcker	4
Säkerhetssymboler	5
Allmänna varningar	6
Komponenters funktion och placering	10
Stativmonterade modeller	10
Hi-Cart-modeller	11
Jordning	12
Förlängningssladdar	12
Kärl	12
Tryckavlastningsprocedur	14
Avtryckarlås	15
Förberedelser	16
Start	20
Drift	22
Installation av sprutmunstycke	22
Rikta in sprutmönstret	23
Spruta	23
Rensa munstycket	24
Rengöring	25
Underhåll	29
Återvinning och kassering	30
Kassering	30
Felsökning	31
Mekaniskt/vätskeflöde	31
Elektriskt	33
390-stativsprutor, reservdelar	35
390 Hi-Cart-sprutor, reservdelar	36
Filter	37
Motor	38
390, reservdelslista	39
Kopplingsscheman	40
120V	40
240 V/110 V UK	41
Tekniska specifikationer	42
Proposition 65, Kalifornien	43
Graco standardgaranti	44

Översatta handböcker

Digitala versioner av översatta handböcker för denna produkt finns online på www.graco.com/390manual, eller genom att skanna QR-koden som listas under **Länk till språk** nedan. Tillgängliga översättningar och deras respektive Graco-handboksnummer listas här som referens.

Bulgariska	X005493BG	Litauiska	X005493LT
Danska	X005493DA	Norska	X005493NO
Engelska	X005493EN	Polska	X005493PL
Estniska	X005493ET	Portugisiska	X005493PT
Finska	X005493FI	Rumänska	X005493RO
Franska	X005493FR	Slovakiska	X005493SK
Grekiska	X005493EL	Slovenska	X005493SL
Holländska	X005493NL	Spanska	X005493ES
Italienska	X005493IT	Svenska	X005493SV
Japanska	X005493JA	Tjeckiska	X005493CS
Kinesiska	X005493ZH	Turkiska	X005493TR
Koreanska	X005493KO	Tyska	X005493DE
Kroatiska	X005493HR	Ungerska	X005493HU
Lettiska	X005493LV		






Länk till språk

För att hitta översatta handböcker online, skanna QR-koden och hitta lämplig handbok på webbsidan som visas.



www.graco.com/390manual

Modeller

	VAC	Modell	Stativ 	Hi-Cart 
	120 USA	Ultra® 390	25F501	25F502
		Ultimate™ 390	826311	826312
	230 CEE 7/7	Ultra 390	25F509	25F510
	110 Storbritannien	Ultra 390	25F511	
	230 Asien/Australien Nya Zeeland	Ultra 390	25F517	25F518
	100 Japan/Taiwan	Ultra 390	25F519	

Relaterade handböcker

Hitta engelska handböcker och alla tillgängliga översättningar på www.graco.com.

Handbok på engelska	Beskrivning
311861	Pistol – Contractor/FTx
334599	Pump

Säkerhetssymboler

Följande säkerhetssymboler kan ses på utrustningen och i denna handbok. Det är viktigt att du läser tabellen nedan och förstår vad varje symbol betyder.

Symbol	Betydelse
	Risk för elektriska stötar
	Risk för intrassling
	Risker vid felaktig användning av utrustningen
	Brand- och explosionsrisk
	Risk pga. rörliga delar
	Hudinträgningsrisk
	Hudinträgningsrisk
	Stänkrisk
	Risker med giftiga vätskor och ångor

Symbol	Betydelse
	Håll inte händer eller andra kroppsdelar nära vätskeutloppet
	Håll inte handen framför sprutmunstycket
	Stoppa eller avled inte läckor med din hand, kropp, handske eller med trasa.
	Eliminera antändningskällor
	Följ den tryckavlastande proceduren
	Jorda utrustningen
	Läs handboken
	Ventilera arbetsområdet
	Bär personlig skyddsutrustning



Symbol för säkerhetsvarning

Denna symbol indikerar: Obs! Var uppmärksam! Denna symbol indikerar viktiga säkerhetsmeddelanden i hela handboken.

Allmänna varningar

Följande varningar gäller i hela denna handbok. Läs, förstå och följ varningarna innan du använder denna utrustning. Om dessa varningar inte följs kan det leda till allvarlig kroppsskada eller dödsfall.

VARNING




JORDNING

Denna produkt måste jordas. I händelse av en elektrisk kortslutning minskar jordning risken för elektriska stötar genom att leda av den elektriska strömmen. Denna produkt är utrustad med en sladd med en jordningsledning och en lämplig jordad kontakt. Kontakten måste sättas i ett uttag som är korrekt installerat och jordat enligt alla gällande lokala föreskrifter och regelverk.

- Felaktig installation av jordkontakten kan leda till risk för elektriska stötar.
- Produkten är avsedd för vanlig 110 V, 120 V eller 230 V hushållsström och jordkontakten liknar den på bilden nedan.

120 V US 230 V 230 V ANZ 110 V UK

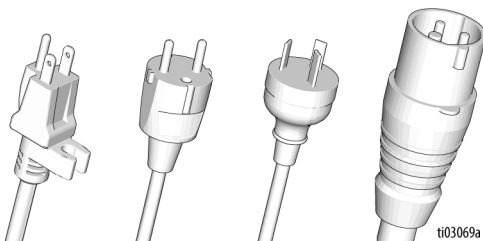

- Anslut produkten endast i ett uttag som den passar i.
- Modifiera inte stickkontakten om den inte passar i uttaget. Låt en elektriker installera ett korrekt uttag.
- Använd inte en 3-till-2 adapter med den här produkten.
- När reparation eller utbyte av sladd eller kontakt krävs ska jordkabeln inte anslutas till någon av strömanslutningarna.
- Jordledningen är kabeln med isolering som har en grön utsida, med eller utan gula ränder.
- Vänd dig till en kvalificerad elektriker om du inte förstår jordningsanvisningarna eller om du är osäker på om produkten är korrekt jordad.

Förlängningssladdar:

- Använd endast en 3-trådig förlängningssladd som har en jordningskontakt och uttag som passar produktens stickkontakt.
- Säkerställ att förlängningssladden inte är skadad.
- Om en förlängningssladd behövs, använd minst 2,5 mm² (12 AWG) ledningsarea för att kunna leverera strömmen som produkten drar. En underdimensionerad sladd ger spänningsfall med effektförlust och överhettning som följd.

VARNING



BRAND- OCH EXPLOSIONSRISK

Brandfarliga ångor i arbetsområdet, t.ex. från lösningsmedel och färg, kan antändas eller explodera. Förhindra brand och explosioner:



- Spruta inte brandfarliga eller brännbara material i närheten av öppen eld eller gnistkällor, till exempel cigaretter, motorer och elektrisk utrustning.
- Färg eller lösningsmedel som flödar genom utrustningen kan orsaka statisk elektricitet. Statisk elektricitet utgör brand- och explosionsrisk i närheten av ångor från färg eller lösningsmedel. Sprutsystemets samtliga delar, inklusive pumpen, slangenheten, sprutpistolen och föremål i och omkring sprututrymmet, ska vara ordentligt jordade för att skydda mot statisk elektricitet och gnistor. Använd Gracos elektriskt ledande eller jordade airless-högtryckssprutslangar.
- Kontrollera att alla kärl och uppsamlingssystem är jordade för att förhindra statisk elektricitet. Använd inte kärllinsatser såvida dessa inte är antistatiska eller elektriskt ledande.
- Anslut till ett jordat uttag och använd jordade förlängningssladdar. Använd inte en 3-till-2 adapter.
- Använd inte färg eller lösningsmedel som innehåller klorerade kolväten.
- Spruta inte brand- eller explosionsfarliga vätskor i begränsade utrymmen.
- Se till att utrymmet där sprutning äger rum är välventilerat. Se till att området är ordentligt ventilerat.
- Sprutpistolen alstrar gnistor. Förvara pumpenheten i ett välventilerat område, minst 6,1 m (20 fot) från sprutområdet vid sprutning, spolning, rengöring eller underhåll. Spruta inte på pumpanordningen.
- Rök inte i sprutområdet och spruta inte i närheten av gnistor eller eldslågor.
- Slå inte om strömbrytare eller kör motorer och andra gnistbildande apparater i sprututrymmet.
- Anslut inte i och dra inte ur strömsladdar i närheten av brandfarliga ångor.
- **Avbryt omedelbart driften** vid statisk gnistbildning eller om du får elektriska stötar. Använd inte utrustningen förrän du har identifierat och åtgärdat problemet.
- Håll området rent och fritt från färg- och lösningsmedelsbehållare, trasor och andra lättantändliga material.
- Känn till innehållet i färgerna och lösningsmedlen som sprutas. Läs alla materialsäkerhetsdatablad och etiketter som tillhandahålls med färger och lösningsmedel. Följ färg- och lösningsmedelstillverkarens säkerhetsinstruktioner.
- Ha en fungerande brandsläckare tillgänglig i arbetsområdet.



RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Denna maskin måste jordas. Felaktig jordning, installation eller användning av systemet kan orsaka elektriska stötar.



- Stäng av och koppla ur nätsladden innan service utförs på utrustningen.
- Använd endast jordade eluttag.
- Använd endast jordade förlängningssladdar med tre ledare.
- Kontrollera att jordningsstiften är intakta på nät- och förlängningssladdar.
- Skydda mot regn. Förvara inomhus.
- Låt endast en auktoriserad serviceverkstad byta ut en trasig nätsladd.

VARNING

RISK FÖR INTRÄNGANDE VÄTSKA

Högtryckssprutning kan injicera gifter i kroppen och orsaka svåra kroppsskador. Skulle insprutning inträffa: **Sök omedelbart läkarvård.**



- Rikta inte pistolen mot och spruta inte på människor eller djur.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från mynningen. Försök exempelvis inte stoppa läckor med någon del av kroppen.
- Använd alltid munstyckesskyddet. Spruta aldrig utan munstyckesskyddet monterat.
- Använd Gracos munstycken.
- Var extra försiktig vid rengöring eller byte av munstycke. Om munstycket blockeras under sprutning följ då **Tryckavlastningsprocedur**, sidan 14 för att stänga av enheten och lätta på trycket innan munstycket lossas för rengöring.
- Utrustningen bibehåller trycket även efter att strömmen stängts av. Lämna inte utrustningen utan uppsikt när den är strömförsörd eller är under tryck. Följ **Tryckavlastningsprocedur**, sidan 14, när utrustningen står utan uppsikt eller inte används samt innan service, rengöring eller borttagning av delar.
- Kontrollera att det inte finns tecken på skador på slangar och delar. Byt ut alla skadade slangar och delar.
- Detta system kan producera 22,8 MPa (228 bar, 3300 psi). Använd reservdelar eller tillbehör från Graco som är klassade för minst 3300 psi (228 bar, 22,8 MPa).
- Lås alltid avtryckarspärren när du inte sprutar. Kontrollera att avtryckarspärren fungerar korrekt.
- Kontrollera alla anslutningar innan du startar enheten.
- Känn till hur du snabbt stoppar enheten och tryckavlastar. Försäkra dig om att du känner till reglagen väl.

RISKER VID FELAKTIG ANVÄNDNING AV UTRUSTNINGEN

Felaktig användning kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.



- Bär alltid lämpliga handskar, skyddsglasögon och gasmask eller andningsmask vid målning.
- Använd inte sprutan när barn är närvarande. Håll alltid barn på avstånd från utrustningen.
- Sträck dig inte för långt och stå inte på instabila underlag. Stå alltid stadigt med god balans.
- Var alltid uppmärksam och fokuserad på vad du gör.
- Använd inte utrustningen när du är trött eller påverkad av droger/läkemedel eller alkohol.
- Låt inte slangen sno sig och böj den inte för mycket.
- Utsätt inte slangen för högre temperaturer eller tryck än vad som anges av Graco.
- Använd inte slangen för att flytta eller lyfta utrustningen.
- Spruta inte med en slang som är kortare än 7,6 m (25 fot).
- Ändra eller modifiera inte utrustningen. Ändringar och modifieringar kan ogiltiggöra myndighetsgodkännanden och medföra säkerhetsrisker.
- Se till att all utrustning är klassificerad och godkänd för den miljö inom vilken du avser använda den.

RISKER MED TRYCKSATTA ALUMINIUMDELAR

Om vätskor som är oförenliga med aluminium används i trycksatt utrustning kan de orsaka allvarliga kemiska reaktioner och skador på utrustningen. Underlåtenhet att följa denna varning kan leda till dödsfall, allvarlig person- eller egendomsskada.



- Använd inte 1,1,1-triklorethan, metylenklorid, eller andra lösningsmedel som innehåller halogenerade kolväten eller lösningar som innehåller sådana lösningsmedel.
- Använd inte klorbaserade blekningsmedel.
- Många andra vätskor kan innehålla kemikalier som kan reagera med aluminium. Kontakta din materialleverantör för att kontrollera detta.

VARNING



RISKER MED RÖRLIGA DELAR

Rörliga delar kan klämma, skära och slita av fingrar och andra kroppsdelar.

- Håll dig borta från rörliga delar.
- Kör inte utrustningen med skyddsanordningar eller kåpor borttagna.
- Utrustningen kan starta utan förvarning. Utför **Tryckavlastningsprocedur** och koppla från strömförsörjningen innan utrustningen kontrolleras, flyttas eller repareras.



RISKER MED GIFTIGA VÄTSKOR OCH ÅNGOR

Giftiga vätskor och ångor kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall om de stänker på hud eller i ögon, inandas eller sväljs.

- Läs säkerhetsdatabladet (SDS) för uppgifter om specifika risker som föreligger med de vätskor du avser använda.
- Förvara farliga vätskor i godkända behållare och kassera dem i enlighet med gällande föreskrifter.



PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING


Bär lämplig skyddsutrustning i arbetsområdet för att förhindra allvarliga personskador, inklusive skador på ögon, hörselnedsättning, inandning av giftiga ångor samt brännskador. Skyddsutrustningen ska minst innefatta:

- Skyddsglasögon och hörselskydd.
- Andningsmask, skyddskläder och handskar enligt rekommendationer från vätske- och lösningsmedelstillverkaren.

Komponenters funktion och placering

Komponenters funktion och placering

Stativmonterade modeller

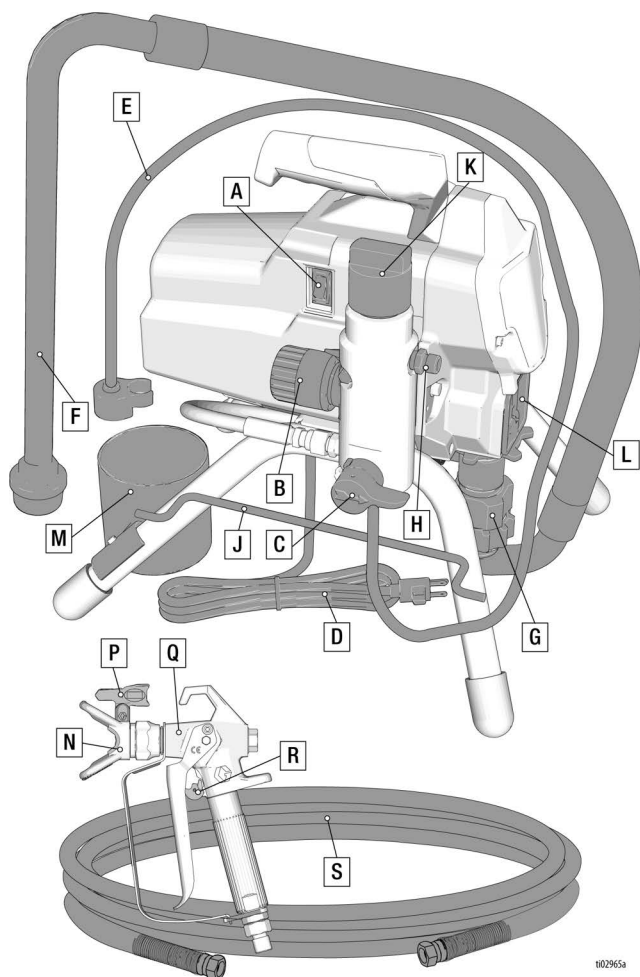


102965a

A	Strömbrytare
B	Tryckregulator
C	Luftningsventil
D	Nätsladd
E	Dräneringsrör
F	Vätskeinlopp
G	Pump-
H	Vätskeutlopp
J	Nätsladdshölje
K	Åtkomst till sprutans filter

L	Fingerskydd/fyllningspunkt för halstätningssväska
M	Droppkopp
N	Munstyckesskydd
P	Sprutmunstycke
Q	Pistol
R	Avtryckarlås
S	Airless-slang
	Modell-/serienummeretikett (ej i bild, finns på undersidan av enheten).

Komponenters funktion och placering

Hi-Cart-modeller

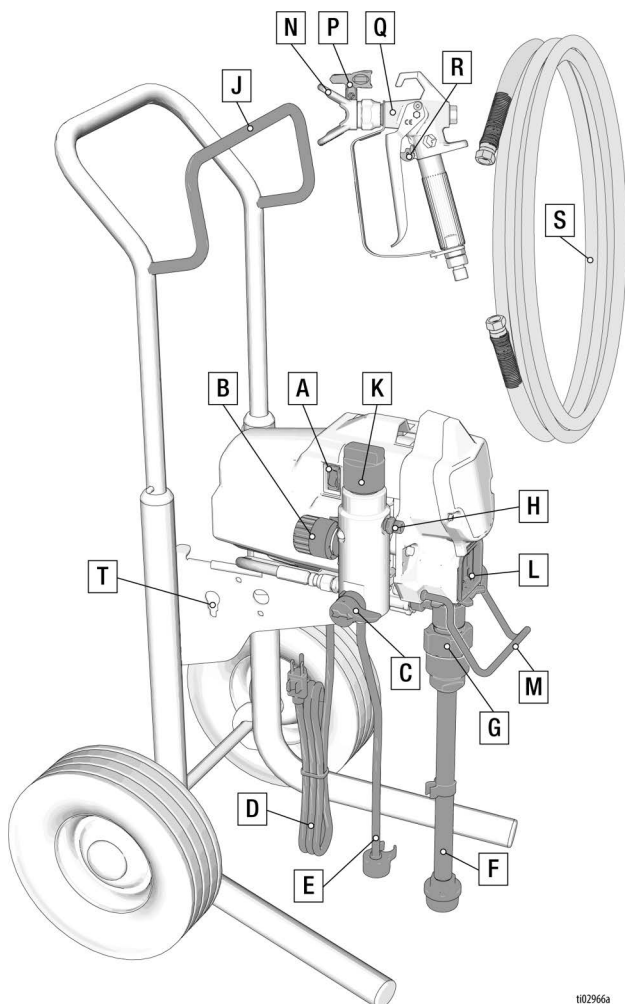




t102966a

A	Strömbrytare
B	Tryckregulator
C	Luftningsventil
D	Nätssladd
E	Dräneringsrör
F	Vätskeinlopp
G	Pump-
H	Vätskeutlopp
J	Slangupphängning
K	Åtkomst till sprutans filter

L	Fingerskydd/fyllningspunkt för halstätningvätska
M	Krok till kärl
N	Munstyckesskydd
P	Sprutmunstycke
Q	Pistol
R	Avtryckarspär
S	Airless-slang
T	Verktyg för justering av stång
	Modell-/serienummeretikett (ej i bild, finns på undersidan av enheten).

Jordning

				
<p>Utrustningen måste vara jordad för att minska risken för statiska gnistor och elektriska stötar. Elektriska eller statiska gnistor kan få ångor att antändas eller explodera. Felaktig jordning kan orsaka elektriska stötar. Jordning tillhandahåller en flyktledning för den elektriska strömmen.</p>				

Denna sprutpistol är utrustad med en sladd med en jordningsledning och en lämplig jordad kontakt.

Kontakten måste sättas i ett uttag som är korrekt installerat och jordat enligt alla gällande föreskrifter.

Modifiera inte stickkontakten om den inte passar i uttaget. Låt en elektriker installera ett korrekt uttag.

Förlängningssladdar

Använd förlängningssladd med oskadat jordstift. Om du måste använda förlängningsladd ska det vara en treledarsladd med minst 2,5 mm² (12 AWG) ledararea. **OBS!** Mindre ledningsarea eller längre förlängningsladdar kan försämra sprutprestanda.


Kärl

Lösningsmedels- och oljebaserade vätskor: Enligt svenska föreskrifter.


Använd endast elektriskt ledande metallkärl som står på ett jordat underlag, t.ex. betong. Ställ inte kärlet på icke-ledande ytor, t.ex. papper eller kartong som bryter jordkretsen.



Jorda alltid metallkärl: Koppla en jordledning till kärlet. Anslut ena änden av jordledningen till kärlet med en klämma och andra änden till jord, t.ex. ett vattenrör i metall.

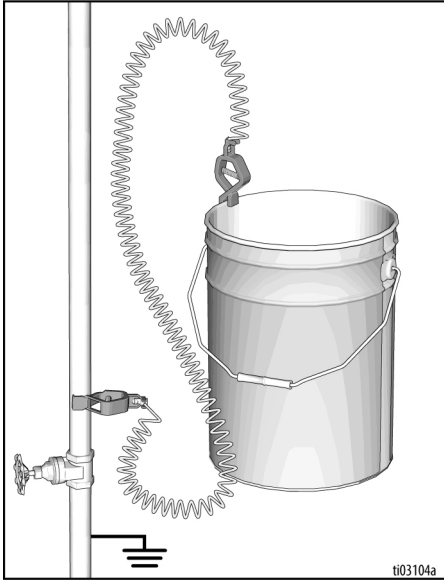

Bryt inte jordkretsen vid renspolning och tryckavlastning: Håll en metalldel på pistolen stadigt mot kanten på ett jordat metallkärl och tryck sedan av pistolen.

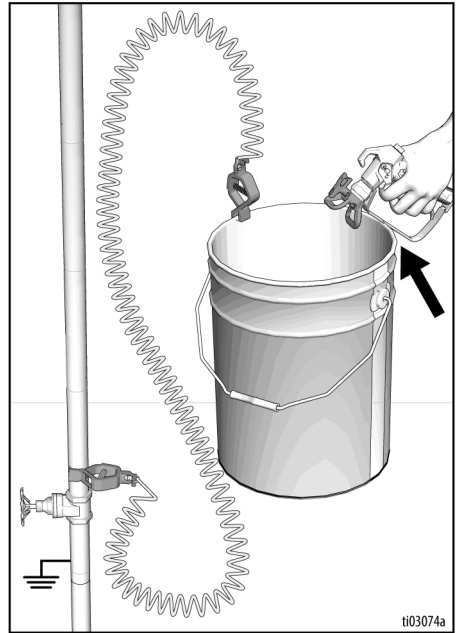

Tryckavlastningsprocedur

Tryckavlastningsprocedur




Utför alltid tryckavlastningsproceduren när du ser denna symbol.




Utrustningen är trycksatt tills trycket avlastas manuellt. Utför tryckavlastningsproceduren när sprutpistolen stängs av och innan sprutpistolen rengörs, kontrolleras eller servas för att undvika allvarliga personskador från trycksatt vätska, såsom hudinträning, stänkande vätska eller rörliga delar.


1. Lås avtryckarspärren.

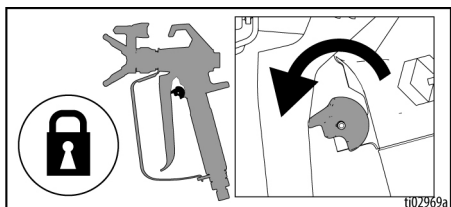


2. Vrid strömbrytaren till läget **AV**. Vänta 60 sekunder så att spänningen försvinner.

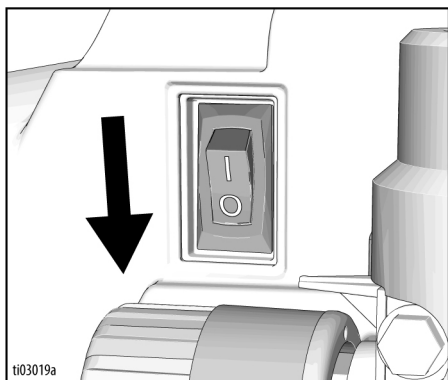


3. Vrid tryckregulatorn till den lägsta inställningen.

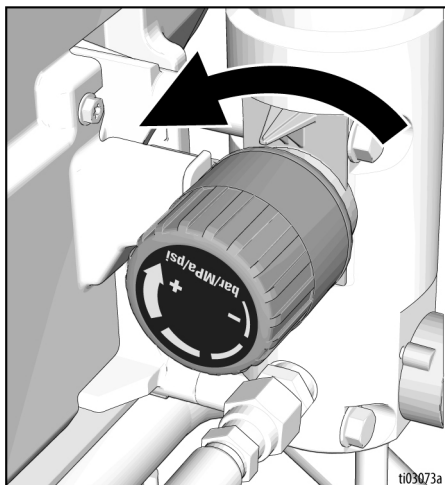

4. Sätt ner dräneringsröret i ett kärl. Vrid flödningsventilen neråt till flödningsläget. Lämna flödningsventilen i nedåtläget tills du är redo att spruta igen.

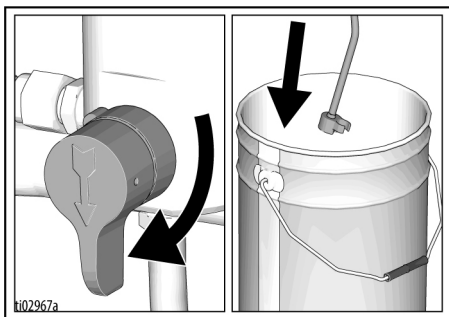

5. Håll en metalldel på pistolen stadigt mot ett jordat metallkärl. Frigör spärren och tryck in pistolavtryckaren så att trycket avlastas.

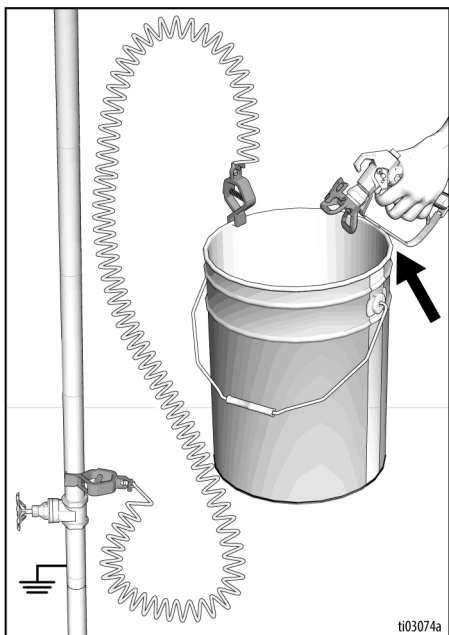


6. Lås avtryckarspärren.
7. Misstänker du att munstycket eller slangen är blockerad eller att trycket inte är helt avlastat:
 - a. Använd en skiftnyckel och lossa munstyckesskyddets hållarmutter eller slangkoppling **MYCKET LÅNGSAMT** för att gradvis avlasta trycket.
 - b. Använd en skiftnyckel och lossa muttern eller kopplingen helt och hållet.
 - c. Rensa munstycket eller slangen.


Avtryckarlås

Lås alltid avtryckarspärren när sprutan stängs av eller lämnas utan uppsikt för att minska risken för skador när pistolen inte är i bruk.				

Lås alltid avtryckarspärren när du slutar spruta så att inte pistolen aktiveras oavsiktligt för hand eller om du tappar den eller den får en stöt.

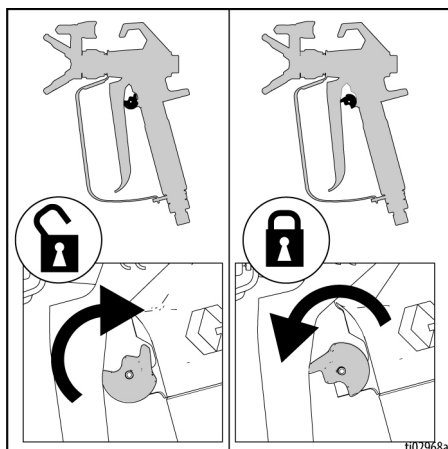


Förberedelser

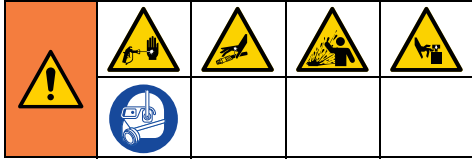


Utför installationsproceduren när sprutpistolen packas upp första gången och efter längre tids förvaring. Ta bort transportpluggen från färgutloppet efter att de första förberedelserna är utförda. Sprutan är utrustad med Pump Armor™ i systemet.


1. Anslut Graco-airlesslangen till utloppet för vätska. Använd två skiftnycklar för att dra åt.

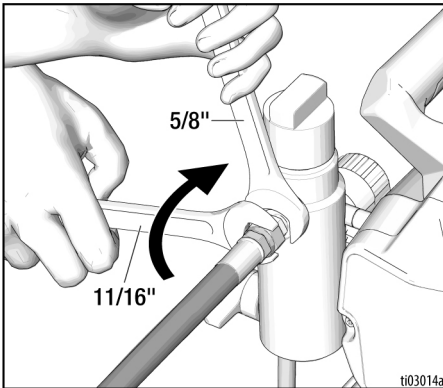


2. Anslut slangens andra ände till pistolen.

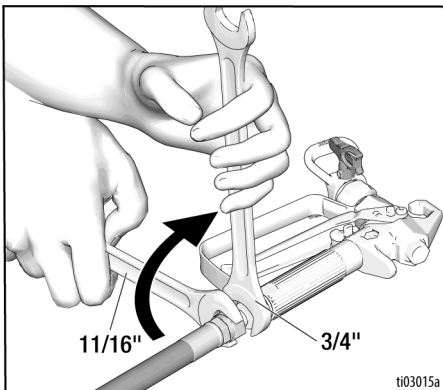


3. Använd två skiftnycklar för att dra åt.
4. Lås avtryckarspärren.

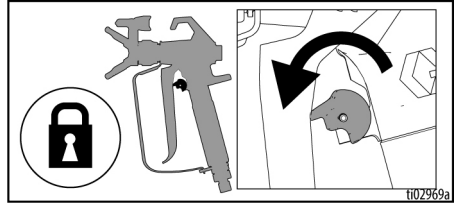


5. Ta bort munstycksskyddet.

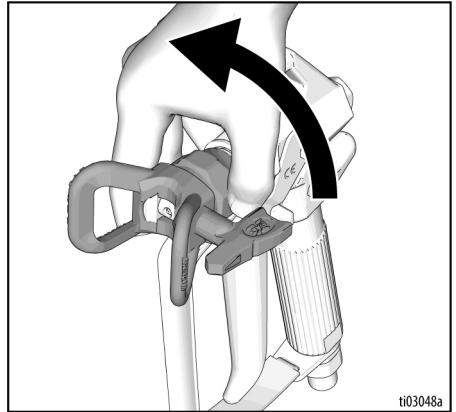


6. Kontrollera om det finns igentäppningar och skräp i inloppssilen efter en längre tids förvaring.

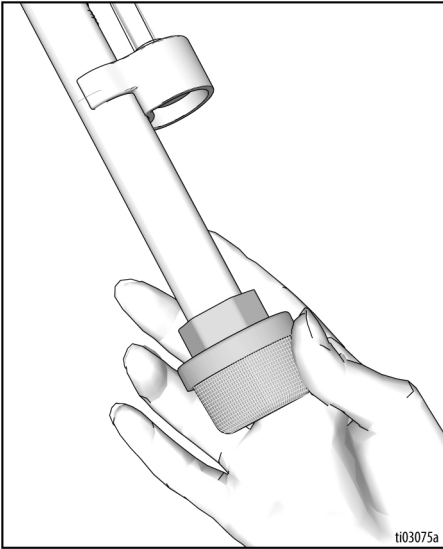


7. Fyll halstätningmuttern med Throat Seal Liquid™ (TSL) så att tätningen inte slits ut i förtid. Gör detta dagligen eller varje gång du sprutar.
- Placera munstycket hos flaskan med halstätningvätska i den övre mittersta öppningen i grillen framför sprutpistolen.
 - Kläm på flaskan för att trycka ut tillräckligt med halstätningvätska för att fylla utrymmet mellan pumpkolven och förslutande tätningmutter.

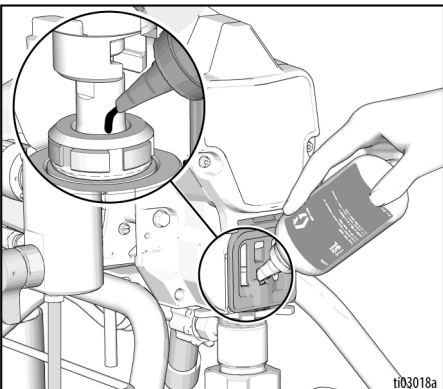


8. Se till att PÅ-/AV-brytaren är placerad i läget **AV**, och att tryckreglaget är försatt i sin lägsta inställning.

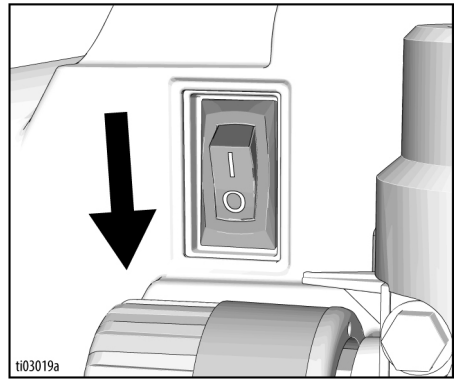

9. Sätt i nätkontakten i ett korrekt jordat eluttag.

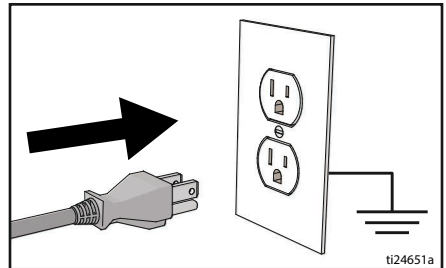


10. Vrid flödningsventilen neråt till flödningsläget.

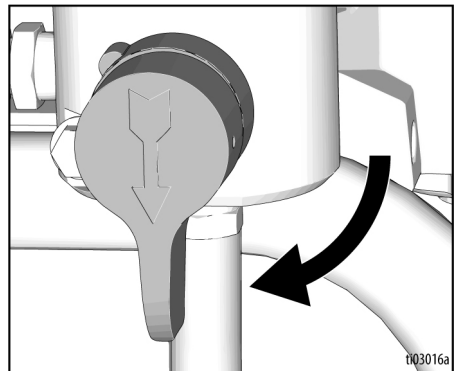


Förberedelser

11. Sätt ner vätskeinlopp med dräneringsrör i ett jordat metallkärl som är delvis fyllt med renspolningsvätska. Se **Jordning**, sidan 12.

OBS! Kontrollera att renspolningsvätskan är kompatibel med materialet som ska sprutas. En andra renspolning med en kompatibel vätska kan behövas. Vatten för latexfärg eller motsvarande vätska för oljebaserad färg.

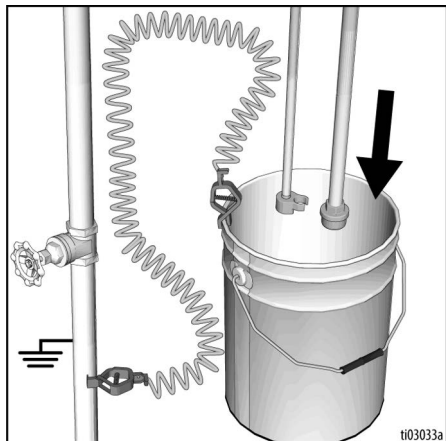


12. Vrid tryckregulatorn till dess lägsta inställning.

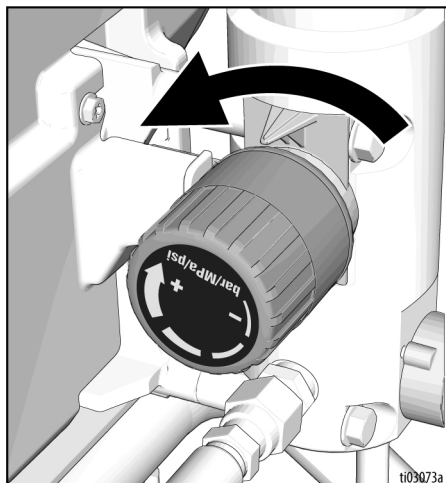



15. Håll en metalldel på pistolen stadigt mot ett jordat metallkärl. Frigör avtryckarspärren och tryck av pistolen.?

13. Vrid strömbrytaren till läge **PÅ**.

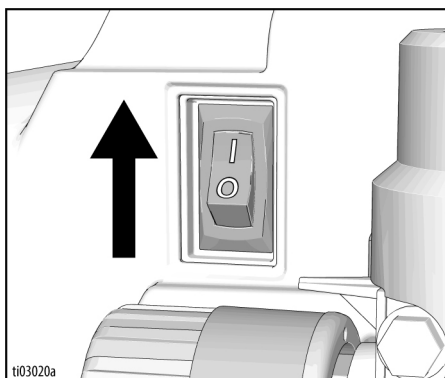


14. Öka trycket ett halvt varv för att starta motorn. Spola vätska genom flödningsslangen under en minut.

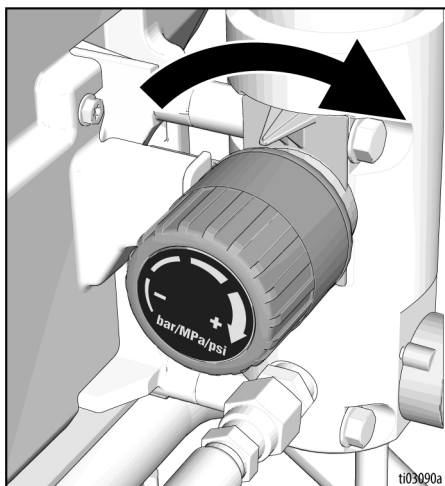


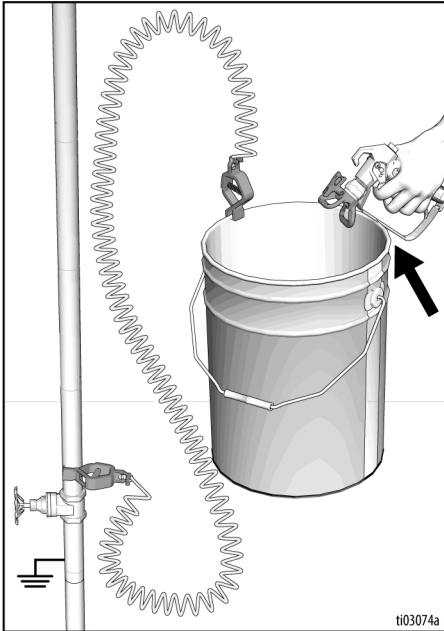


16. Håll pistolavtryckaren intryckt och vrid flödningsventilen horisontellt till sprutläget. Spola tills det är rent.

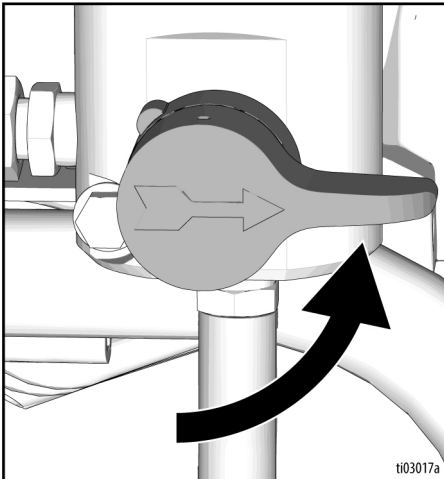

17. Släpp sedan avtryckaren och lås avtryckarspärren.

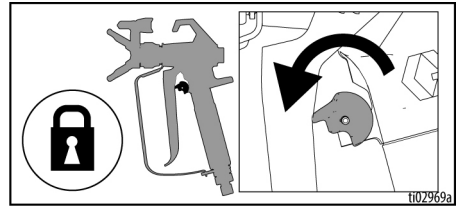


18. Vrid strömbrytaren till läge AV.

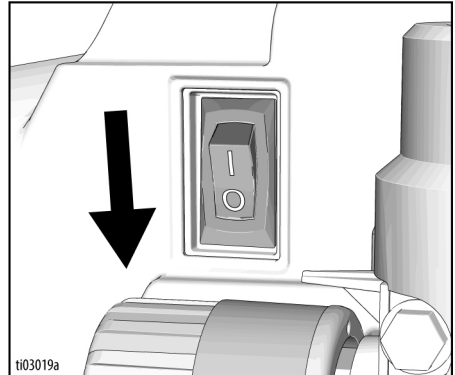


19. En andra renspolning krävs om den första görs med spolvätska som inte är kemiskt förenlig med färgen som ska sprutas. Upprepa steg 11 - 18.
20. Sprutan är nu redo att startas och sprutning kan påbörjas.


Start

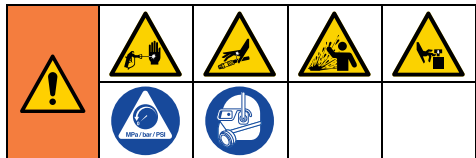


1. Utför **Tryckavlastningsprocedur**, sidan 14.
2. Vrid tryckregulatorn till dess lägsta inställning.

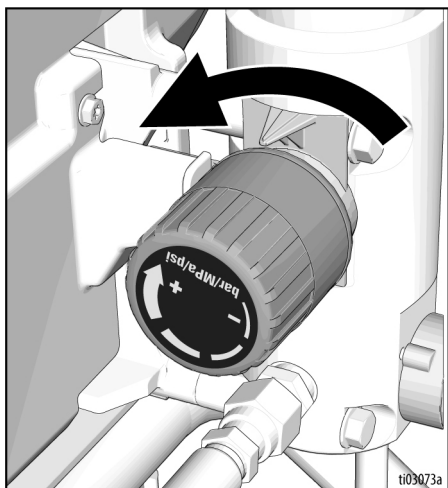


3. Ta bort munstycksskyddet.

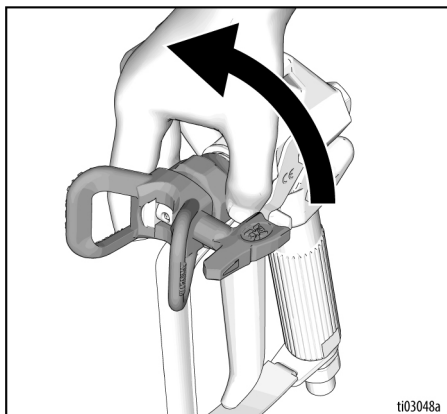


4. Vrid strömbrytaren till läge **PÅ**.

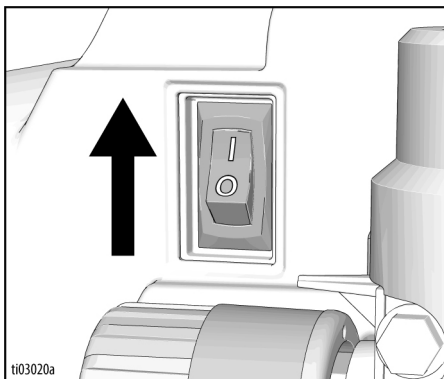


5. Placera vätskeinloppet i ett färgkärl. Sätt ner dräneringsröret i ett spillkärl.

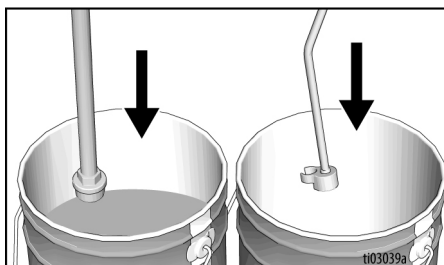


6. Öka trycket ett halvt varv för att starta motorn. Låt färg cirkulera genom sprutpistolen tills färg rinner ut ur dräneringsröret.

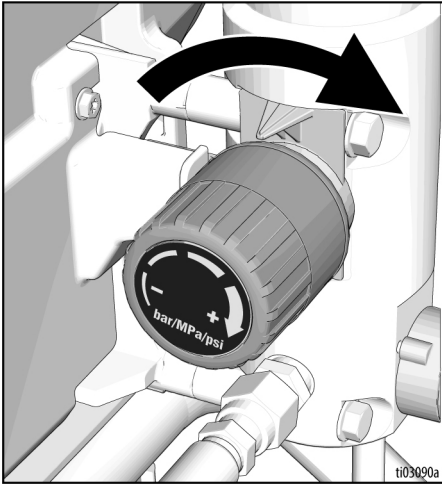


7. Frigör avtryckarspärren.

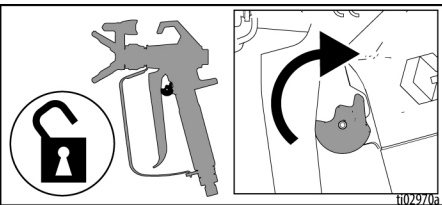

8. Håll pistolen mot ett jordat renspolningskärl av metall.

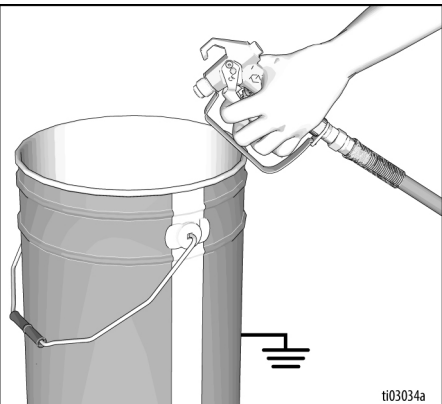


9. Håll pistolavtryckaren intryckt och vrid flödningsventilen horisontellt till sprutläget. Håll pistolen avtryckt i minst en minut eller 10 sekunder efter det att färgen har kommit ut.

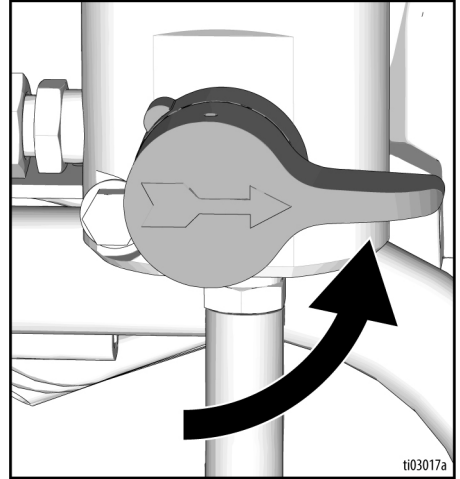

10. Släpp sedan avtryckaren och lås avtryckarspärren.



Högtryckssprutning kan injicera gifter i kroppen och orsaka svåra kroppsskador. Försök inte stoppa läckaget med handen eller en trasa.

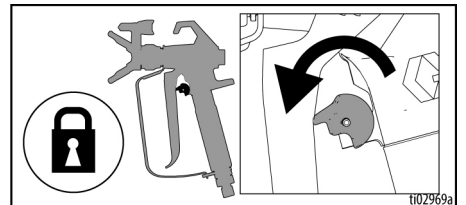


11. Kontrollera airless-slangen och att dess anslutningar inte läcker. Vid läckage, utför **Tryckavlastningsprocedur**, sidan 14, dra därefter åt alla kopplingar och upprepa **Startproceduren**. Om det inte finns några läckor, fortsatt med **Drift**, sidan 22.

Drift


Installation av sprutmunstycke




För att undvika allvarliga personskador till följd av vätskeinträngning ska du inte sätta handen framför sprutmunstycket när sprutmunstycket och munstyckesskyddet monteras eller avlägsnas.

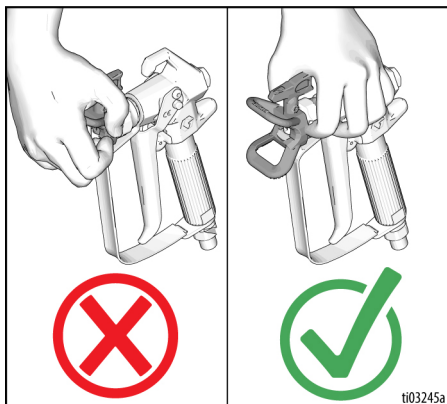


1. Utför **Tryckavlastningsprocedur**, sidan 14.
2. Använd sprutmunstycke (A) för att infoga OneSeal™ (B) och munstyckets säte i Tip Guard (C).

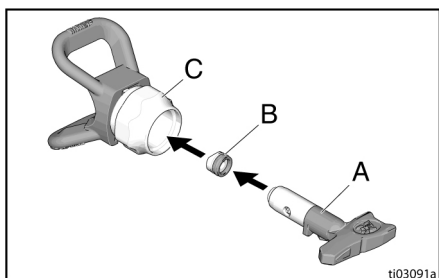

3. Sätt i sprutmunstycket.

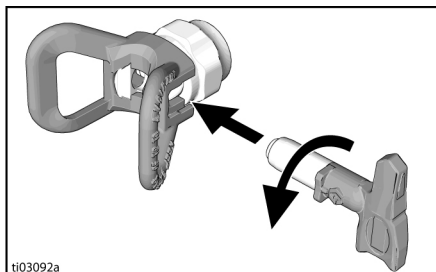


4. Skruva på anordningen på pistolen. Dra åt.

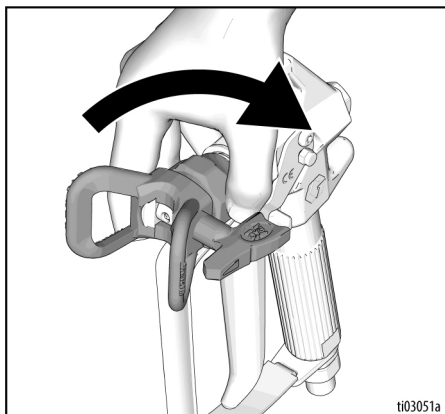

Rikta in sprutmönstret


1. Avlasta trycket. Följ **Tryckavlastningsprocedur**, sidan 14.
2. Lås avtryckarspärren.
3. Lossa hållmuttern till skyddet.
4. Rikta in skyddet horisontellt för att spruta horisontella sprutmönster och vertikalt för vertikala mönster.

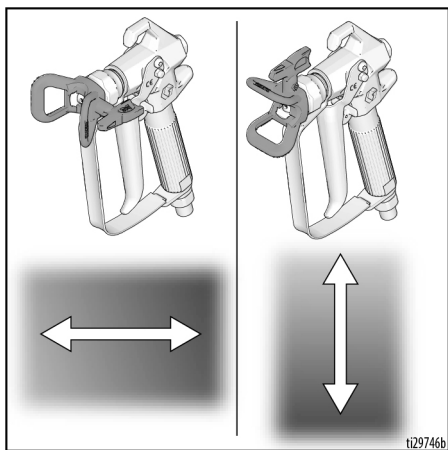


5. Handdra åt hållmuttern till skyddet när du har ställt in önskat läge.

Spruta


När ett RAC X™ FF LP vändbart sprutmunstycke för lågt tryck används, kan spruttrycket sänkas. Sprutning vid lägre tryck leder till mindre översprut och reducerar slitaget på sprutmunstycket. Justera spruttrycket för att minska översprut.

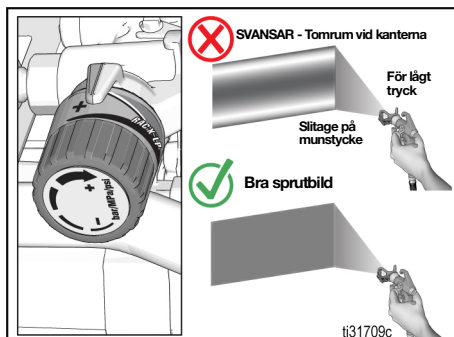

1. Spruta ett testmönster. Öka trycket för att eliminera tjocka kanter.

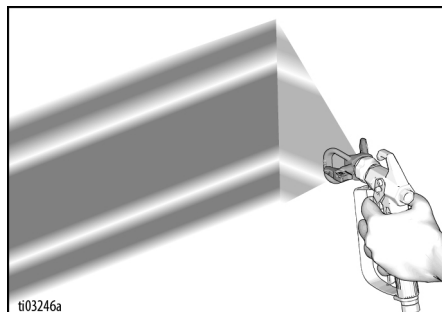

2. Använd ett mindre munstycke om justering av trycket inte räcker för att få bort de tjocka kanterna.
3. Håll pistolen vinkelrätt 25-30 cm (10-12 tum) från ytan. Spruta fram och tillbaka; överlappa med 50 %.

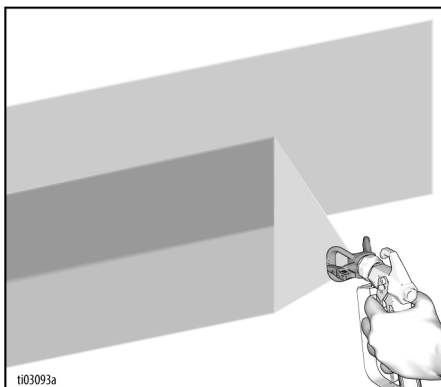


4. Börja pistolrörelsen innan du trycker in avtryckaren. Släpp avtryckaren innan du slutar. För ytterligare information om sprutning, se separat pistolhandbok.

Rensa munstycket




För att undvika skador får du aldrig rikta pistolen mot din hand eller in i en trasa!

1. Släpp avtryckaren. Lås avtryckarspärren. Vrid sprutmunstycket till rensningsläget. Frigör avtryckarspärren. Tryck av pistolen på en spillyta för att rensa blockeringen.

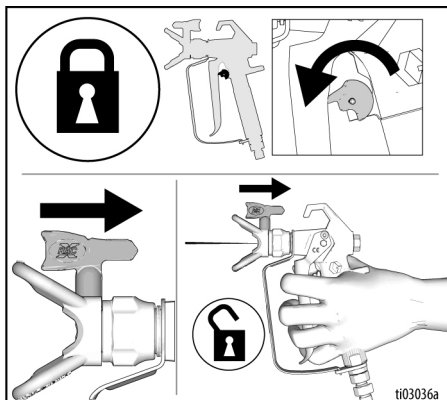


2. Lås avtryckarspärren. Vrid tillbaka sprutmunstycket till SPRAY-läget. Frigör avtryckarspärren och fortsätt spruta.

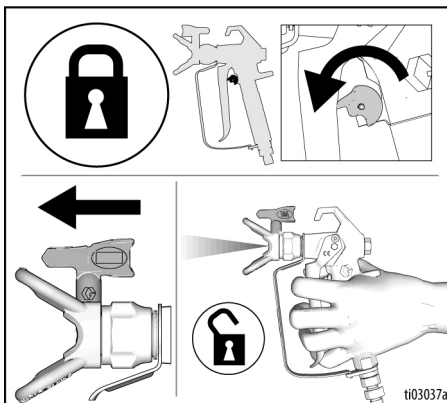


OBS! Om sprutmunstycket fortfarande är igensatt, upprepa steg 1 och 2. Om munstycket fortfarande är igensatt, kan du behöva byta ut sprutmunstycket.


Rengöring

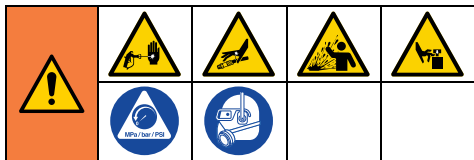


1. Utför **Tryckavlastningsprocedur**, sidan 14.
2. Demontera munstyckesskyddet och sprutmunstycket. För ytterligare information, se separat sprutpistolhandbok.

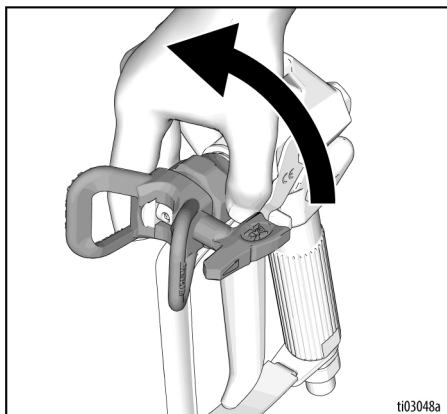


3. Ta bort vätskeinloppet och dränera färgen i röret, torka bort överflöd färg på utsidan.

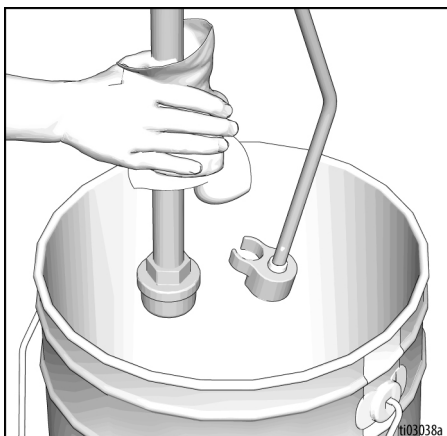

4. Placera vätskeinloppet i renspolningsvätskan. Använd vatten för vattenbaserad färg och motsvarande vätska för oljebaserad färg. Sätt ner dräneringsröret i ett spillkärl.


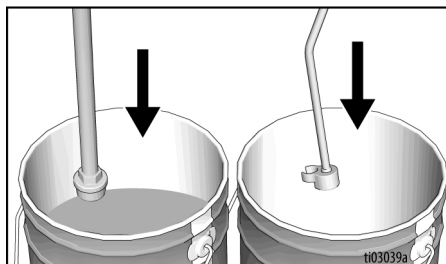


5. Vrid flödningsventilen neråt till flödningsläget.

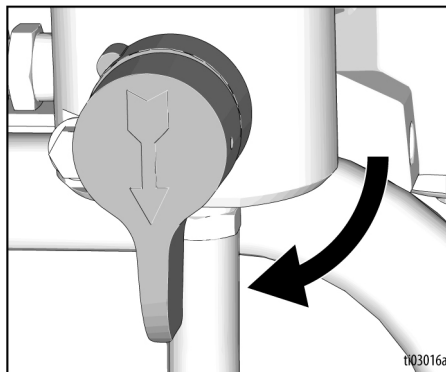


6. Vrid tryckreglaget ett halvt varv för att starta motorn. Kör tills spolvätskan ser klar ut i avfallshinken.


7. Frigör avtryckarspärren. Håll pistolen mot kanten av ett jordat metallkärl. Tryck av pistolen kontinuerligt.

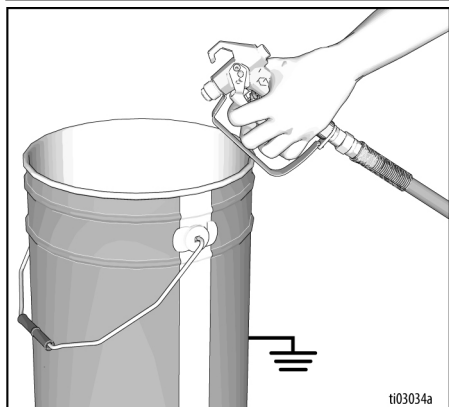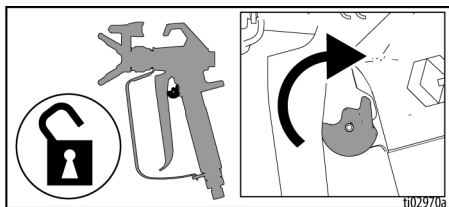


8. Vrid flödningsventilen till sprutläget medan du håller pistolens avtryckare. Fortsätt att hålla in pistolavtryckaren i en minut eller tills spolvätskan ser klar ut i avfallshinken.

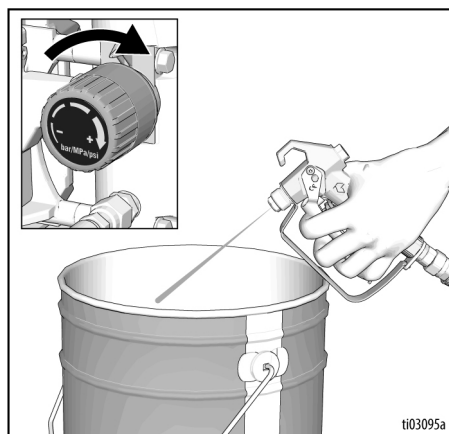




9. När pistolen trycks av, lyft sugröret över spolvätskan för att rensa ut vätskan från slangen. Fortsätt att hålla avtryckaren intryckt tills vätskan slutar rinna.

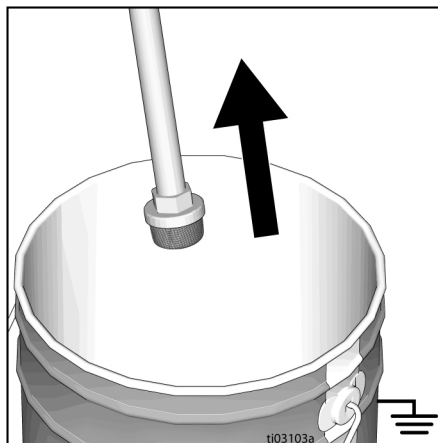


10. Lås avtryckarspärren.

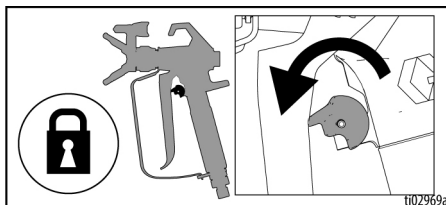


11. Vrid tryckreglaget till den lägsta tryckinställningen och vrid PÅ-/AV-strömbrytaren till läget **AV**. Koppla ur strömmen till sprutan. Vrid flödningsventilen neråt till flödningsläget.

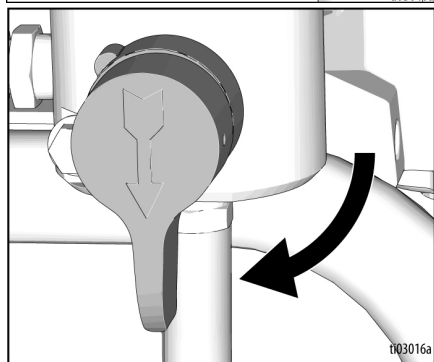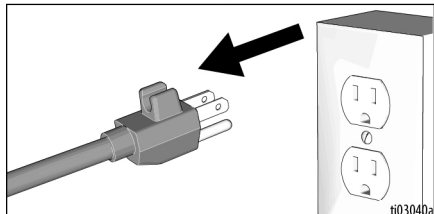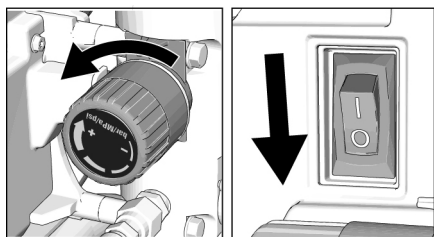


12. Spola igen med en kompatibel vätska eller Graco Pump Armor™ och lämna kvar den skyddande hinnan i sprutpistolen som skydd mot frysning och korrosion om sprutpistolen spolats ren med vatten.

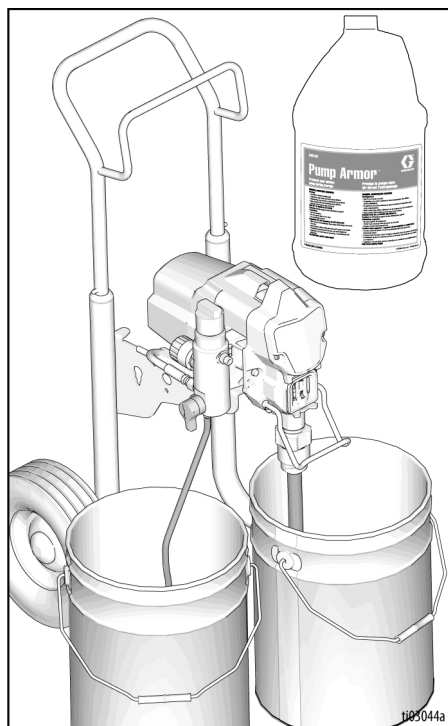

13. Utför **Tryckavlastningsprocedur**, sidan 14.
14. Ta bort filtren från pistolen och sprutan, om filter är installerade. Rengör och kontrollera. Installera ett nytt filter om det gamla filtret är skadat. Se separat pistolhandbok.

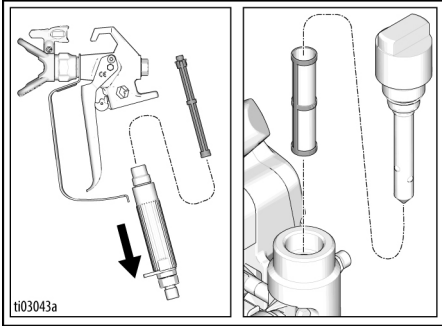

15. Torka av sprutan, slangen och pistolen med en trasa indränkt i vatten eller en kompatibel vätska.

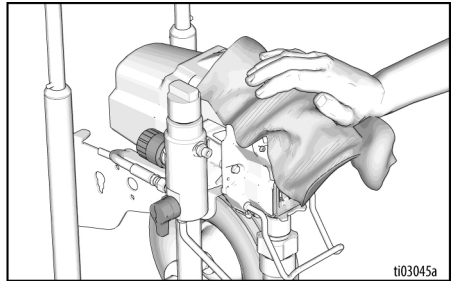

Underhåll

Regelbunden skötsel är viktigt för att garantera korrekt drift av sprutpistolen. Skötsel inkluderar genomförandet av rutinåtgärder som bibehåller din sprutpistol funktionsduglig och förhindrar problem i framtiden.



Åtgärd	Intervall
Inspektera/rengör sprutfilter, inloppssil för vätska samt pistolfilter.	Dagligen eller varje gång du sprutar
Inspektera om det finns blockering i motorskyddsventiler.	Dagligen eller varje gång du sprutar
Fyll på halstätningvätska via fyllningspunkten för halstätningvätska.	Dagligen eller varje gång du sprutar
Kontrollera sprutstopp. När pistolens avtryckare INTE är nedtryckt, ska motorn stanna och inte starta igen tills avtryckaren trycks ned igen. Om sprutpistolen startar igen UTAN att pistolens avtryckare trycks ned, inspektera pumpen rörande interna/externa läckor och kontrollera om det finns läckor i flödningsventilen.	För varje 3 785 liter (1 000 gallons)
Justering av halstätningen. Om pumppackningen börjar läcka efter en längre tids användning, dra åt packningsmuttern nedåt tills läckan stoppas eller minskar. Detta möjliggör en drift på ytterligare cirka 380 liter (100 gallon) innan ompackning krävs. Packningsmuttern kan spännas åt utan att ta bort O-ringen.	Efter behov beroende på användning

Återvinning och kassering

Kassering

När produkten är uttjänt ska den monteras isär och återvinnas på ett miljövänligt sätt.

- Följ **Tryckavlastningsprocedur**, sidan 14.
- Dränera och kassera vätskor enligt tillämpliga regelverk. Se materialtillverkarens säkerhetsdatablad.

- Ta bort motorer, batterier, kretskort, LCD-skärmar och andra elektroniska komponenter. Återvinn enligt tillämpliga regelverk.


- Kasta inte elektroniska komponenter

i hushållssoporna. 

- Lämna in kasserade produkter till en återvinningsanläggning.

Felsökning

Mekaniskt/vätskeflöde

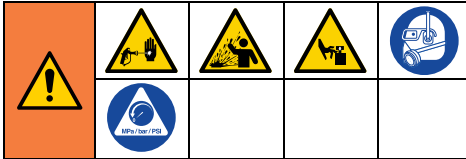

1. Följ **Tryckavlastningsprocedur**, sidan 14, före kontroll eller reparation.
2. Undersök alla möjliga fel och orsaker innan enheten nedmonteras.

Utför **tryckavlastningsproceduren** när du slutar spruta samt innan rengöring, kontroll eller service av utrustningen för att hjälpa till att minska risken för allvarlig kroppsskada från trycksatt vätska, såsom hudinjicering, stänkande vätska och rörliga delar.


Håll dig på avstånd från rörliga delar under felsökningen.

Problem	Kontrollera följande Om kontrollen är OK gå till nästa	Åtgärd Se denna kolumn om kontrollen inte är OK
Pumpmatningen är låg eller ger ett dåligt sprutmönster.	Sprutmunstycket är slitet.	Byt ut sprutmunstycket. Se separat handbok för pistol eller munstycke.
	Sprutmunstycket är igensatt.	Avlasta trycket. Inspektera och rengör sprutmunstycket. Se Rensa munstycket , sidan 24.
	Intagssil blockerad.	Avlägsna och rengör, och sätt sedan tillbaka.
	Inloppsventilens och kolvens kulor tätar inte ordentligt mot sina säten.	Ta bort intagsventilen och rengör den. Kontrollera kulor och säten för hack; byt ut vid behov. Se pumphandboken. Sila färgen före sprutningen för att få bort partiklar som kan blockera pumpen.
	Vätskefiltret eller munstyckets filter är igensatt eller smutsigt.	Gör rent filtret.
	Flödningsventilen läcker.	Reparera flödningsventilen.
	Kontrollera att pumpen inte fortsätter slå efter att pistolavtryckaren har släppts. (Flödningsventilen läcker inte.)	Utför service på pumpen. Se pumphandboken.
	Kontrollera om det läcker runt halstätningmuttern, vilket kan tyda på slitna eller skadade tätningar.	Byt tätningar. Se pumphandboken. Kontrollera också om färg har torkat i kolventilens säte eller om det fått ett hack och byt ut vid behov. Dra åt tätningmuttern/våtkoppen.

Problem	Kontrollera följande Om kontrollen är OK gå till nästa	Åtgärd Se denna kolumn om kontrollen inte är OK
Pumputfloppet är lågt.	Stort tryckfall i slangerna med tyngre material.	Minska slangens längd.
	Pumpkolven är skadad.	Reparera pumpen. Se pumphandboken.
	Lågt stopptryck.	Vrid tryckratten helt och hållet medurs. Se till att tryckreglaget är rätt monterat så att det går att vrida det helt och hållet medurs. Byt ut tryckreglaget om problemet kvarstår.
	Kolv tätningar är slitna eller skadade.	Byt tätningar. Se pumphandboken.
	Kontrollera förlängnings-sladden för korrekt storlek.	Se Förlängningssladdar , sidan 12.
Stort färgläckage in i halstätmuttern.	Halstätningens muttern har lossnat.	Ta bort mutterdistansen på halstätningen. Dra åt halstätningens muttern precis så mycket att det blir tätt.
	Halstätningarna är slitna eller skadade.	Byt tätningar. Se pumphandboken.
	Kolvstången är sliten eller skadad.	Byt ut kolvstången. Se pumphandboken.
Pistolens spottar vätska.	Luft i pump eller slang.	Kontrollera och dra åt alla vätskekopplingar. Roterar pumpen så långsamt som möjligt under luftning.
	Sprutmunstycket är delvis igensatt.	Rensa munstycket. Se Rensa munstycket , sidan 24.
	Vätsketillförseln är låg eller slut.	Fyll på vätskeförrådet. Flöda pumpen. Se pumphandboken. Kontrollera vätsketillförseln ofta så att pumpen inte körs torr.
Svårt att lufta pumpen.	Luft i pump eller slang.	Kontrollera och dra åt alla vätskekopplingar. Roterar pumpen så långsamt som möjligt under luftning.
	Intagsventilen läcker.	Rengör intagsventilen. Se till att kulventilsätet inte är skadat eller slitet och att kulan tätar ordentligt. Återmontera ventilen.
	Pumppackningar är slitna.	Byt ut pumppackningarna. Se pumphandboken.
	Färgen är för tjock.	Förtunna färgen enligt leverantörens rekommendationer.

Elektriskt

Symptom: Sprutan går inte, slutar att gå eller går inte att stänga av.

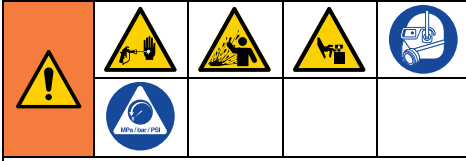

Utför **tryckavlastningsproceduren** när du slutar spruta samt innan rengöring, kontroll eller service av utrustningen för att hjälpa till att minska risken för allvarlig kroppsskada från trycksatt vätska, såsom hudinjicering, stänkande vätska och rörliga delar.

Håll dig på avstånd från rörliga delar under felsökningen.

1. Utför **Tryckavlastningsprocedur**, sidan 14.
2. Anslut sprutan till ett jordat uttag med korrekt spänning.
3. Vrid PÅ-/AV-strömbrytaren till **AV**, vänta i 30 sekunder och slå sedan på strömmen igen (**PÅ**) (detta säkerställer att sprutan är i normalt driftläge).
4. Vrid tryckregulatorvredet medsols ett halvt varv.




Vänta i en minut efter det att du dragit ur nätsladden, så att ansamlad elektricitet laddas ur. Detta för att undvika risken för elektriska stötar när kåporna tas bort inför felsökning.

Problem	Kontrollera följande	Hur det kontrolleras
Sprutpistolen fungerar inte alls.	Kontrollera elförsörjning.	Kontrollera att det finns AC-spänning. 100–130 V för 110–120 VAC-modeller eller 210–255 V för 230 VAC-modeller.
	Kontrollera anslutningar till tryckreglage.	Kontrollera att kontakten är ren och fast ansluten.
	Kontrollera tryckreglage.	Anslut ett tryckreglage som du vet fungerar. Byt ut tryckreglage om motorn kör.
	Kontrollera motorledningarna.	Kontrollera att anslutningarna är rena och fast anslutna.
Sprutpistolen stängs inte av när den uppnår eller kommer över maxtrycket.	Kontrollera tryckreglage.	Koppla bort tryckreglaget, om sprutan fortfarande körs, byt ut styrkortet. Byt ut tryckreglaget om sprutan stannar.
Sprutan har ett fel.	Kontrollera Felkodsmeddelanden , sidan 34.	Se Felkodsmeddelanden , sidan 34.

Symptom: Sprutan fungerar inte, slutar att gå eller går inte att stänga av.

1. Utför **Tryckavlastningsprocedur**, sidan 14.
2. Koppla ur sprutan och vrid PÅ-/AV-brytaren till **AV**.
3. Vänta i en minut. Ta bort det bakre höljet för att se LED-statuslampan. Sätt i nätkontakten i ett korrekt jordat eluttag. Växla PÅ-/AV-brytaren tillbaka till **PÅ** (detta säkerställer att sprutan är i normalt körläge).

4. Felkoden blinkar på LED-statuslampan.

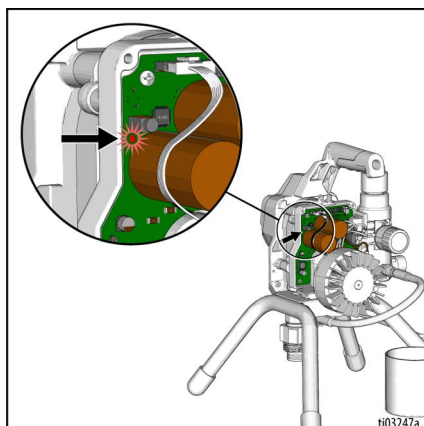

För att undvika allvarliga skador från elektriska stötar och rörliga delar, vidrör inte motorn eller elektriska komponenter.				


Felkodsmeddelanden

KOD	MEDDELANDE	ÅTGÄRD
04	Kod 04-Flera inkommande spänningsöverspänningar har detekterats.	Sätt sprutan i läge OFF och koppla bort sprutan. Hitta en lämplig spänningsförsörjning för att förhindra elektronikskador.
05	Kod 05-Motorn rör sig inte på grund av hög mekanisk belastning.	Sätt sprutan i läge OFF och koppla bort sprutan. Försök att rotera. Motorn ska rotera fritt. Om motorn inte roterar lätt, ta bort pumpen och kontrollera på nytt genom att snurra på motorn igen. Om motorn roterar lätt, kontrollera styrkortet.
06	Kod 06-Motorns termiska skydd är aktiverat.	Håll sprutan inkopplad och låt den svalna. Det kan ta upp till en timme. Kontrollera om ventilerna i botten och toppen av sprutan är blockerade. Koppla ur sprutan och kontrollera att motorn roterar fritt.
08	Kod 08-Inspänningen är för låg för att sprutan ska fungera.	Sätt sprutan i läge OFF och koppla bort sprutan. Hitta en lämplig spänningsförsörjning för att förhindra elektronikskador.
09	Kod 09-Kommunikation till kodaren misslyckades	Sätt sprutan i läget OFF , koppla ur sprutan och vänta i fem minuter. Ta bort kåpan. Kontrollera kablar och anslutningar. Kontrollera motorn.
10	Kod 10-Styrkortets termiska skydd är aktiverat.	Håll sprutan inkopplad och låt den svalna. Det kan ta upp till en timme. Kontrollera om ventilerna i botten och toppen av sprutan är blockerade. Koppla ur sprutan och kontrollera att motorn roterar fritt.
12	Kod 12-Högströmsskydd är aktiverat.	Slå strömmen PÅ och AV . Om problemet kvarstår, kontrollera motorn.
15	Kod 15-Motor roterar inte, ingen motorström upptäckt.	Sätt sprutan i läget OFF , koppla ur sprutan och vänta i fem minuter. Ta bort kåpan. Kontrollera kablar och anslutningar. Kontrollera styrkortet. Kontrollera motorn.

390-stativsprutor, reservdelar



Ref.	Moment
	15,8 - 18,1 N•m (140-160 in-lb)
	4,5 - 5,1 N•m (40-45 in-lb)


Ref.	Moment
	2,6 - 3,1 N•m (23-27 in-lb)
	88 - 102 N•m (65-75 ft-lb)

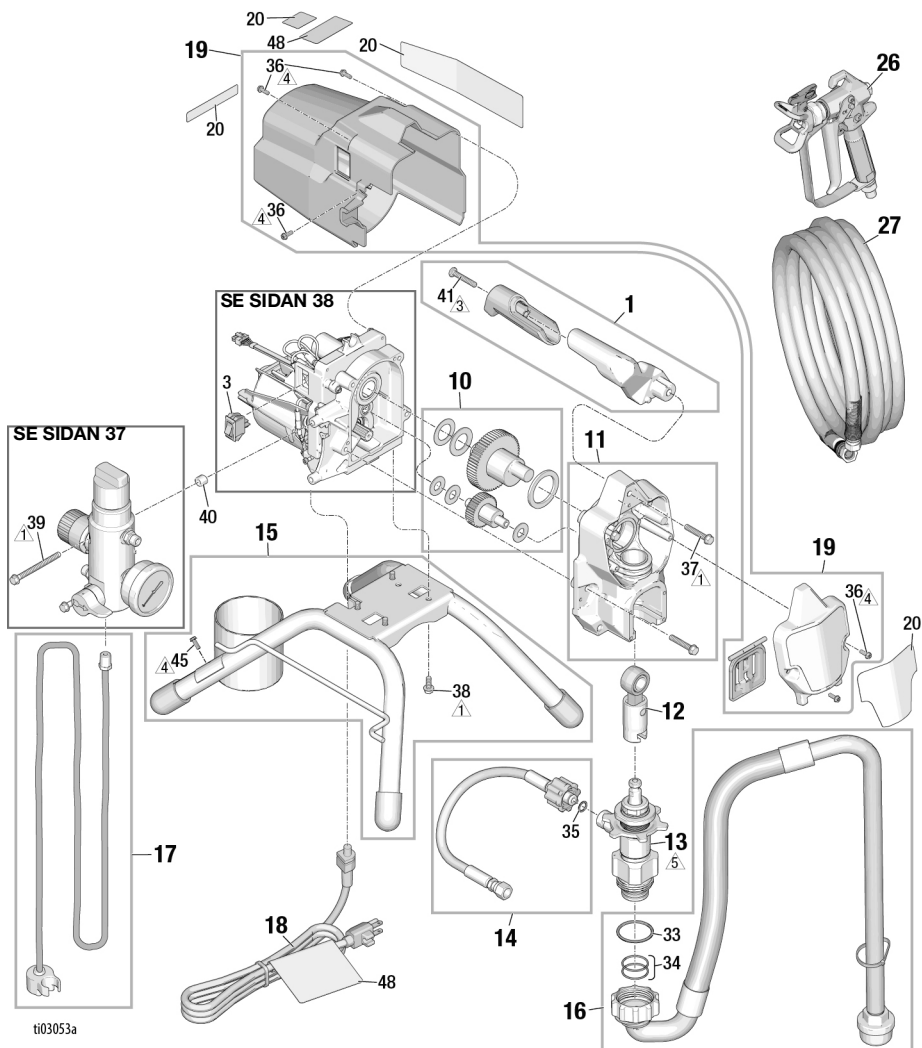


390 Hi-Cart-sprutor, reservdelar

390 Hi-Cart-sprutor, reservdelar

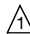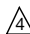

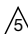Ref.	Moment
	15,8 - 18,1 N•m (140-160 in-lb)
	2,6 - 3,1 N•m (23-27 in-lb)

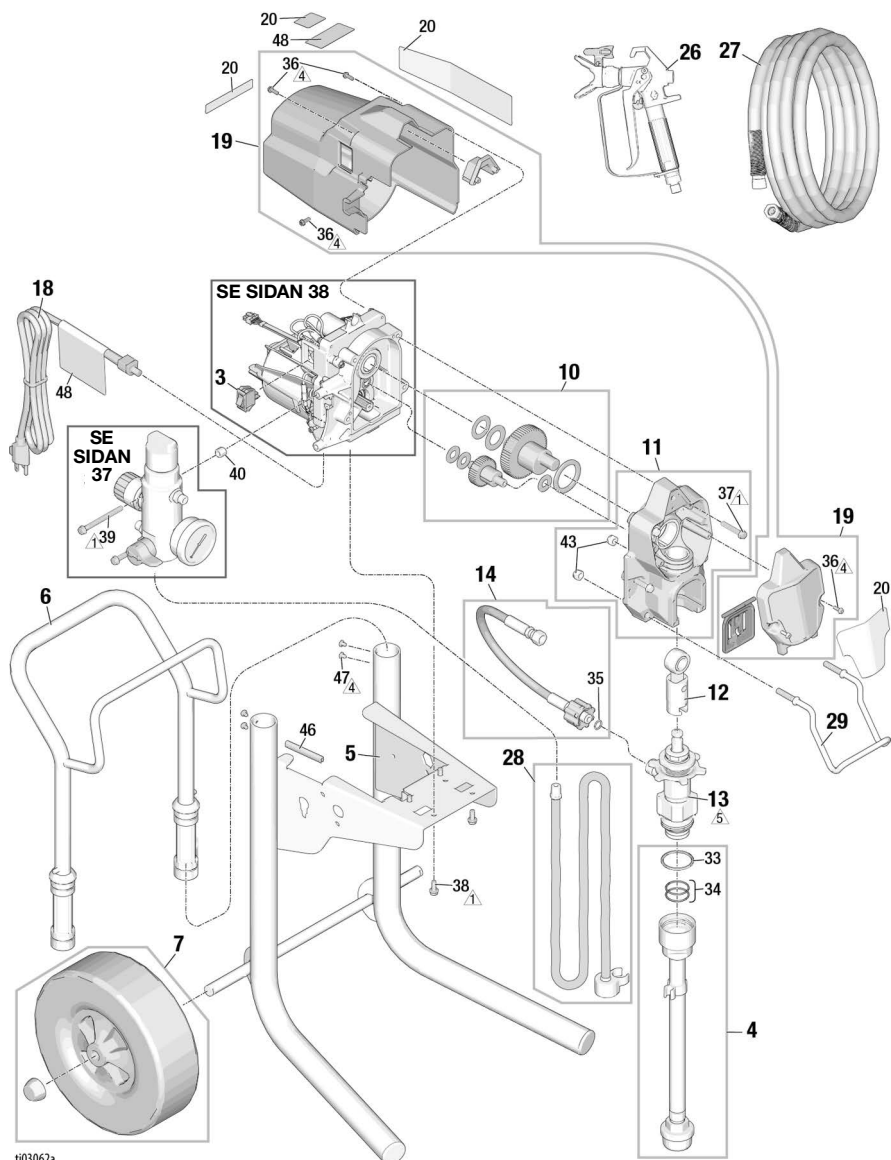
Ref.	Moment
	88 - 102 N•m (65-75 ft-lb)



t103062a


Filter


Ref.	Moment
	15,8 - 18,1 N•m (140-160 in-lb)
	14,7 - 16,9 N•m (130-150 in-lb)

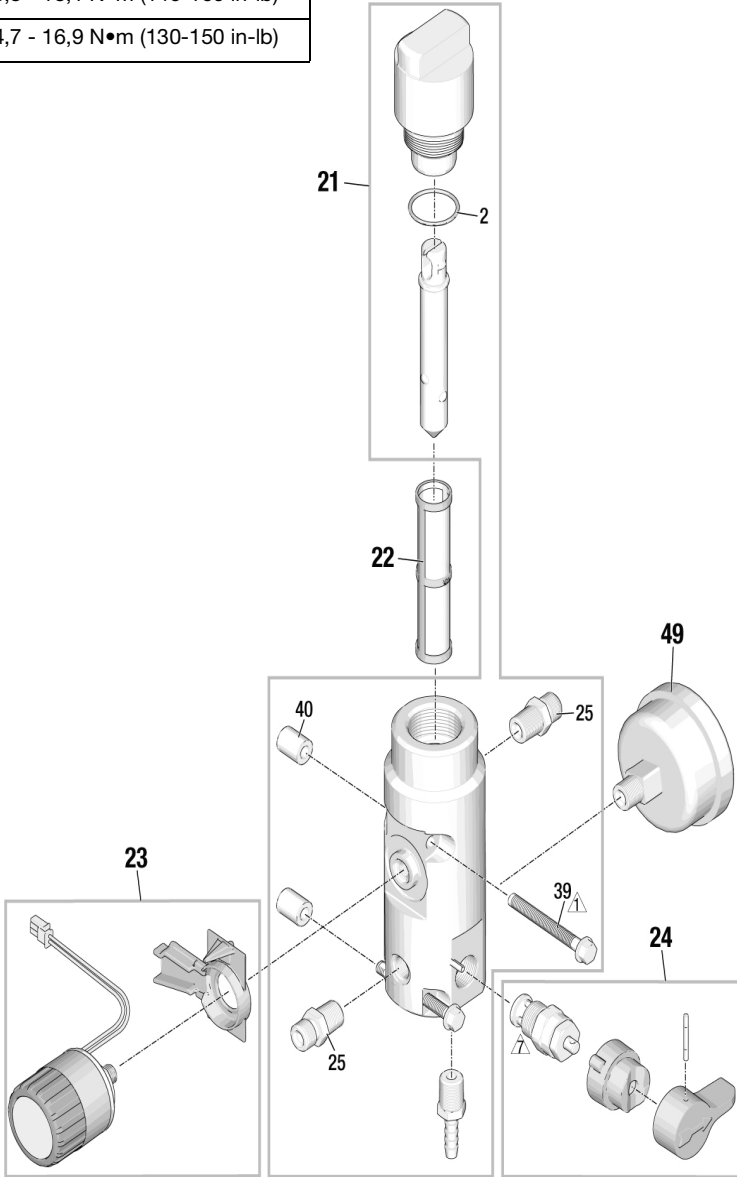

t03063a

Motor

Ref.	Moment
	3,4 - 4,0 N•m (30-35 in-lb)

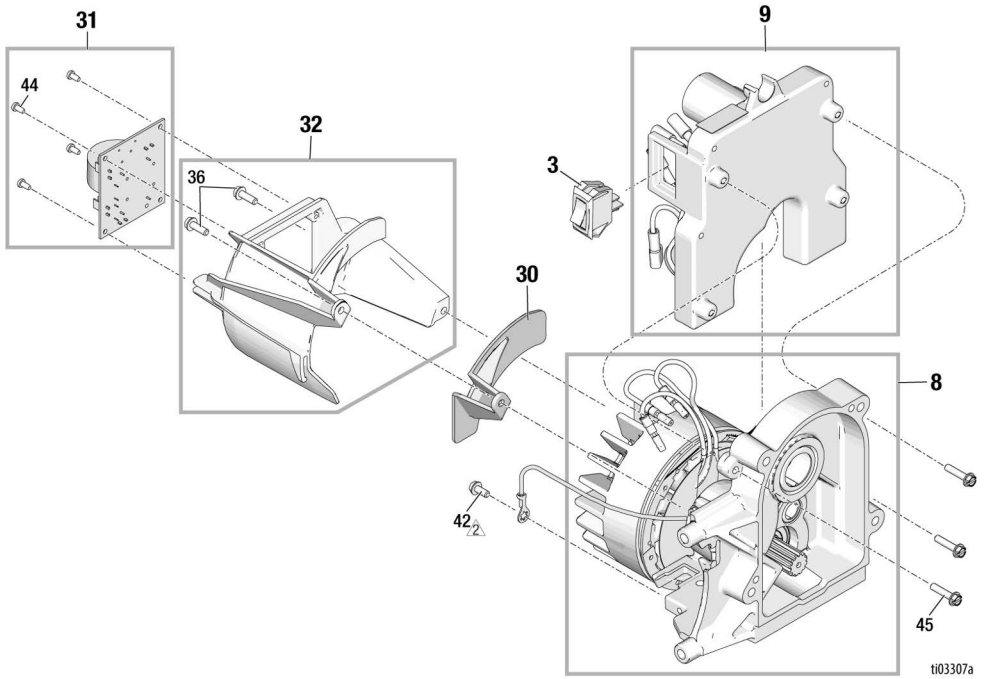

390, reservdelsslista

Ref.	Beställ Artikelnr.	Beskrivning
1	2008850	Handtagssats
2	117828	PTFE-belagd O-ring
3	116255	Byte av strömbrytare
4	2008854	Hi-Cart-sugslangssats
5	2007765	Hi-Cart-ram
6	287489	Hi-Cart-handtag
7	2008852	Hjul- och navsats (1 hjul)
8	2008224	120 V borstlös motorsats
	2008225	240 V borstlös motorsats
9	2007952	120 V vätskestyrningsenhet, 390
	2007955	240 V vätskestyrningsenhet, 390
10	2008839	Kugghjulssats
11	24W817	Drivhussats
12	24W640	Vevstakssats
13	19D873	Pumpsats, inhemsk
	20B348	Pumpsats, EMEA
	20B349	Pumpsats, AP
14	24W830	Pumpslangssats
15	2008838	Stativramssats
16	20B438	Sugslangssats
17	2008863	Sats för dräneringslinje (stativ)
18	2008845	Nätsladdssats, USA
	2008846	Nätsladdssats, Japan/TW
	2008847	Nätsladdssats, EMEA
	2008848	Nätsladdssats, ANZ/Korea
	2008849	Nätsladdssats, UK
19	2008851	390-höjljessats
20	2008861	Märke, etikettsats, Ultra
	2008862	Märke, etikettsats, Ultimate
21	2008841	390-filtergrenrörsats
	2008842	390-filtergrenrörsats med mätare
	246384	60 mesh grenrörsfiltersats
22	246425	30 mesh grenrörsfiltersats
	246382	100 mesh grenrörsfiltersats
23	2008843	Tryckkontrollsats
24	235014	Dräneringsventilsats
25	162453	1/4" NPT x 1/4" NPSM-koppling
26		FTX-pistolsats med LP517
27		1/4" x 50' färgslang
28	2008864	Hi-Cart-dräneringslinjesats


Ref.	Beställ Artikelnr.	Beskrivning
29	2001457	Hängare för kÄrl
30	2008858	Ledningsskyddssats (endast 390 inhemsk)
31	2008856	120 V filterkortssats (om tillÄmpligt)
	2008857	240 V filterkortssats (om tillÄmpligt)
32	2008855	Höjljessats för filterkort (om tillÄmpligt)
33	117117	O-ring för pump
34	16N901	O-ring för pump
35	16H137	O-ring för pumpslang
36	2001659	#8-32 x 0,5" sexkant bricka hd gängad formskruv
37	117493	1/4-20 x 1,5" sexkant bricka hd gängad formskruv
38	112774	1/4-20 x 0,625" sexkant bricka hd gängad formskruv
39	2008500	1/4-20 x 3" sexkant bricka hd gängad formskruv
40	17D294	Distanser för grenrör
41	19D260	1/4-20 x 1,5" platt hd gängad formskruv
42	115498	#8-32 x 0,375" sexkant bricka hd gängad formskruv
43	111040	5/16-18 låsmutter
44	115522	#4-20 x 0,25" gängad plastformskruv
45	127914	#8-32 x 0,75" sexkant hd gängad formskruv
46	20B541	Kantskydd
47	109032	#10-32 x 0,25" platt hd gängad formskruv
48▲	19D674	Varningsetikett, USA/NA
	16D675	Varningsetikett, ANZ/Korea
	19D677	Varningsetikett, Japan/TW
	16G596	Varningsetikett, EMEA/UK
49	115523	Manometer
▲	222385	Medicinskt varningskort, US-, CE- och UK-modeller (visas ej)
	17A134	Medicinskt varningskort, ANZ/KOR-modeller (visas ej)
	26A998	Medicinskt varningskort, Japan/Taiwan-modeller (visas ej)

▲ Reservsäkerhetsetiketter, -märken och -kort kan fås utan extra kostnad.


Kopplingscheman

Kopplingscheman

120V

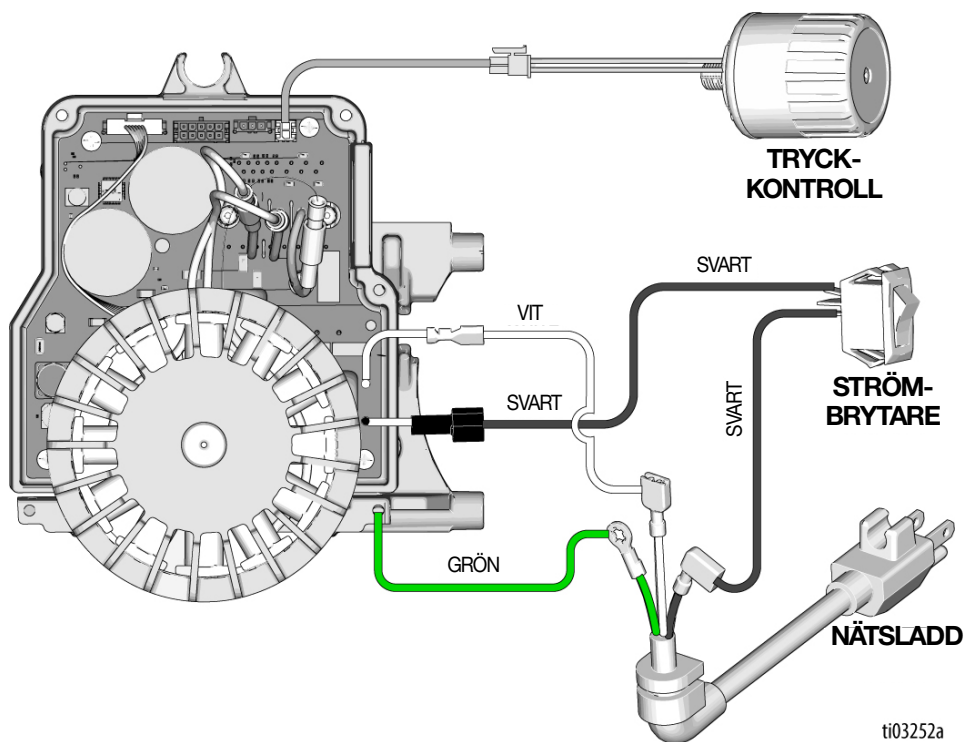

240 V/110 V UK

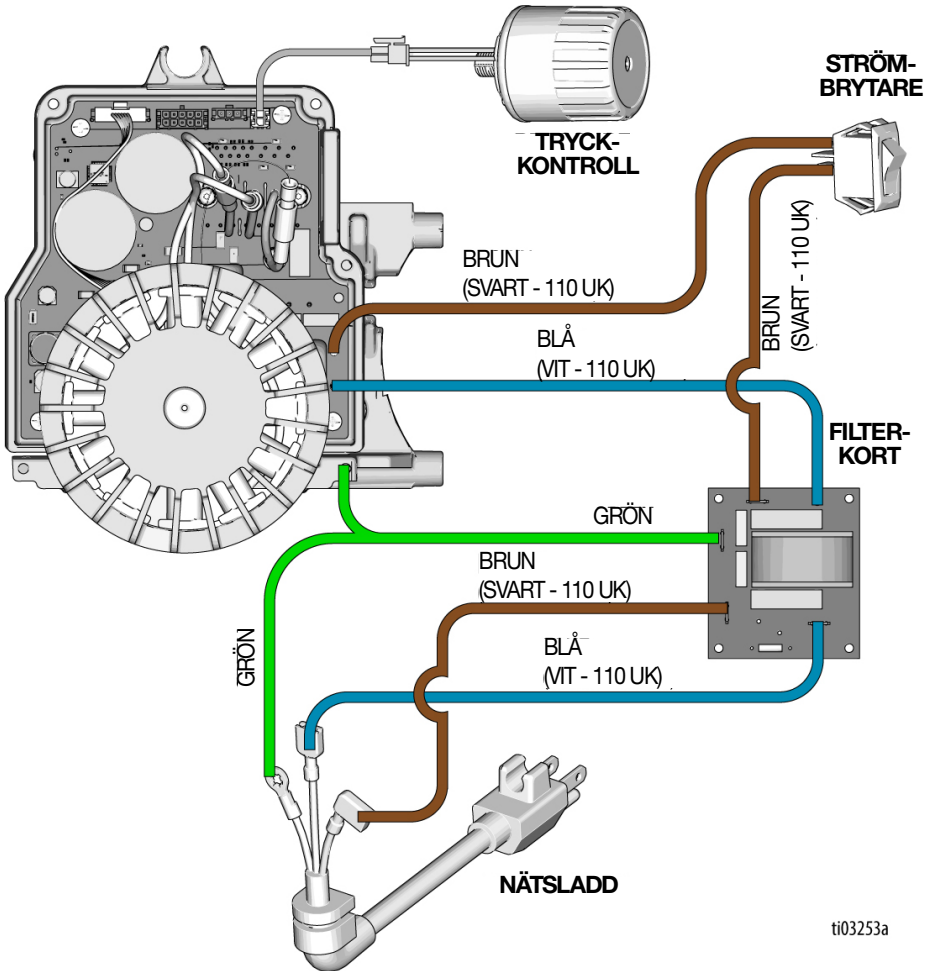

ti03253a


Tekniska specifikationer

Tekniska specifikationer

390-modeller		
	USA	Metriskt
Max. vätskearbetsstryck		
390-modeller	3300 psi	228 bar, 22,8 MPa
Maximalt utflöde		
390-modeller	0,47 gpm	1,8 l/m
Maximal munstycksstorlek		
390-modeller	0,021	0,021
Vätskeutlopp	1/4 tum npsm	1/4 tum npsm
Slag	700 per gallon	185 per liter
Generator minimum	3000 W	3000 W
100–120 V, A, Hz	1Ø, 13, 50/60	
220–240 V, A, Hz	1Ø, 9, 50/60	
Mått		
Höjd		
Ställ	17,5 tum	44,5 cm
Hi-Cart	30 tum (handtag nedfällt) 40 tum (handtag uppfällt)	76,2 cm (handtag nedfällt) 101,6 cm (handtag uppfällt)
Längd		
Stativ	16 tum	40,6 cm
Hi-Cart	22 tum	55,9 cm
Bredd		
Stativ	13,5 tum	34,3 cm
Hi-Cart	20,5 tum	52,1 cm
Vikt		
Stativ	27 lb.	12,25 kg
Hi-Cart	61 lb.	27,7 kg
Buller** (dBa) vid 0,48 Mpa (70 psi, 4,8 bar)		
Ljudtryck	90 dBa	
Ljudeffektnivå	100 dBa	
Material		
Material i kontakt med vätskan på alla modeller	förzinkat och förnicklat kolstål, nylon, rostfritt stål, PTFE, acetal, läder, UHMWPE, aluminium, volframkarbid, polyetylen, fluoroelastomer, uretan	
Noteringar		
**Ljudtryck uppmätt 1 meter (3 fot) från utrustningen. Ljudeffekt mätt ISO-3744.		

Proposition 65, Kalifornien

BOENDE I KALIFORNIEN

 **WARNING:** Cancer och fortplantningsskador --
www.P65warnings.ca.gov.

Graco-information

Besök www.graco.com för den senaste informationen om Gracos produkter.

Information om patent finns på www.graco.com/patents.

FÖR ATT GÖRA EN BESTÄLLNING kan du kontakta din Graco-återförsäljare eller ringa 1-800-690-2894 så hänvisar vi dig till närmaste återförsäljare.

Graco standardgaranti

Graco garanterar att all utrustning som beskrivs i detta dokument, och som är tillverkad av Graco och bär dess namn, är fri från material- och tillverkningsfel vid tidpunkten för försäljningen till den ursprungliga köparen. Med undantag för särskilda, utökade eller begränsade garantiåtaganden som utges av Graco, åtar sig Graco att under en tolv månadersperiod från inköpsdatumet reparera eller byta ut delar som av Graco befinns vara felaktiga. Garantin gäller endast under förutsättning att utrustningen installeras, används och sköts i enlighet med Gracos skriftliga rekommendationer.

Garantin omfattar inte, och Graco ska inte hållas ansvarigt för, allmänt slitage eller funktionsfel, skador eller slitage som orsakas av felaktig installation, felaktigt bruk, nötning, korrosion, otillräckligt eller felaktigt underhåll, oaktsamhet, olyckor, manipulation eller byten till komponenter som inte tillverkas av Graco. Graco ansvarar inte heller för felfunktion, skada eller slitage orsakat av att Graco-utrustningen inte är lämplig för inbyggnader, tillbehör, utrustning eller material som inte levereras av Graco, eller felaktig konstruktion, tillverkning, installation, drift eller underhåll av inbyggnader, utrustning eller material som inte levererats av Graco.

Garantin gäller under förutsättning att utrustningen som anses defekt skickas med förbetald retur till en auktoriserad Graco-återförsäljare för verifiering av det påstådda felet. Om det påstådda felet verifieras kommer Graco att reparera eller ersätta alla defekta delar utan kostnad. Utrustningen kommer att returneras till den ursprungliga köparen med frakten betald. Om inspektionen av utrustningen inte uppdagar några material- eller tillverkningsfel kommer reparationer att utföras till en rimlig avgift som kan innefatta kostnaderna för reservdelar, arbete och transport.

DENNA GARANTI ÄR EXKLUSIV OCH ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER GARANTIER OM LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.

Gracos enda åtagande och köparens enda ersättning när garantin utlöses är enligt vad som anges ovan. Köparen medger att ingen annan ersättning (inklusive, men inte begränsat till, skadestånd för följdskada för förlorad vinst, förlorad försäljning, personskador, materiella skador eller andra följdsador) är aktuell. Åtgärder för brott mot garantin måste läggas fram inom två (2) år efter inköpsdatumet.

GRACO LÄMNAR INGA GARANTIER OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL AVSEENDE TILLBEHÖR, UTRUSTNING, MATERIAL ELLER KOMPONENTER SOM SÄLJS MEN INTE TILLVERKAS AV GRACO.

Dessa artiklar som säljs men inte tillverkas av Graco (t.ex. elmotorer, strömbrytare, slangar) omfattas i förekommande fall av respektive tillverkarens garanti. Graco kommer inom rimliga gränser att hjälpa köparen med att lämna anspråk rörande överträdelse mot dessa garantier.

Graco är under inga omständigheter ansvarigt för indirekta, oavsiktliga, särskilda skador eller följdsador som uppkommer till följd av att Graco levererar utrustning i enlighet med det som framlagts här, eller för tillhandahållande, prestanda eller användning av produkter eller andra varor som säljs enligt detta, oavsett om så sker till följd av avtalsbrott, garantibrott, försumlighet från Gracos sida eller annat.

All text och alla bilder i den här handboken visar den senast tillgängliga informationen som fanns vid publiceringen. Graco förbehåller sig rätten att när som helst införa ändringar utan föregående meddelande därom.

Översättning av originalanvisningarna. This manual contains Swedish. MM X005493EN

Gracos Högkvarter: Minneapolis
Internationella kontor: Belgien, Kina, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Upphovsrätt 2024, Graco Inc. Alla Gracos tillverkningsplatser är registrerade enligt ISO 9001.
www.graco.com
Revidering C, januari 2025